



Mach3 USB/Ethernet(以太网) 运动控制板 EDG381 (B 版本) 安装手册

产品型号: LF77-EDG381-USBETH3(B)

Doc Ver: 2.1



本卡特点:

- ✧ 同时拥有 USB/ Ethernet (以太网) 双接口。
- ✧ 百兆 Ethernet (以太网) 接口, 内置网络变压器隔离, 支持长距离有线连接。配合无线路由器, 可实现 PC (laptop) 与运动控制板的无线连接。
- ✧ 支持 6 轴联动, 可同时 500KHz 输出, 接伺服/步进。任意轴都可配置为脉冲主轴 (伺服/步进 主轴)。
- ✧ 支持从属轴 (双侧驱动: 双 X/Y/Z), 支持归零自动调平 (双侧零点开关)。
- ✧ 2 个实时电子手轮 (MPG) 输入端口, 可同时接 2 个电子手轮。MACH3 电子手轮设置在多步模式 (Multi-Step) 时, 有和数控加工中心一样的实时性能, 运行平滑顺畅, 机械系统性能得到充分发挥。
- ✧ 18 个通用数字量输入点, 对应 18 个输入指示灯, 清楚显示信号输入状态。
- ✧ 7 个通用数字输出点, 可配置为: 主轴启停/冷却液控制/VBasic 编程控制。
- ✧ 1 个 PWM 输出点, 1 个 0-10V 模拟量电压输出, 1 个 0-5V 模拟量电压输出, 用于主轴电机的调速: PWM 脉宽调速 / 0-5V 或 0-10V 变频器调速。
- ✧ 2 个模拟量输入, 用于调节 加工速度/点动速度/主轴转速。
- ✧ 1 个状态指示灯, 可提示 USB/Ethernet (以太网) 连线, 电机运行中, 各类状态一目了然。
- ✧ 采用双通道 10Mhz 高速光耦 6 个, 通用光耦 27 个, 总计光耦达到 33 个, 隔离所有输入/输出。板载 1 个隔离电源, 高成本设计提供完整抗干扰性能以及完善的安全保护。
- ✧ 无需 PC 介入, 信号由运动控制板独立处理, 拥有真正地实时性和可靠性。
- ✧ 支持 Mach3 所有版本。支持 WindowsXP 至 Windows10 所有版本(32 位 /64 位), 并且无需安装驱动, 所有 Windows 版本即插即用。
- ✧ 芯片固件支持升级, 用户能持续地获得最新功能支持。
- ✧ 提供完备的安装手册, 文档清晰, 图文并茂, 描述详细。



安装手册导览

[文档更新记录](#)

[运动控制板配线示意图](#)

[外形及安装孔机械尺寸](#)

1 [安装准备](#)

1.1 [Mach3 下载并安装](#)

1.2 [Mach3 插件的下载并安装](#)

1.3 [运动控制板的状态指示灯，外接电源，接地](#)

2 [运动控制板与 PC 的连接](#)

2.1 [USB](#)

2.2 [Ethernet（以太网）](#)

2.2.1 [网线直连](#)

2.2.2 [Router（路由器）](#)

2.2.3 [WLAN（无线网络）](#)

3 [固件升级，恢复出厂固件，恢复出厂设置](#)

4 [电气特性和接线表](#)

5 [与 步进（或伺服）驱动器 的接线和配置](#)

5.1 [轴接口原理图](#)

5.2 [驱动器接线图](#)

5.3 [电机参数配置](#)

5.4 [脉冲主轴配置](#)



6 [数字量输入](#)

6.1 [NPN 输入的接口特性，接线与配置](#)

6.2 [PNP 输入的接口特性，接线与配置](#)

6.3 [NPN 电子手轮的接线](#)

6.4 [PNP 电子手轮的接线](#)

6.5 [电子手轮挡位开关的接线](#)

6.6 [电子手轮的配置](#)

6.7 [自动对刀的接线与配置](#)

6.8 [主轴测速信号输入的接线与配置](#)

7 [数字量输出](#)

7.1 [通用数字量输出的接口特性](#)

7.2 [接线图](#)

7.3 [配置](#)

8 [主轴调速模拟量 PWM 输出](#)

8.1 [PWM 输出的接口特性](#)

8.2 [调速器接线](#)

8.3 [配置](#)

9 [主轴调速模拟量电压输出](#)

9.1 [模拟量电压输出的接口特性 0-10V/0-5V](#)

9.2 [变频器接线](#)

9.3 [配置](#)

10 [从属轴（双侧电机驱动）](#)



10.1 [从属轴配置](#)

10.2 [单零点开关配置](#)

10.3 [双零点开关配置（自动调平）](#)

11 [外部倍率旋钮](#)

11.1 [模拟量输入的接口特性](#)

11.2 [接线](#)

11.3 [配置](#)




文档更新记录

日期/版本	内容
2021-3-9 Ver2.0.0	初始版本，产品型号：LF77-EDG381-USBETH3(B)
2021-4-27 Ver2.0.1	增加 电子手轮的使能按钮 接线和说明
2021-8-2 Ver2.1	(1) 增加 从属轴 （双侧电机驱动），支持自动调平（ 双侧零点开关 ） (2) 增加轴连接配置对话框（ 脉冲主轴 ）




运动控制板配线示意图

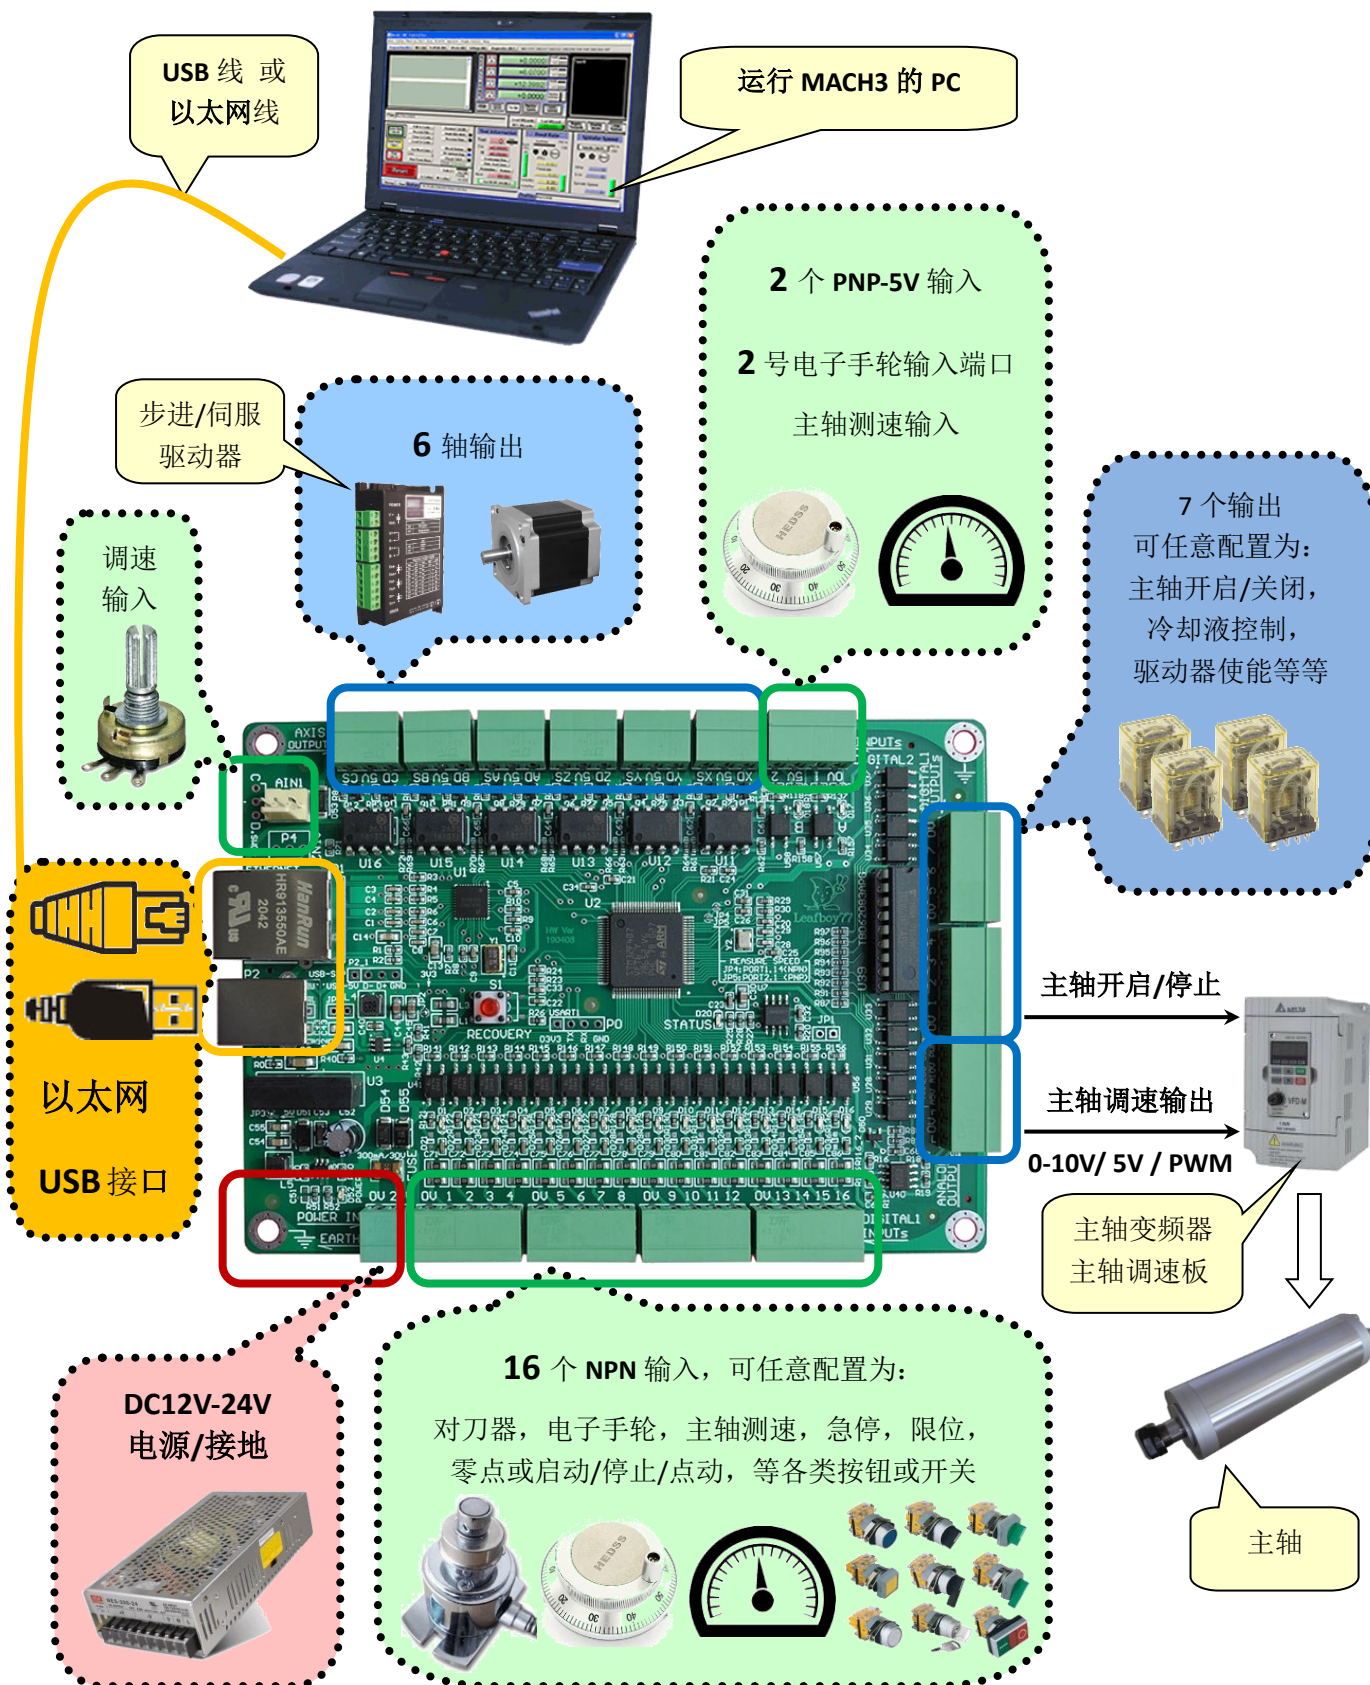



外形及安装孔机械尺寸

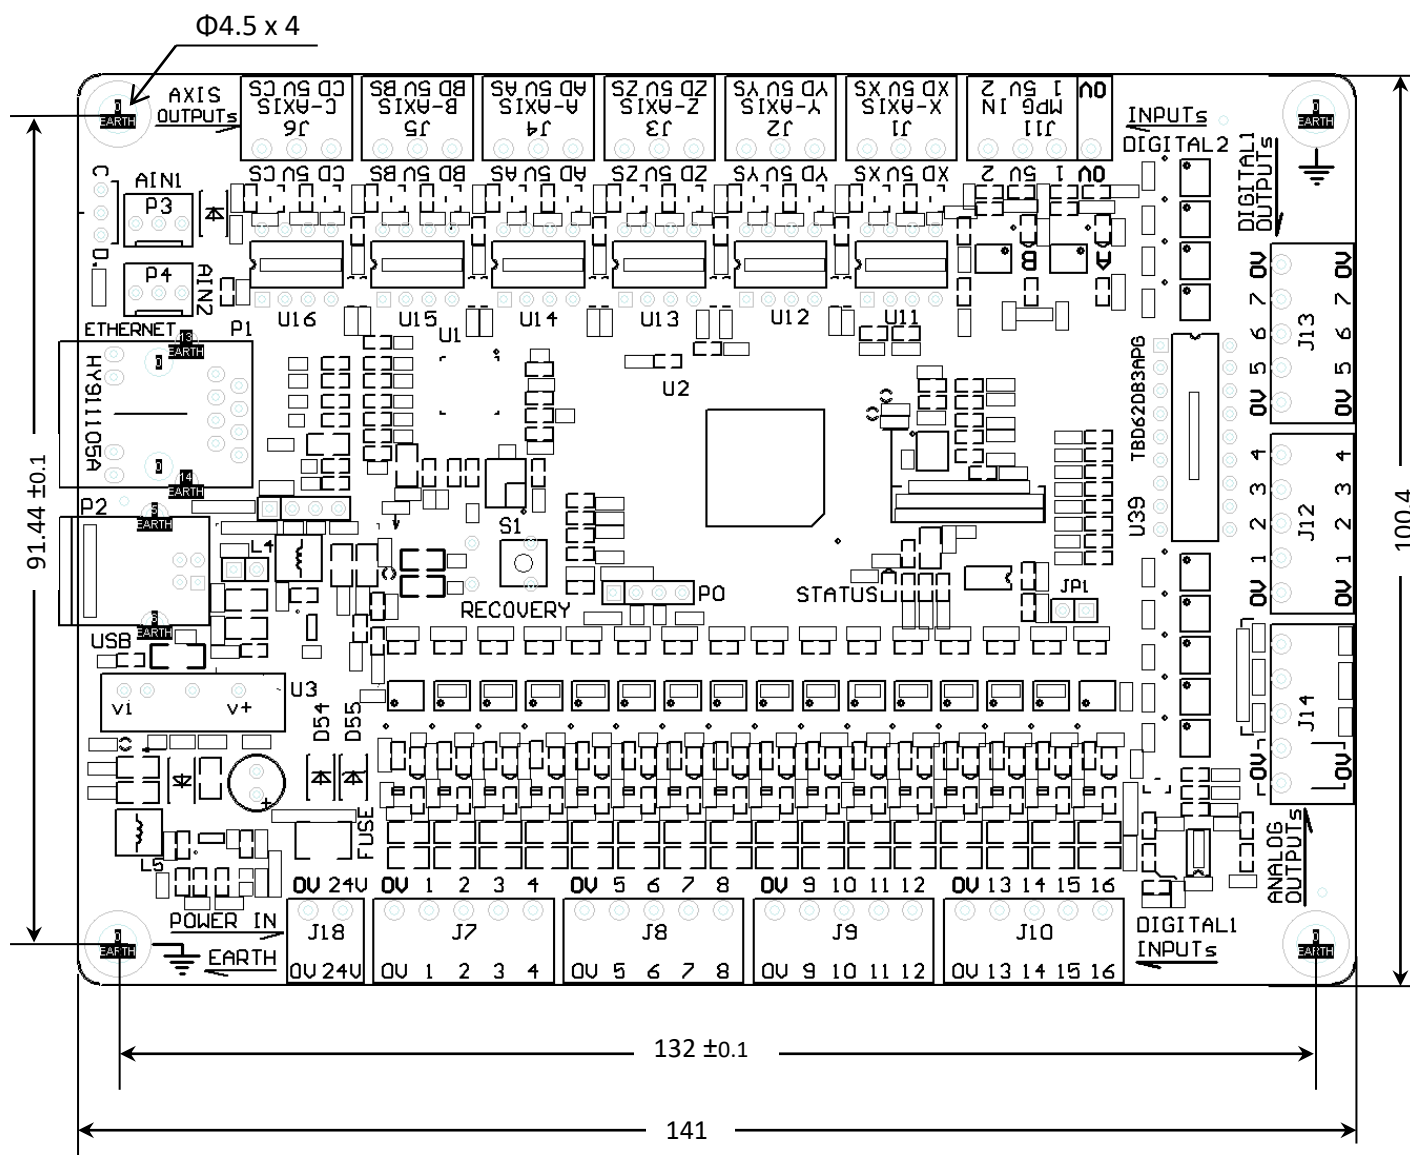




1. 安装准备

1.1 Mach3 下载并安装




最新版 Mach3 官方网站下载地址: <https://www.machsupport.com/>

进入官方网站后, 点击 DOWNLOADS & UPDATES => MAIN PROGRAMS: 如下图中**蓝圈**所示

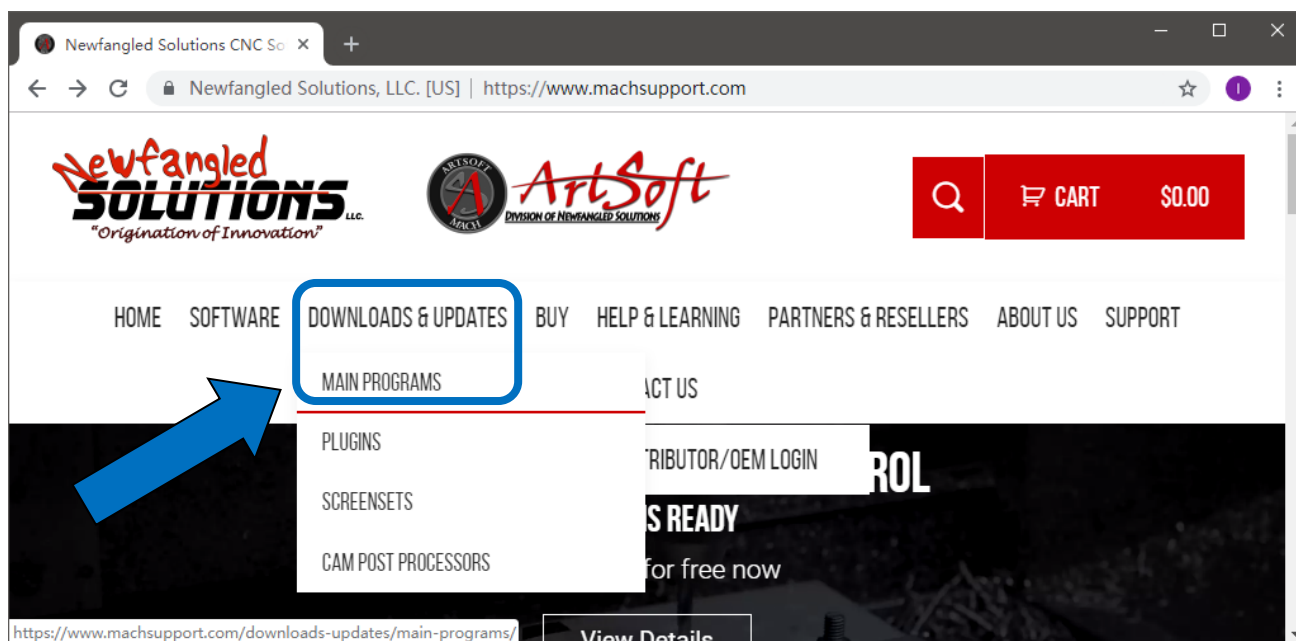

进入下载页面后, 向下找到 MACH3 点击下载, 如下图**蓝圈**所示

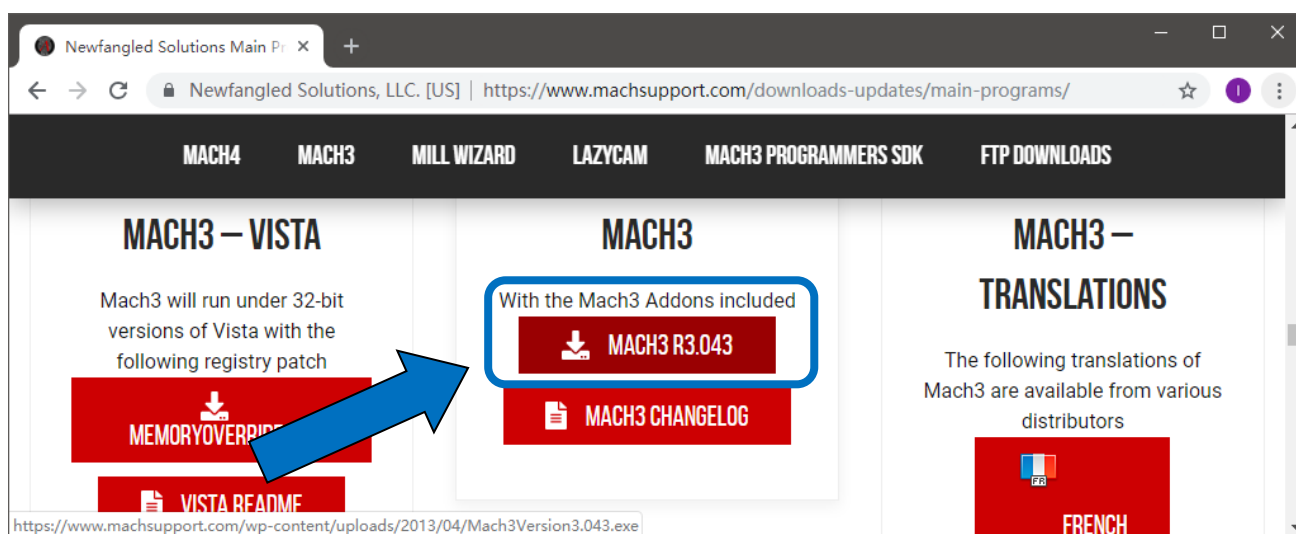




Mach3Version
n3.043.exe

下载完成后，安装 Mach3



提示：

安装 Mach3 时，可以不安装并口驱动。

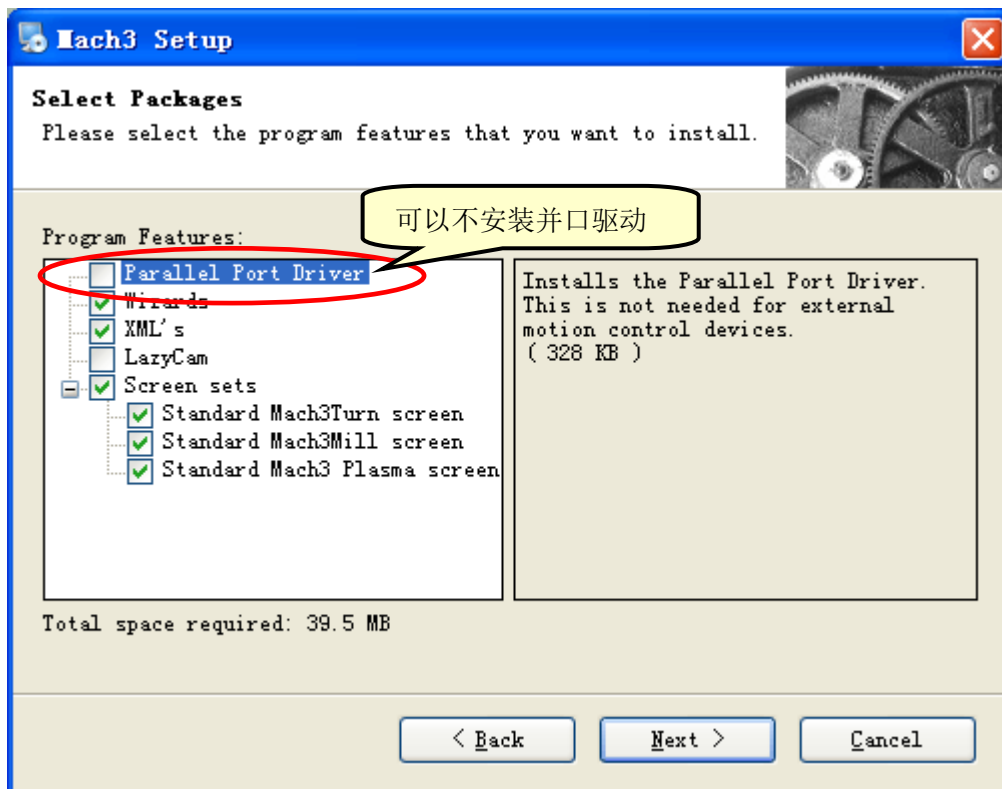




1.2 Mach3 插件的下载并安装

为了使 MACH3 识别并驱动本款运动控制板，需要安装一个 mach3 插件。



将所附软件 eMotionMach3.dll (eMotionMach3.zip 解压缩), 放置于 Mach3\PlugIns 目录(文件夹)。
例如您的 Mach3 软件安装在 C:\Mach3, 则将 eMotionMach3.dll 放置于 C:\Mach3\PlugIns

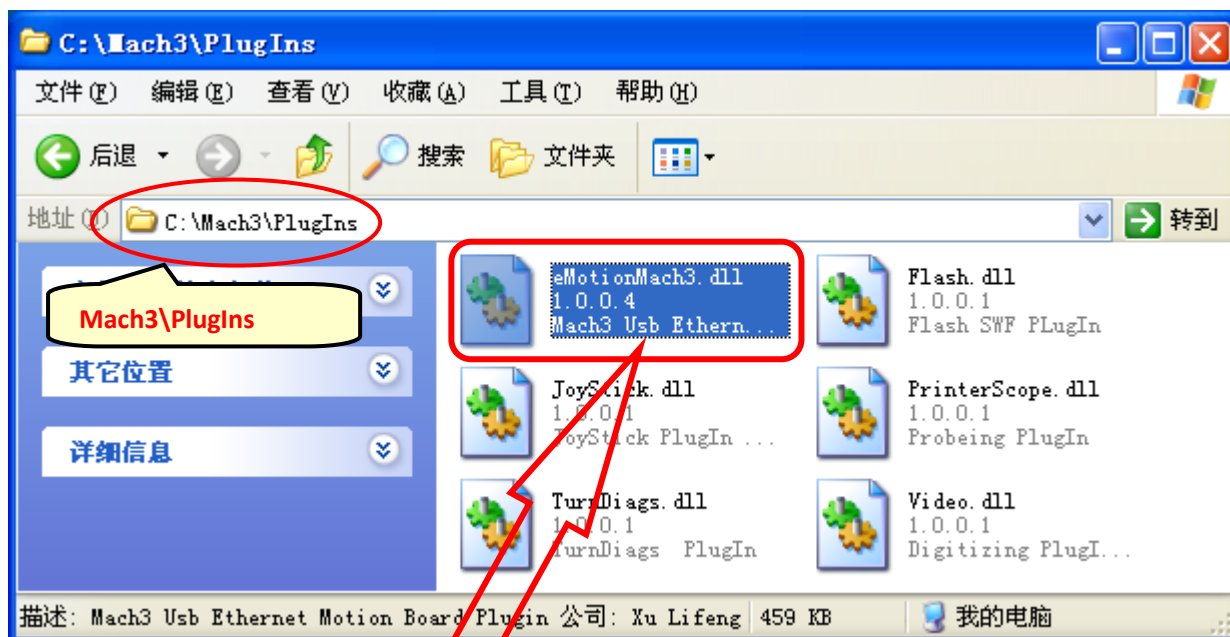

Mach3 插件 eMotionMach3.zip, 请到以下链接下载最新版本: <http://leafboy77.com/>



完成 Mach3 插件安装后，启动 Mach3 软件

您会看到运动控制板的选择对话框，请选择“USB.Ethernet-Motion-board”，还可以选择“Don't ask me this again”以后不再提示。






1.3 状态指示灯，外接电源，接地

1.3.1 运动控制板有一个状态指示 LED，通过不同的闪烁方式，表示当前所处的状态。


闪烁方式	状态
常亮	待机 (POWER ON)
慢速闪烁	连线 (通过 USB 或 Ethernet 以太网已经与 MACH3 建立连接)
快速闪烁	6 轴运行 (比如: 运行 G 代码, 点动, 但不包含脉冲主轴运行)
慢速闪烁 逐渐 快速闪烁 5 秒后熄灭	持续按下 RECOVERY 按钮 5 秒后, IP 地址参数恢复出厂设置

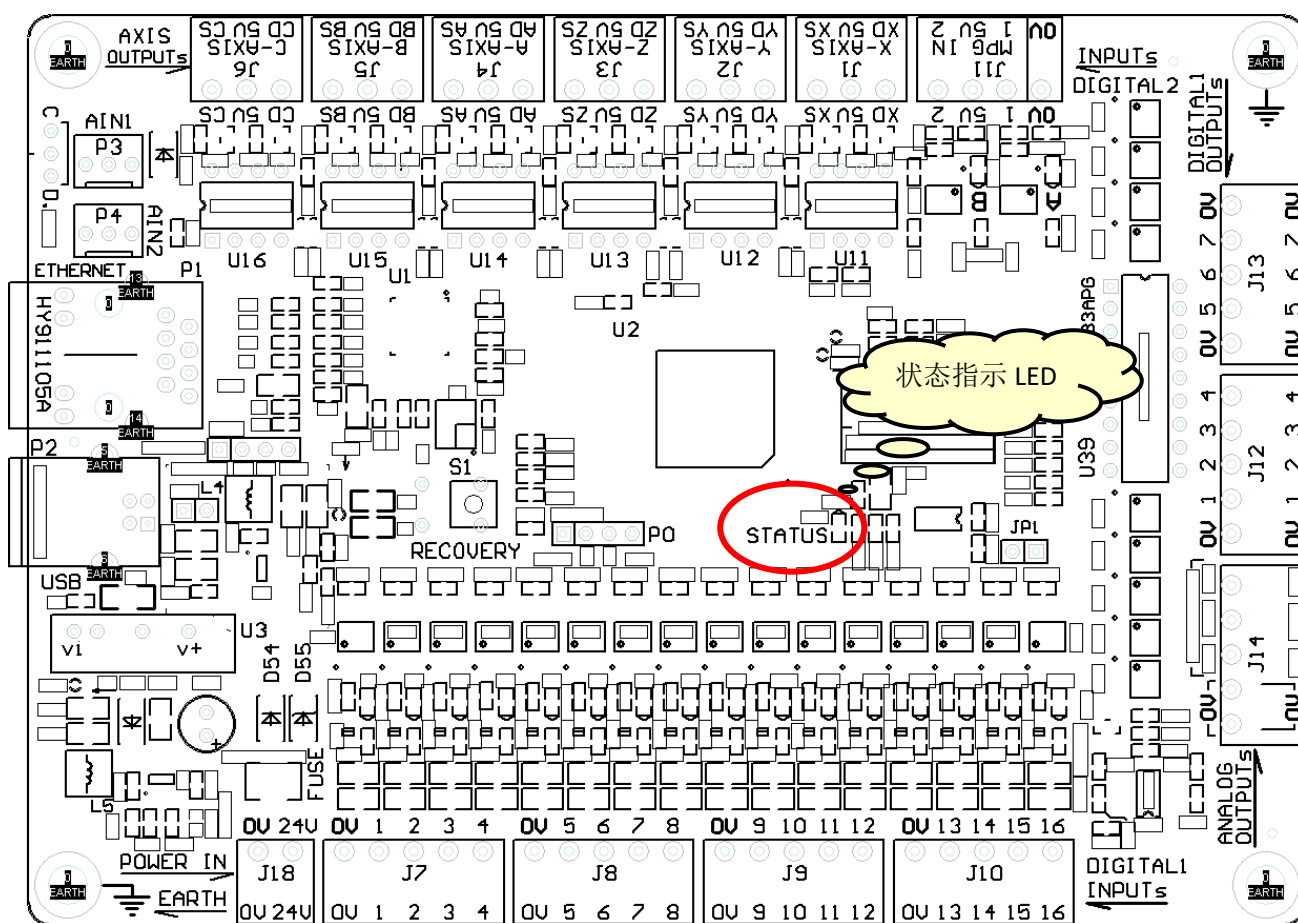

1.3.2 外接电源，接地



1.3.2.1 原理图

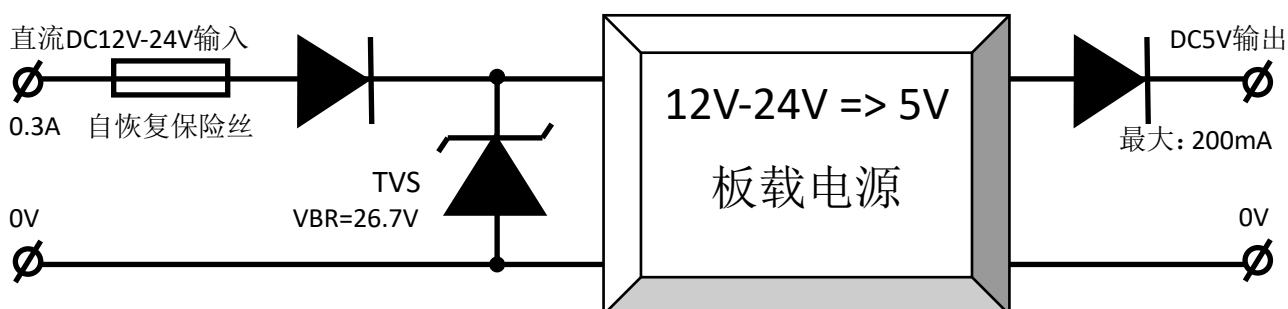



1.3.2.2 接线


运动控制板，需要直流 DC12V-24V 供电，并确保电源能提供 0.3A 的电流给控制板。



注意：控制板输入电压（峰值）不能超过 26V。

控制板需要一个独立的电源供电（控制系统电源），该电源可以同时给传感器、手轮等供电。

因为电机有反电势，为了确保安全性与可靠性，控制板不能与电机共用一个（动力）电源。

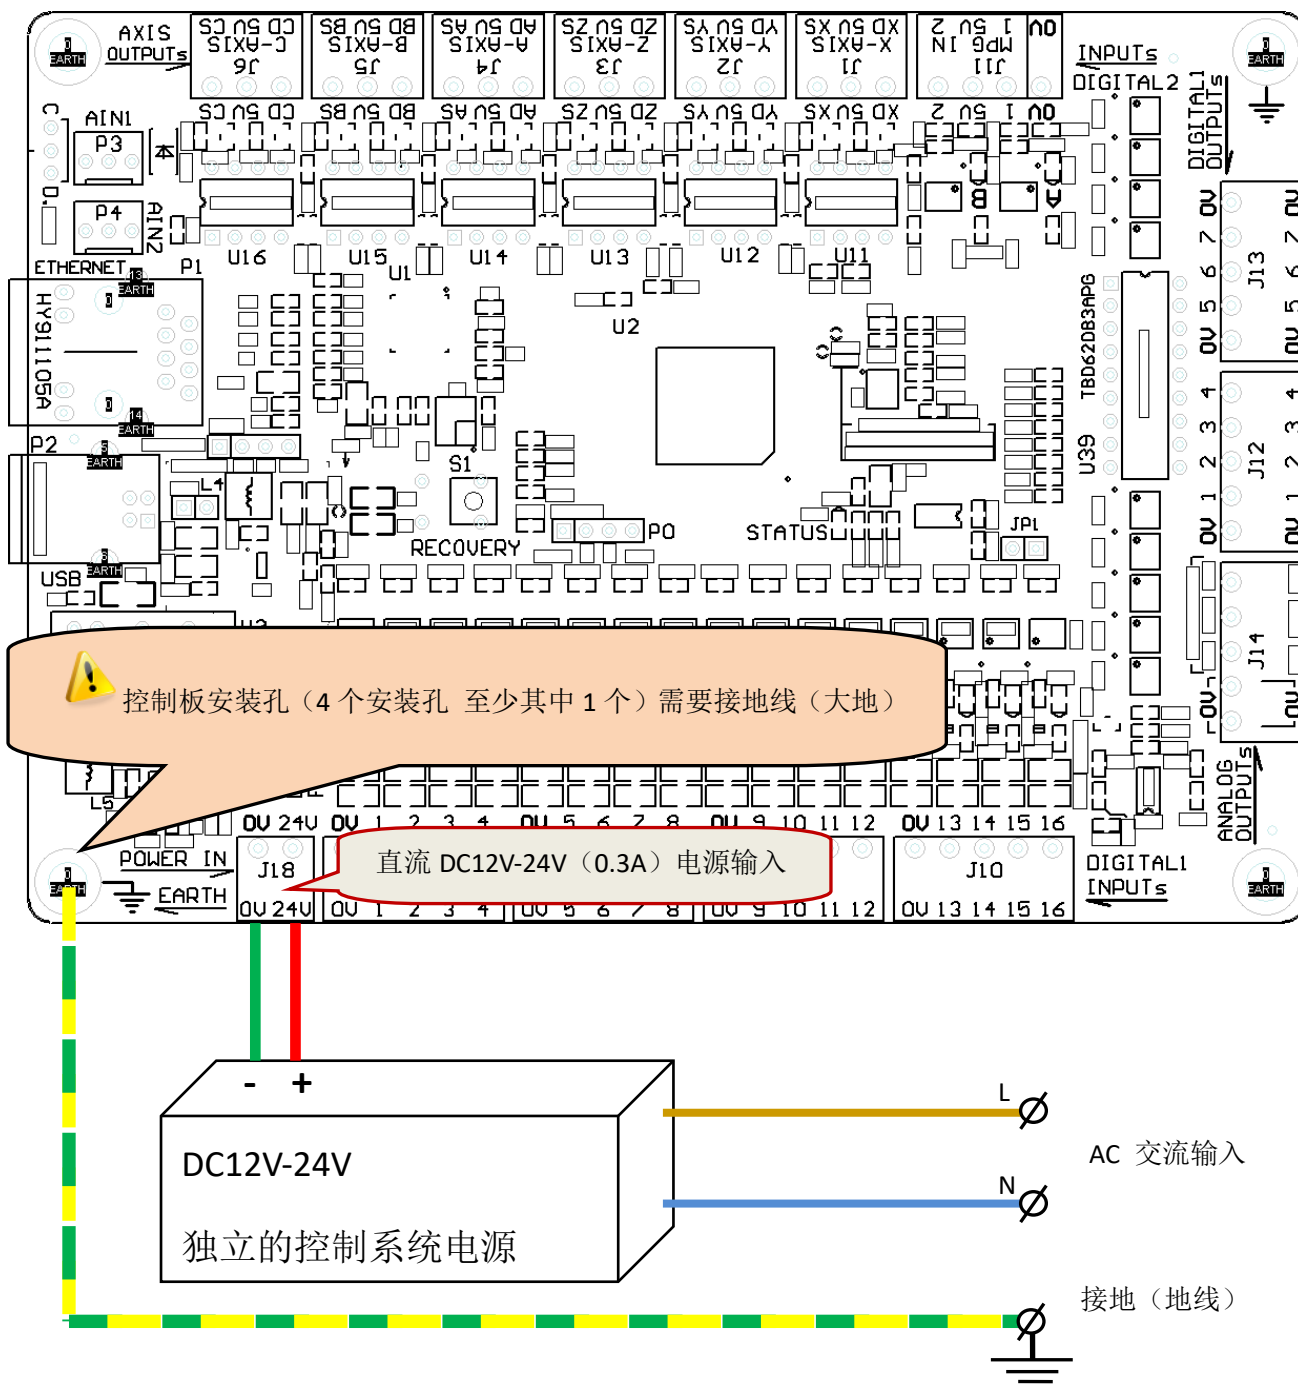



2. 运动控制板与 PC 的连接



提示:

首先: 完成 [Mach3 插件安装](#), 启动 Mach3 并[选择外部运动控制板](#)



2.1 USB

请将磁环, 分别安装在 USB 线的两端




注意:

请使用本产品所配 USB 电缆。


如自行选配, 请确保使用质量合格的电缆。

运动控制板使用 USB 线与 PC 连接, 并[接通电源 \(DC12V-24V\)](#)

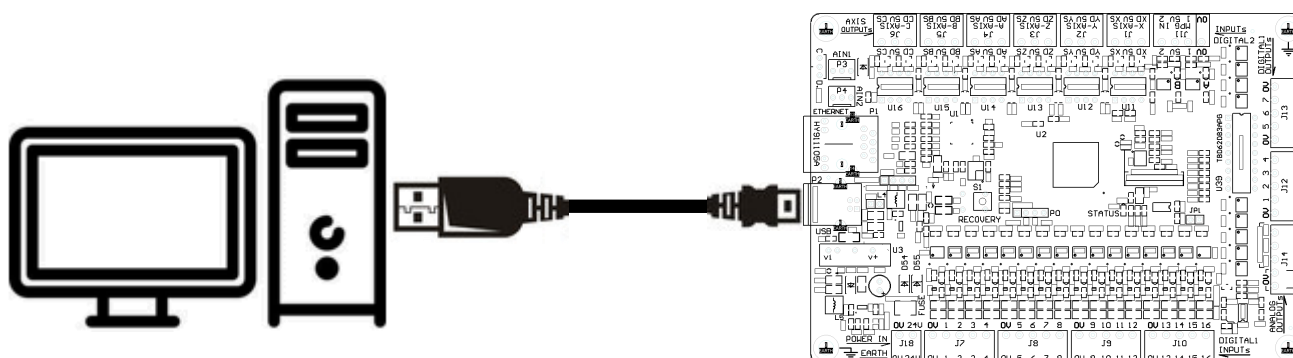




运动控制板不需要安装 USB 驱动程序，Windows XP –Windows10 即插即识别。

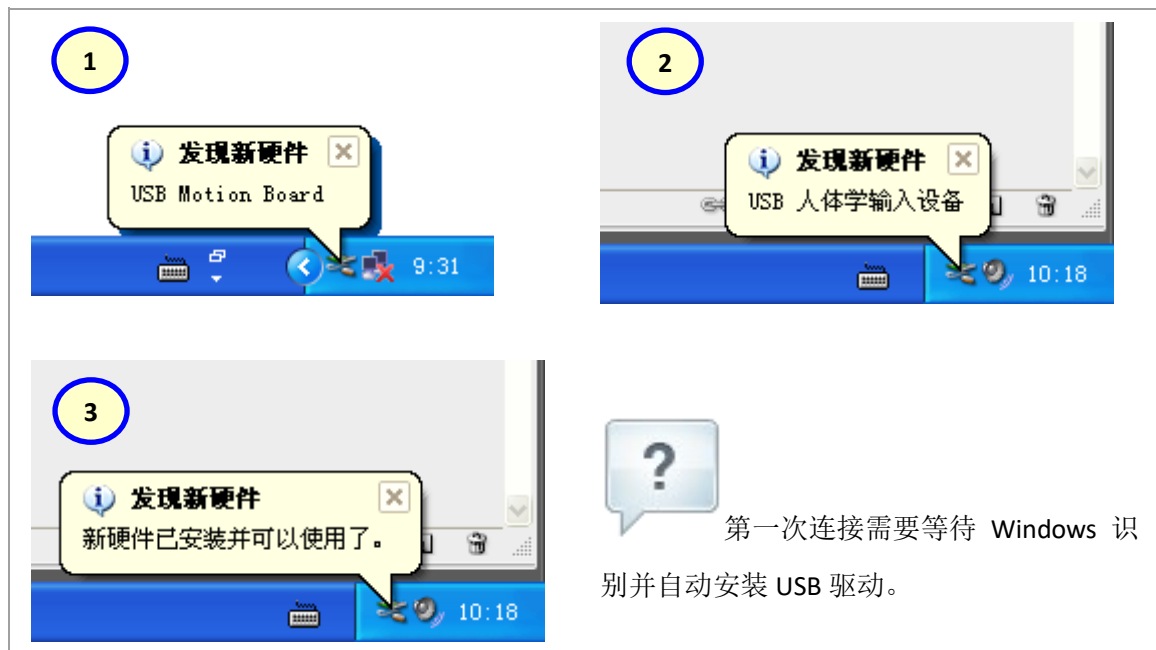

启动 Mach3 并选择外部运动控制板

(1) 鼠标右击雕刻机图标，弹出设置对话框，(2) 选择“USB” (3) 按 OK 保存设置。

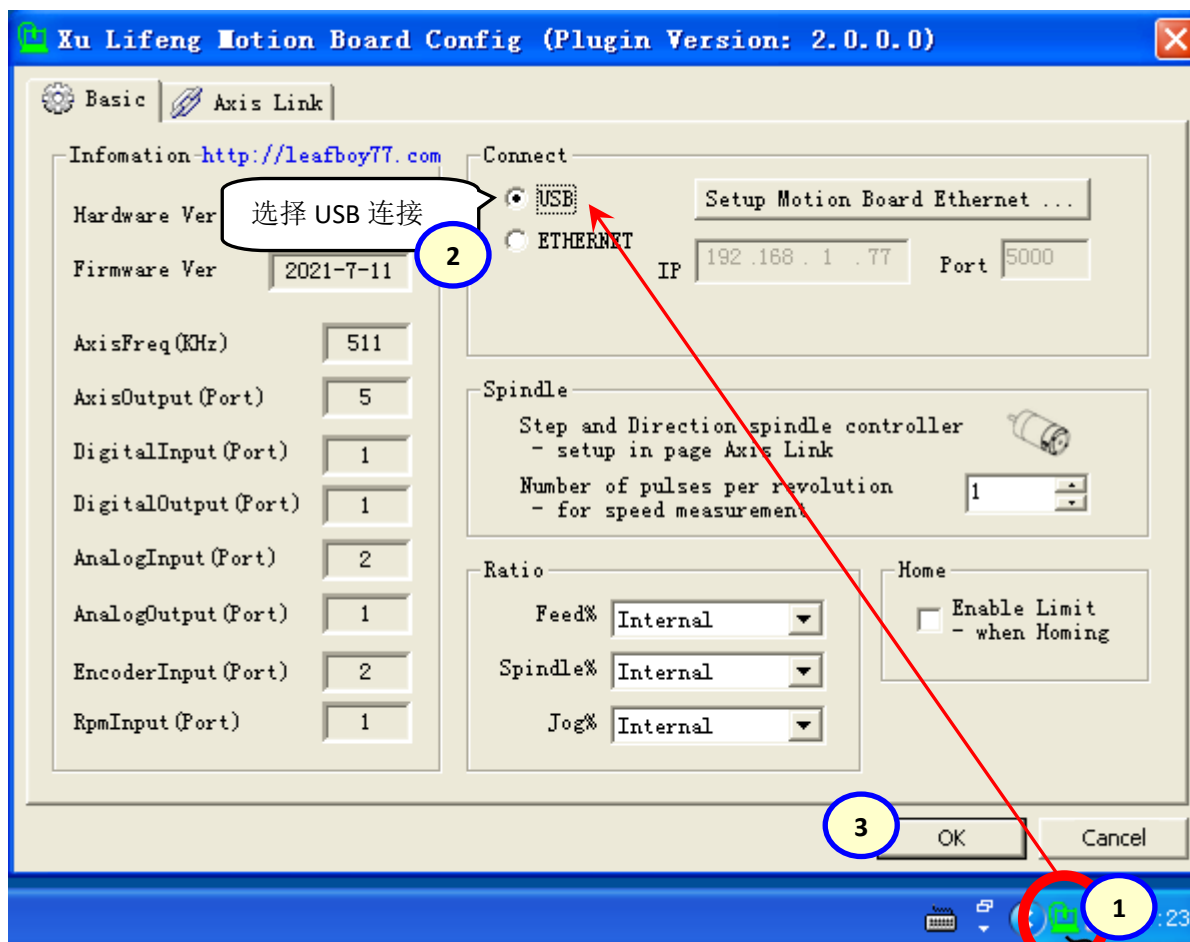

当 Mach3 与运动控制板连线成功 (USB)，STATUS-LED 状态指示灯慢速闪烁。




2.2 Ethernet (以太网)

Ethernet（以太网）与 PC 有 3 种连线方式



2.2.1 网线直连

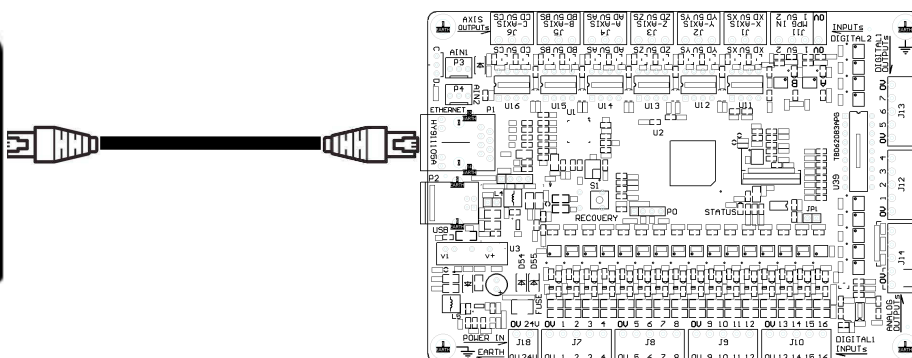

PC 没有 IP 地址（因为没有路由器为 PC 自动分配 IP 地址），
需要手动设定 PC 的 IP 地址，与控制板的 IP 地址在同一个网段。


第 1 步：PC 的网络参数设置。由于没有路由器为 PC 分配 IP 地址（因为是直连线），所以需要手动设置。



例如 Windows XP:
控制面板=>网络连接

其他 Windows 系统，请查阅相关说明。


鼠标右键“本地连接”=>
“属性”

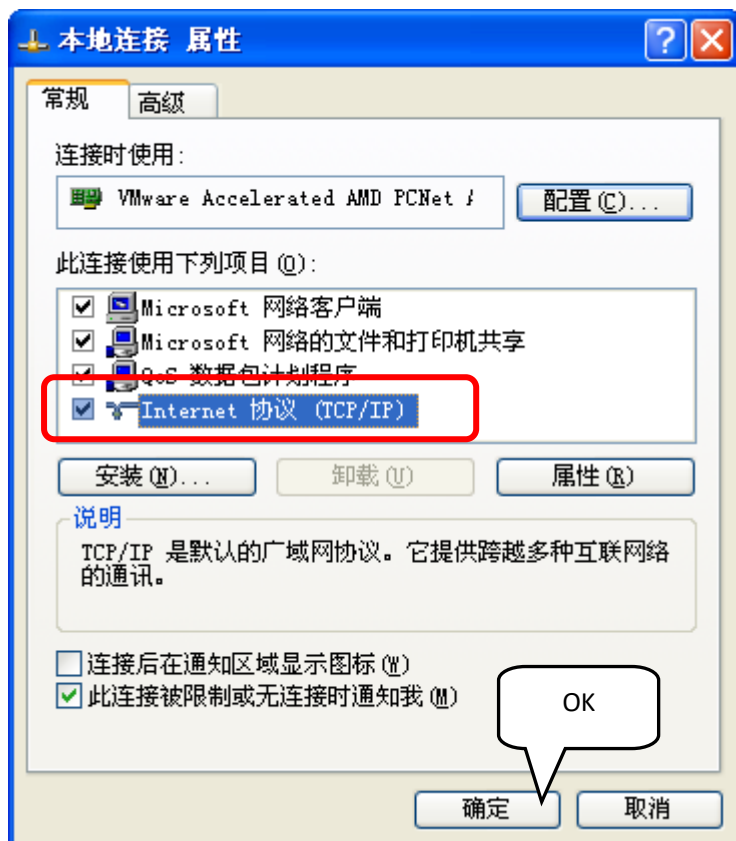

双击“Internet 协议 (TCP/IP)”

在 Windows 10 中为: TCP/IPv4

☒ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)

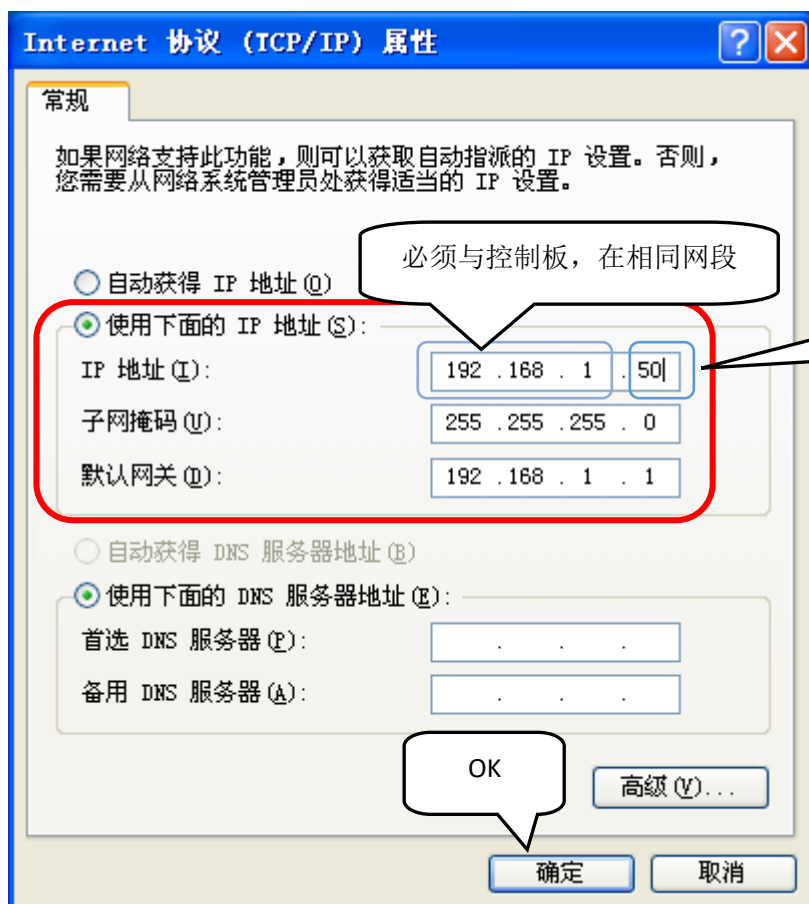

这里填写 PC 的 IP 地址
不能与控制板相同 (冲突)

选择“使用下面的 IP 地址”，并填写：
“IP 地址”，“子网掩码”，“默认网关”，
按“确定”关闭全部对话框。




第 2 步: 运动控制板 [恢复出厂设置](#) (通电=>按下 RECOVERY 按钮保持 5 秒, 直至 STATUS-LED 熄灭=>抬起按钮)。



提示:

也可以 [USB](#) 连线后, 配置控制板的 IP 地址参数。

第 3 步: 启动 Mach3 并[选择外部运动控制板](#), 鼠标右击雕刻机图标, 弹出设置对话框, 确认选择“ETHERNET”。
填写需要连接的控制板 IP: 192.168.1.77, Port: 5000, 按 OK 保存设置。

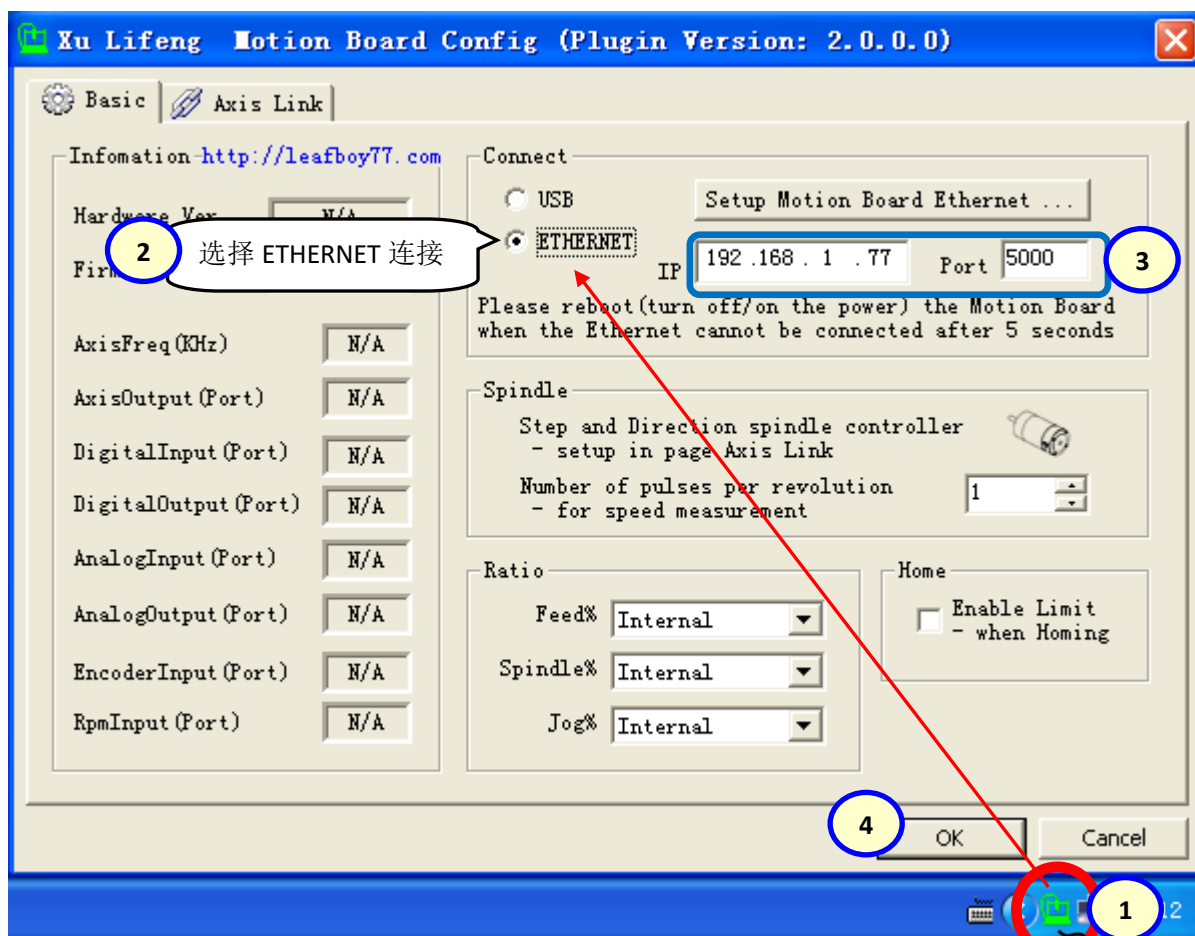

当 Mach3 与运动控制板连线成功 (USB 或 Ethernet 以太网), STATUS-LED 状态指示灯慢速闪烁。




接通电源前, 请先连接网线

Ethernet (以太网) 如果超过 10 秒无法连接, 请重启控制板 (关闭电源=>重新打开)



2.2.2 Router (路由器)

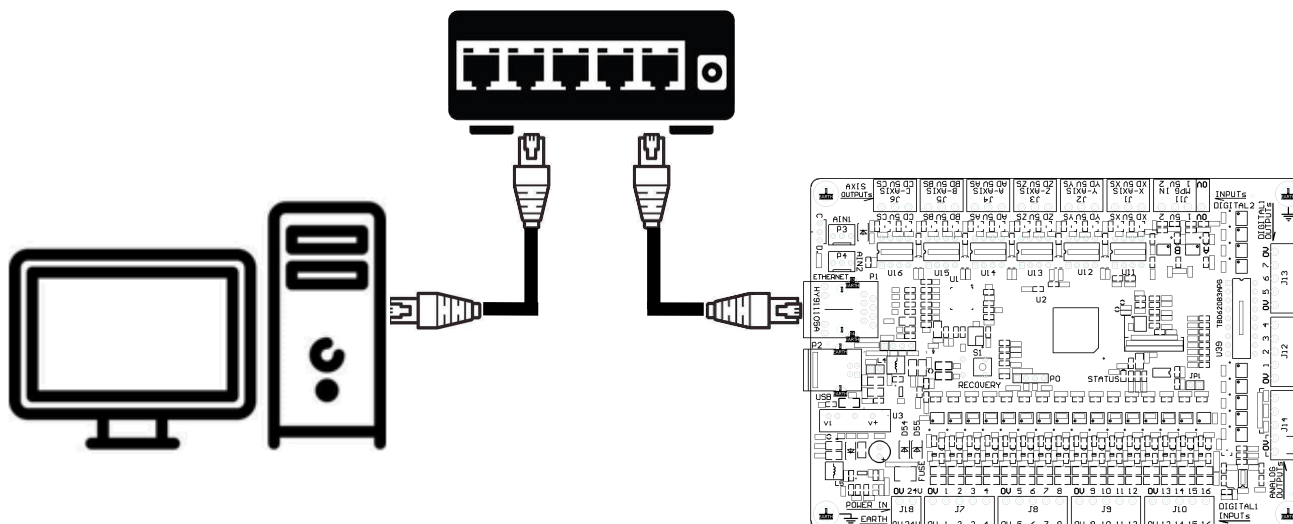


需要设置控制板的 IP 地址，与 PC 的 IP 地址在同一个网段。

第 1 步：查看 PC 的 IP 地址（由路由器自动分配）

打开“开始”-“运行”，




然后输入“cmd”按回车键，就可以调出命令行工具。

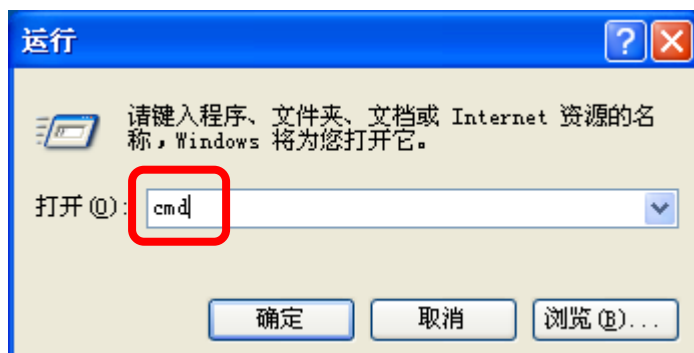




在命令行中，输入命令“ipconfig”就可以看到计算机的 IP 地址了。

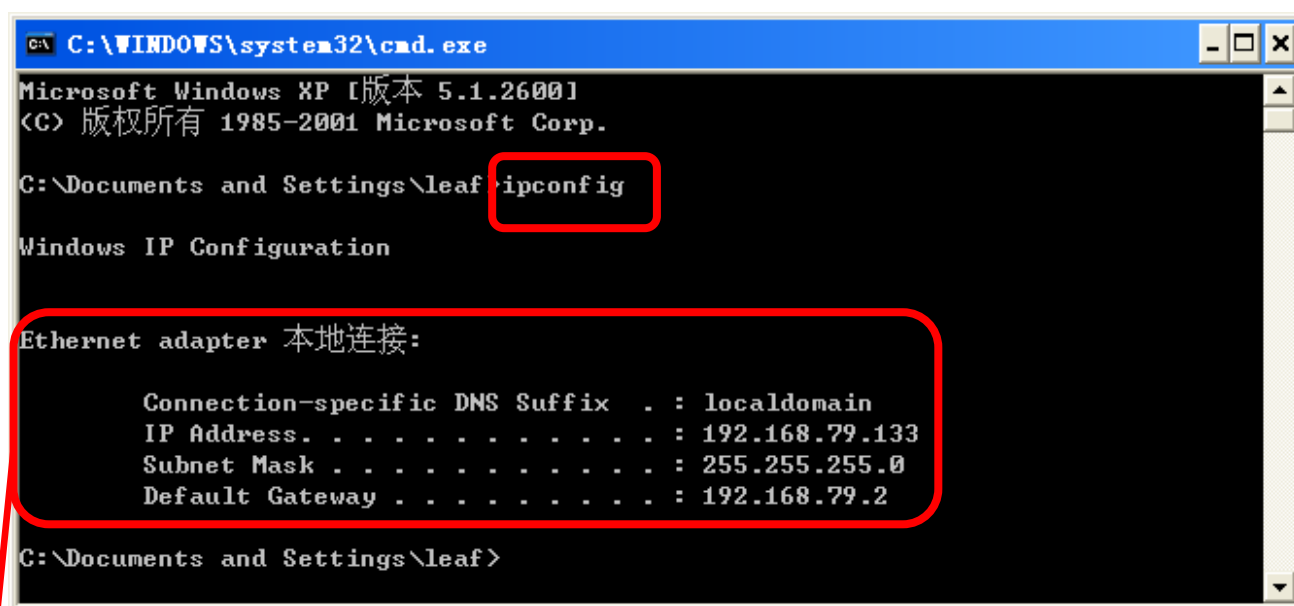


第 2 步：配置运动控制板的 IP 地址参数。

PC 需要与控制板连接后，才能修改控制板的 IP 地址参数。可先使用 [USB](#)（推荐方式，操作简单）连接，也可以[网线直连](#)后配置。连接成功后（STATUS-LED 状态指示灯慢速闪烁），然后修改运动控制板的 IP 地址，与路由器在同一个网段。

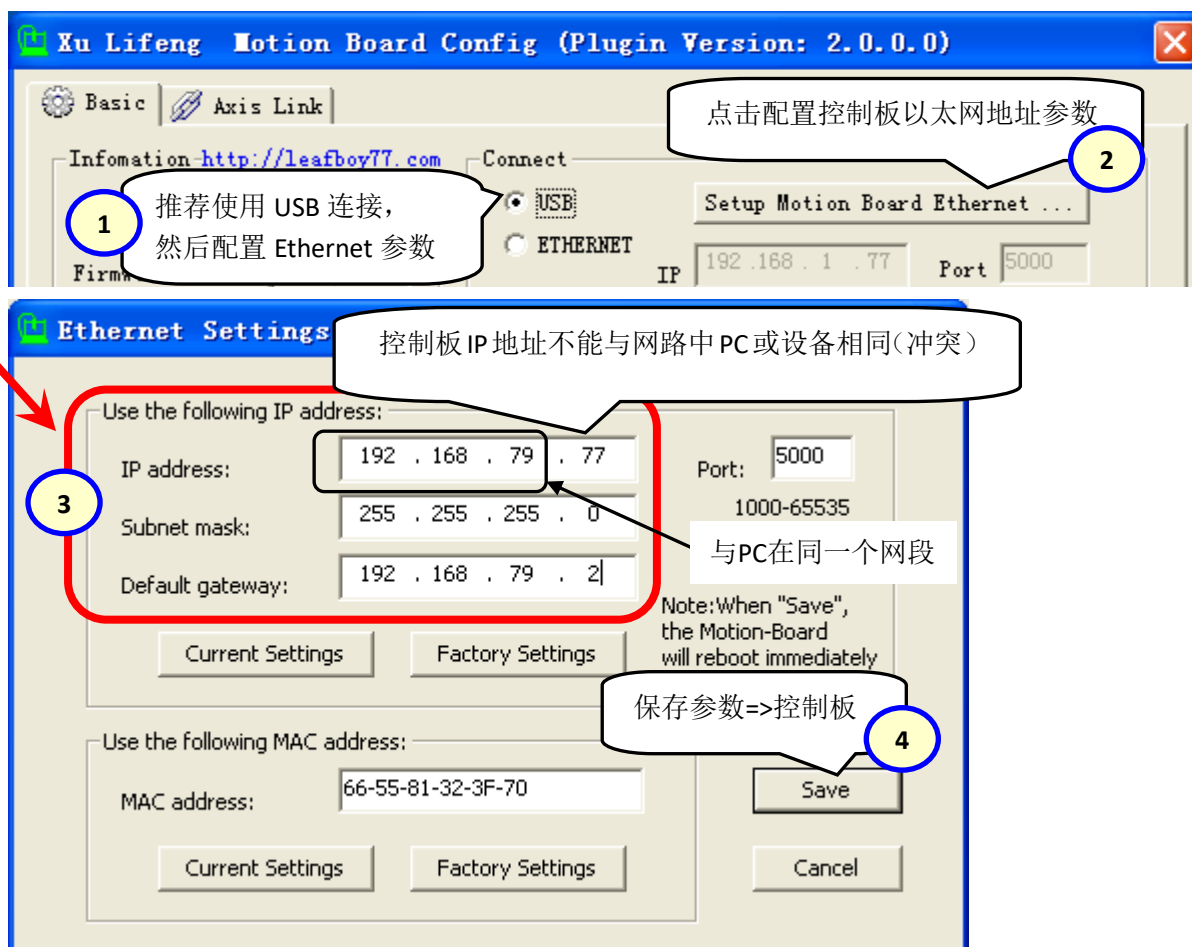



接下来选择“ETHERNET”（以太网）连接方式，并填写 控制板 IP 地址。

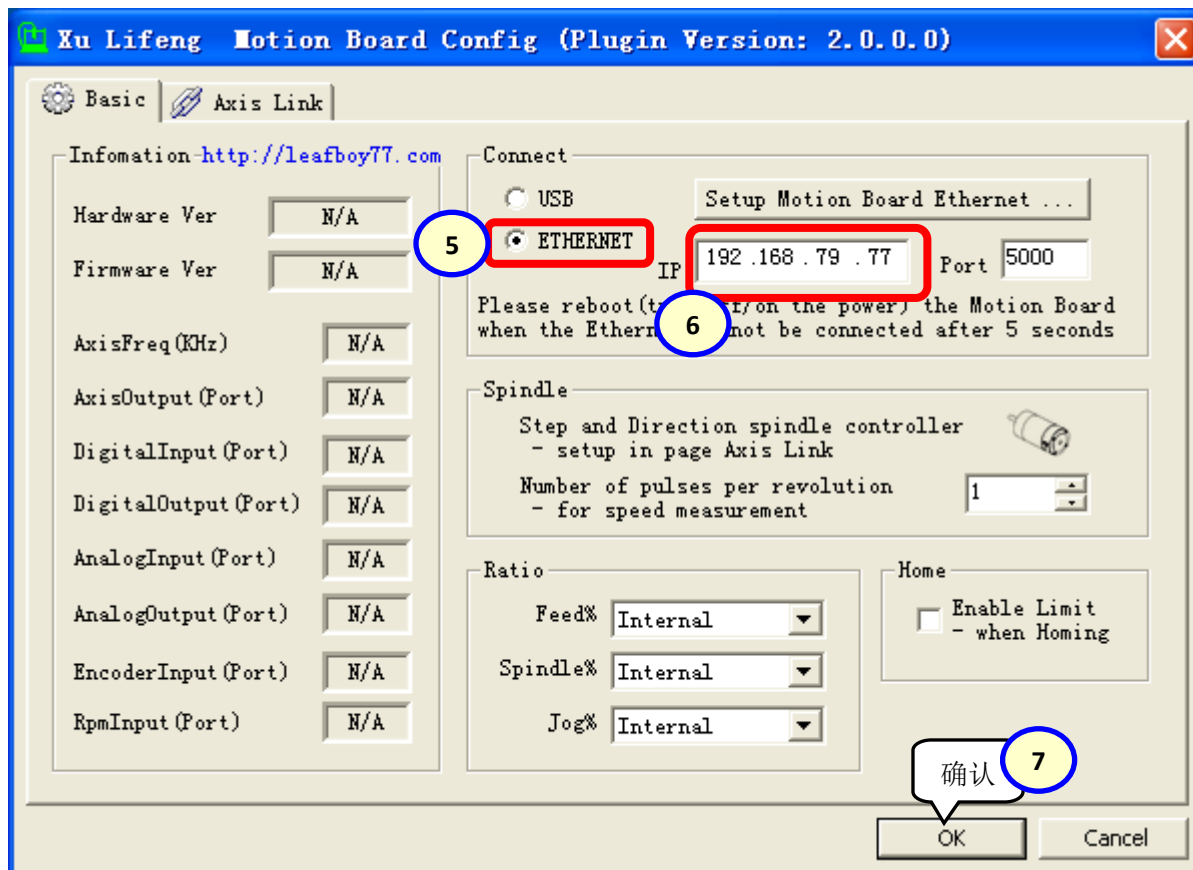


当 Mach3 与运动控制板连线成功（USB 或 Ethernet 以太网），STATUS-LED 状态指示灯慢速闪烁。



2.2.3 WLAN（无线网络）

使用无线路由器，通过 WLAN 与 PC（例如笔记型电脑）实现无线连接。运动控制板 IP 配置方式，与使用 [Router（路由器）](#) 相同。

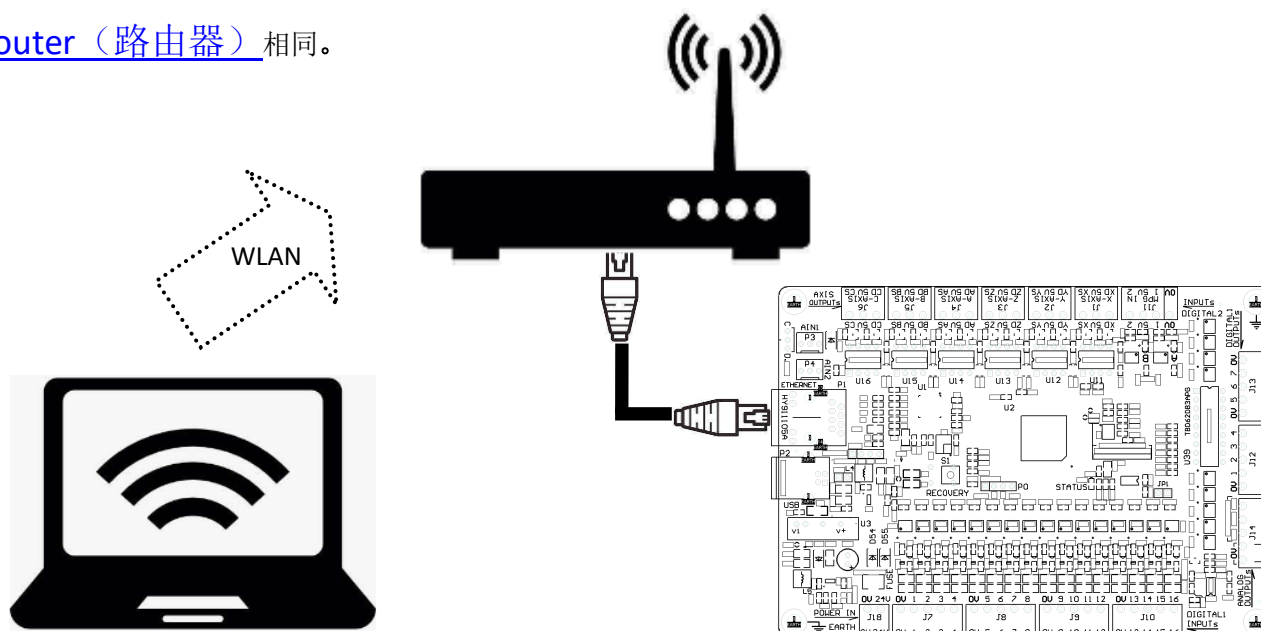




3. 固件升级，恢复出厂固件，恢复出厂设置



本运动控制板的芯片固件支持升级，用户能持续地获得最新功能支持。固件储存在 Mach3 插件内（最新版本 Mach3 插件,请至 <http://leafboy77.com> 下载），当启动 Mach3 并且与控制板连接后，会检查固件版本并自动升级。

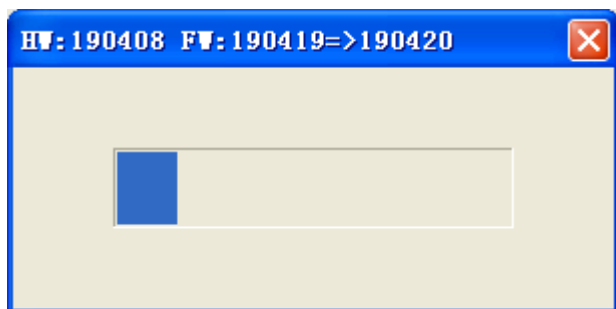

通常情况，升级都能顺利完成。如果遇到特殊情况升级失败，并导致无法启动，控制板提供了**恢复出厂固件**的功能。操作步骤如下：

- i. 确认控制板处于断电状态（关闭 12V 或 24V 电源）
- ii. 按住 RECOVERY 按钮不放
- iii. 控制板接通电源（打开 12V 或 24V 电源）
- iv. 放开 RECOVERY 按钮
- v. 状态 LED 灯常亮（待机状态），表示恢复操作完成（约需几秒钟）



提示：

恢复出厂固件的操作，同时 Ethernet（以太网）参数 也会恢复出厂设置



如果只需要 Ethernet（以太网）参数 **恢复出厂设置**，操作步骤如下：

- vi. 控制板处于通电状态，STATUS-LED 状态灯 亮
- vii. 按住 RECOVERY 按钮不放 5 秒以上，STATUS-LED 状态灯 慢速闪烁=>快速闪烁=>熄灭
- viii. 放开 RECOVERY 按钮， STATUS-LED 状态灯 常亮（待机），IP 参数恢复出厂设置完成



Ethernet（以太网）出厂设置参数：

IP address:**192.168.1.77**


Subnet mask:**255.255.255.0**

Default gateway:**192.168.1.1**

Port:**5000**



4. 电气特性和接线表

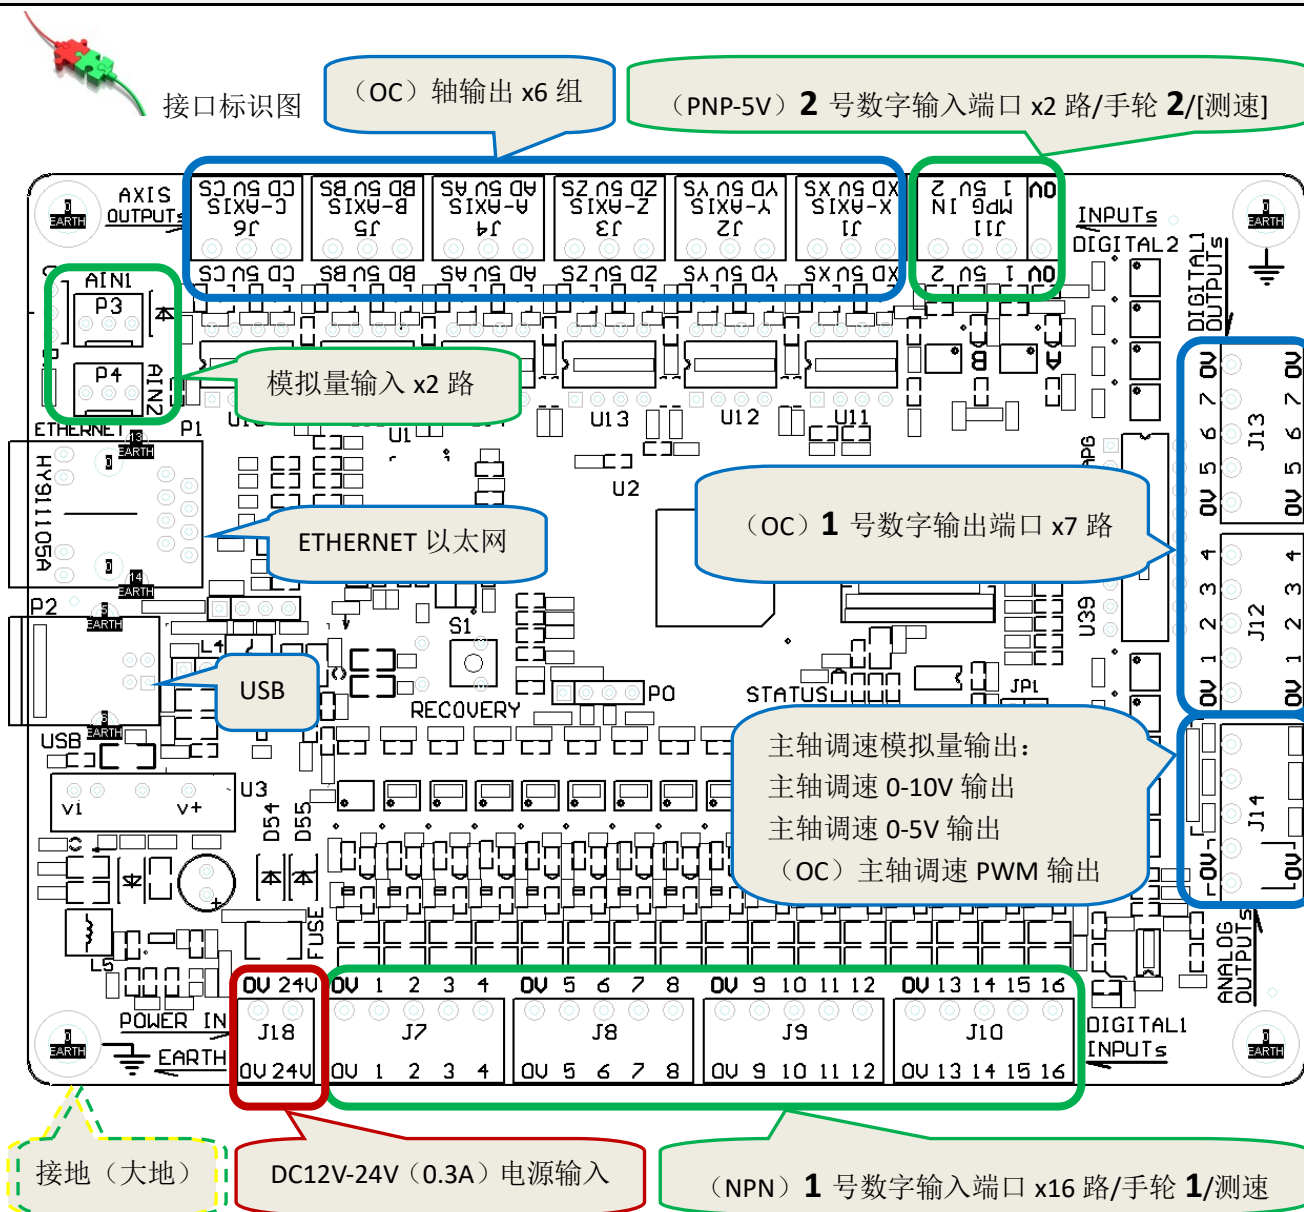

4.1 电源输入

端子名称	对应功能	电气特性	说明
0V	控制板电源输入负极	电源负极	公共地 (轴/数字输入/数字输出/PWM)
24V	控制板电源输入正极	DC12V-24V / 0.3A	<u>控制系统需独立电源, 与电机 (动力电源) 分开</u>

4.2 电源输出

控制板有 1 个 5V 输出电源, 用于 6 个步进驱动器的接口供电, 以及 PNP-5V 手轮 2 的供电。

端子名称	对应功能	电气特性	说明
5V	控制板电源输出正极	DC5V / 200mA	所有 5V 端子, 总共输出 200mA (负极=0V)



4.3 (NPN) 1 号数字输入端口 x16 路/手轮 1

端子名称	对应功能	电气特性	说明
1	数字输入脚 1	NPN 光耦隔离 x16 路 接口电压=电源输入 (12V-24V) 最小触发电流: 3mA 最大工作电流 (12V): 5mA 最大工作电流 (24V): 9mA	1 号数字输入端口 1 号手轮输入 主轴测速输入#14 硬件默认开启
2	数字输入脚 2		
3	数字输入脚 3		
4	数字输入脚 4		
5	数字输入脚 5		
6	数字输入脚 6		
7	数字输入脚 7		
8	数字输入脚 8		
9	数字输入脚 9		
10	数字输入脚 10		
11	数字输入脚 11		
12	数字输入脚 12		
13	数字输入脚 13		
14	数字输入脚 14 主轴测速输入		
15	数字输入脚 15 手轮 1: 输入 A		
16	数字输入脚 16 手轮 1: 输入 B		

4.4 (PNP-5V) 2 号数字输入端口 x2 路/手轮 2/测速输入

端子名称	对应功能	电气特性	说明
1	数字输入脚 1	PNP 光耦隔离 x2 路 接口电压=5V 最小触发电流: 2mA 最大工作电流: 7mA	2 号数字输入端口 2 号手轮输入 主轴测速输入#1 硬件默认关闭
	手轮 2: 输入 A		
	主轴测速输入		
2	数字输入脚 2		
	手轮 2: 输入 B		

4.5 模拟量输入 x2 路

模拟量输入用于外接电位器控制速度，电气特性为**非隔离**

端子名称	对应功能	电气特性	说明
AIN1	模拟量输入 1	非隔离 x2 路 输入电压: 0V-3.3V 输入电流: <0.1mA	用于外部速度控制: 主轴调速/点动速度/G 代码速度
AIN2	模拟量输入 2		



4.6 轴输出 x6 组

端子名称	对应功能	电气特性	说明
XD (Xdir)	X 轴-方向信号	高速光耦隔离 x12 路 最大: 24V / 13mA OC=集电极开路输出	连接: 步进驱动器 伺服驱动器
XS (Xstep)	X 轴-脉冲信号		
YD (Ydir)	Y 轴-方向信号		
YS (Ystep)	Y 轴-脉冲信号		
ZD (Zdir)	Z 轴-方向信号		
ZS (Zstep)	Z 轴-脉冲信号		
AD (Adir)	A 轴-方向信号		
AS (Astep)	A 轴-脉冲信号		
BD (Bdir)	B 轴-方向信号		
BS (Bstep)	B 轴-脉冲信号		
CD (Cdir)	C 轴-方向信号		
CS (Cstep)	C 轴-脉冲信号		

4.7 (OC) 1 号数字输出端口 x8 路

端子名称	对应功能	电气特性	说明
1	数字输出脚 1	光耦隔离 x7 路 最大: 24V / 500mA OC=集电极开路输出	数字输出脚用于驱动电感性负载 (如: 继电器/电磁阀) 为了防止反电势击穿驱动芯片 (TBD62083) 必须外接独立的续流二极管
2	数字输出脚 2		
3	数字输出脚 3		
4	数字输出脚 4		
5	数字输出脚 5		
6	数字输出脚 6		
7	数字输出脚 7		

4.8 主轴调速输出

端子名称	对应功能	电气特性	说明
PWM	PWM (脉宽调制) 输出	光耦隔离 x1 路 最大: 24V / 500mA OC=集电极开路输出	主轴调速信号输出 使用 A10V 时, 控制板建议使用 24V 供电(>14V)
A10V	0-10V 模拟电压输出	光耦隔离 x1 路 0-10V / 10mA (最大)	
A5V	0-5V 模拟电压输出	光耦隔离 x1 路 0-5V / 10mA (最大)	




5. 与 步进（或伺服）驱动器 的接线和配置



5.1 接口原理图

控制板 6 个轴（12 路）：集电极开路输出，高速光耦隔离

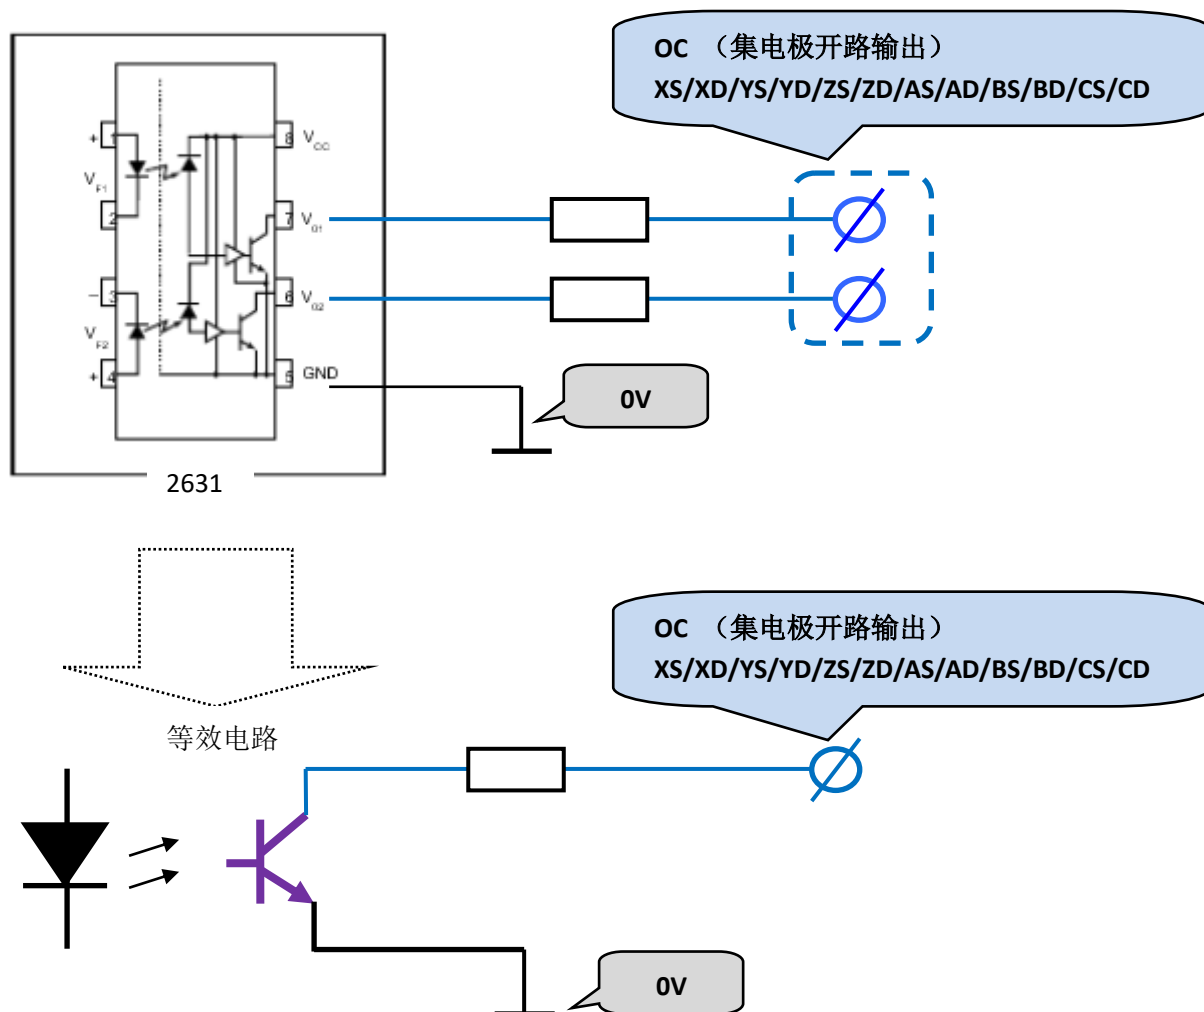

5.2 驱动器接线

步进/伺服驱动器的接口，使用以下 2 种供电方式：

- 内部电源 5V（适合步进驱动器）
- 外部电源 5V-24V（适合伺服驱动器）




提示：

外部电源 DC12V-24V，该电源也可以同时给控制板供电（共用一个控制系统电源）




5.2.1 使用运动控制板内部的 5V 电源，适合步进驱动器，请根据需要安装合适的限流电阻。

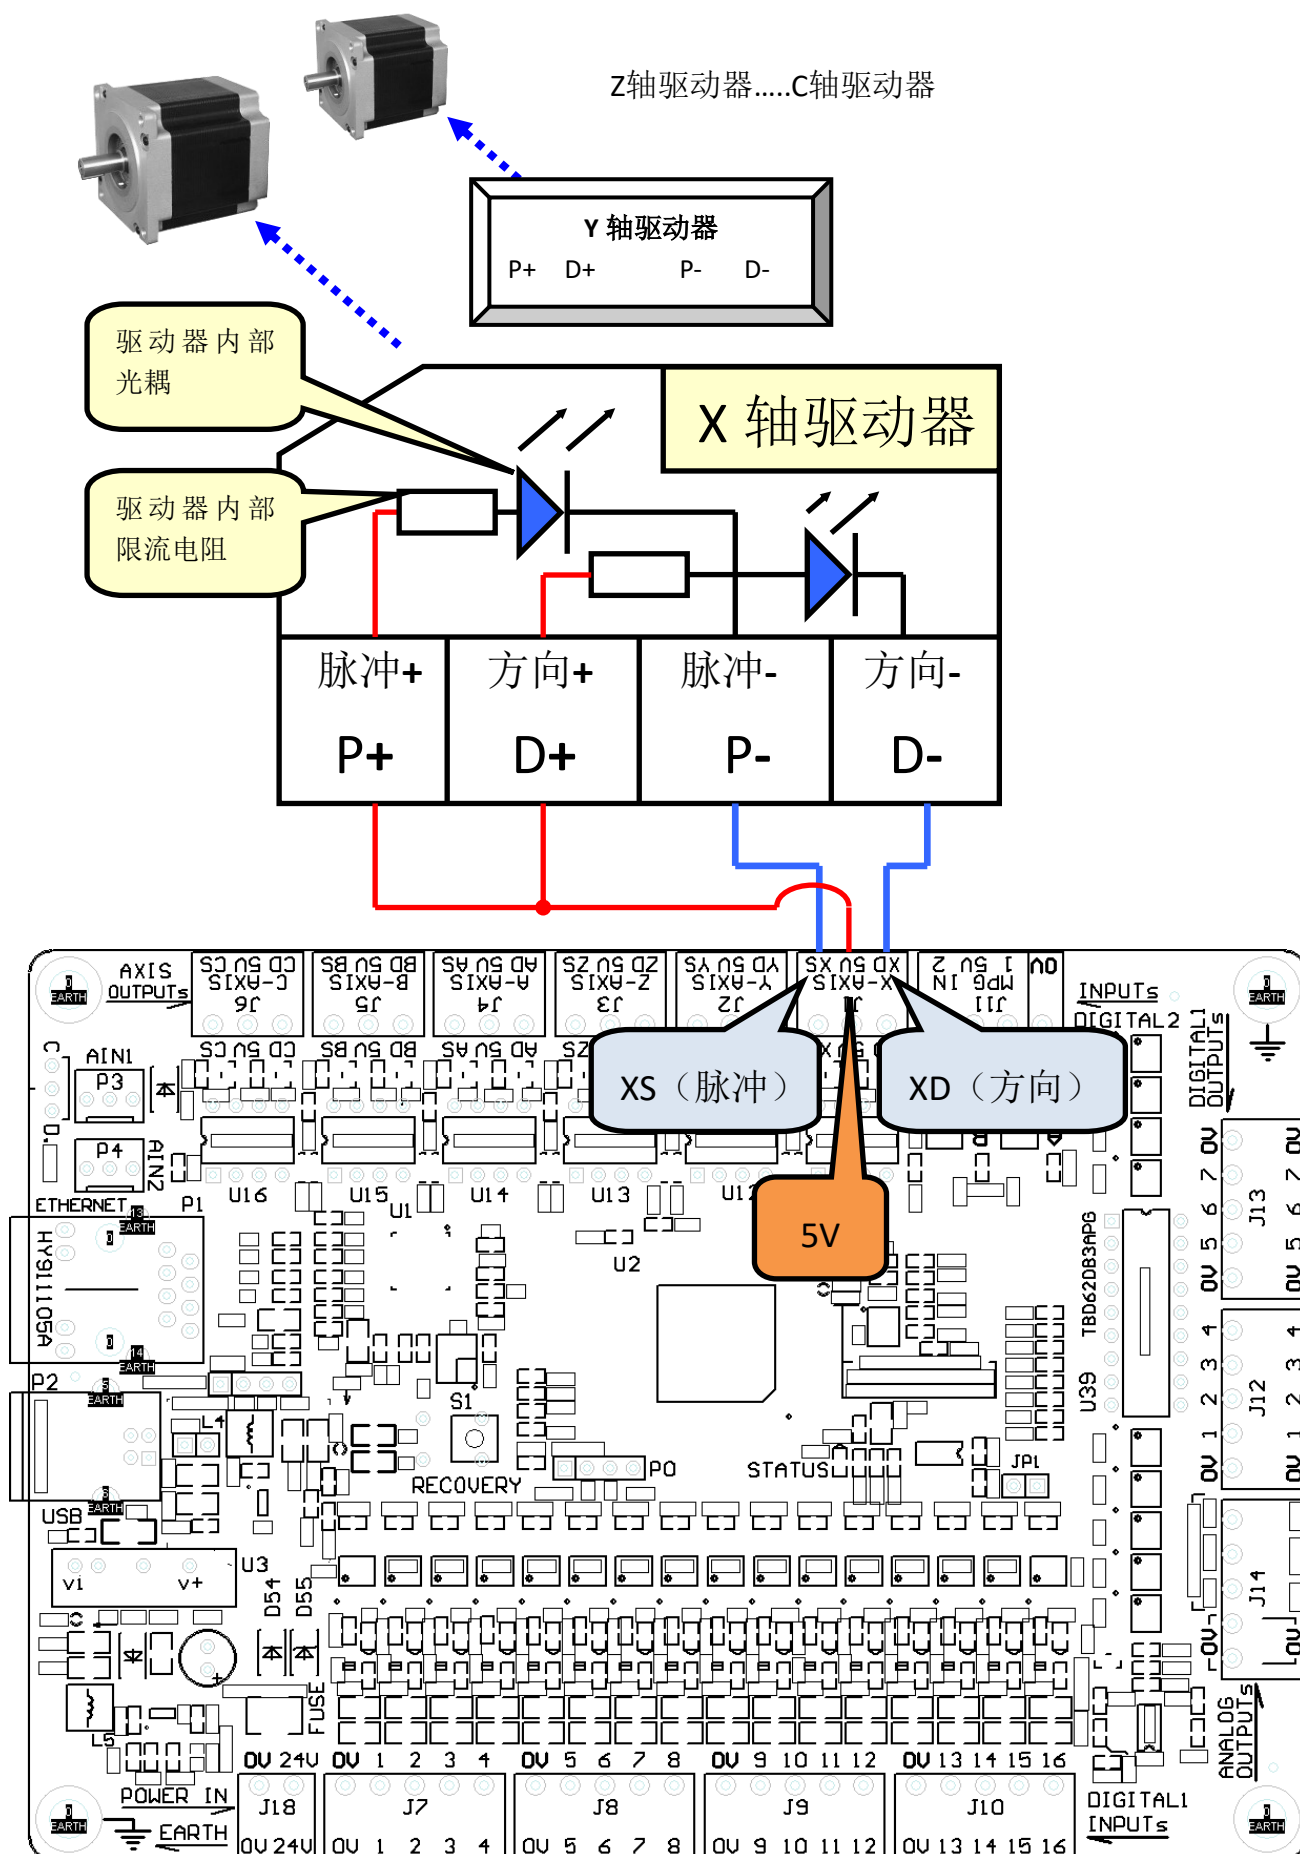



5.2.2 使用 5V-24V 外部电源，适合伺服驱动器，请根据需要安装合适的限流电阻。

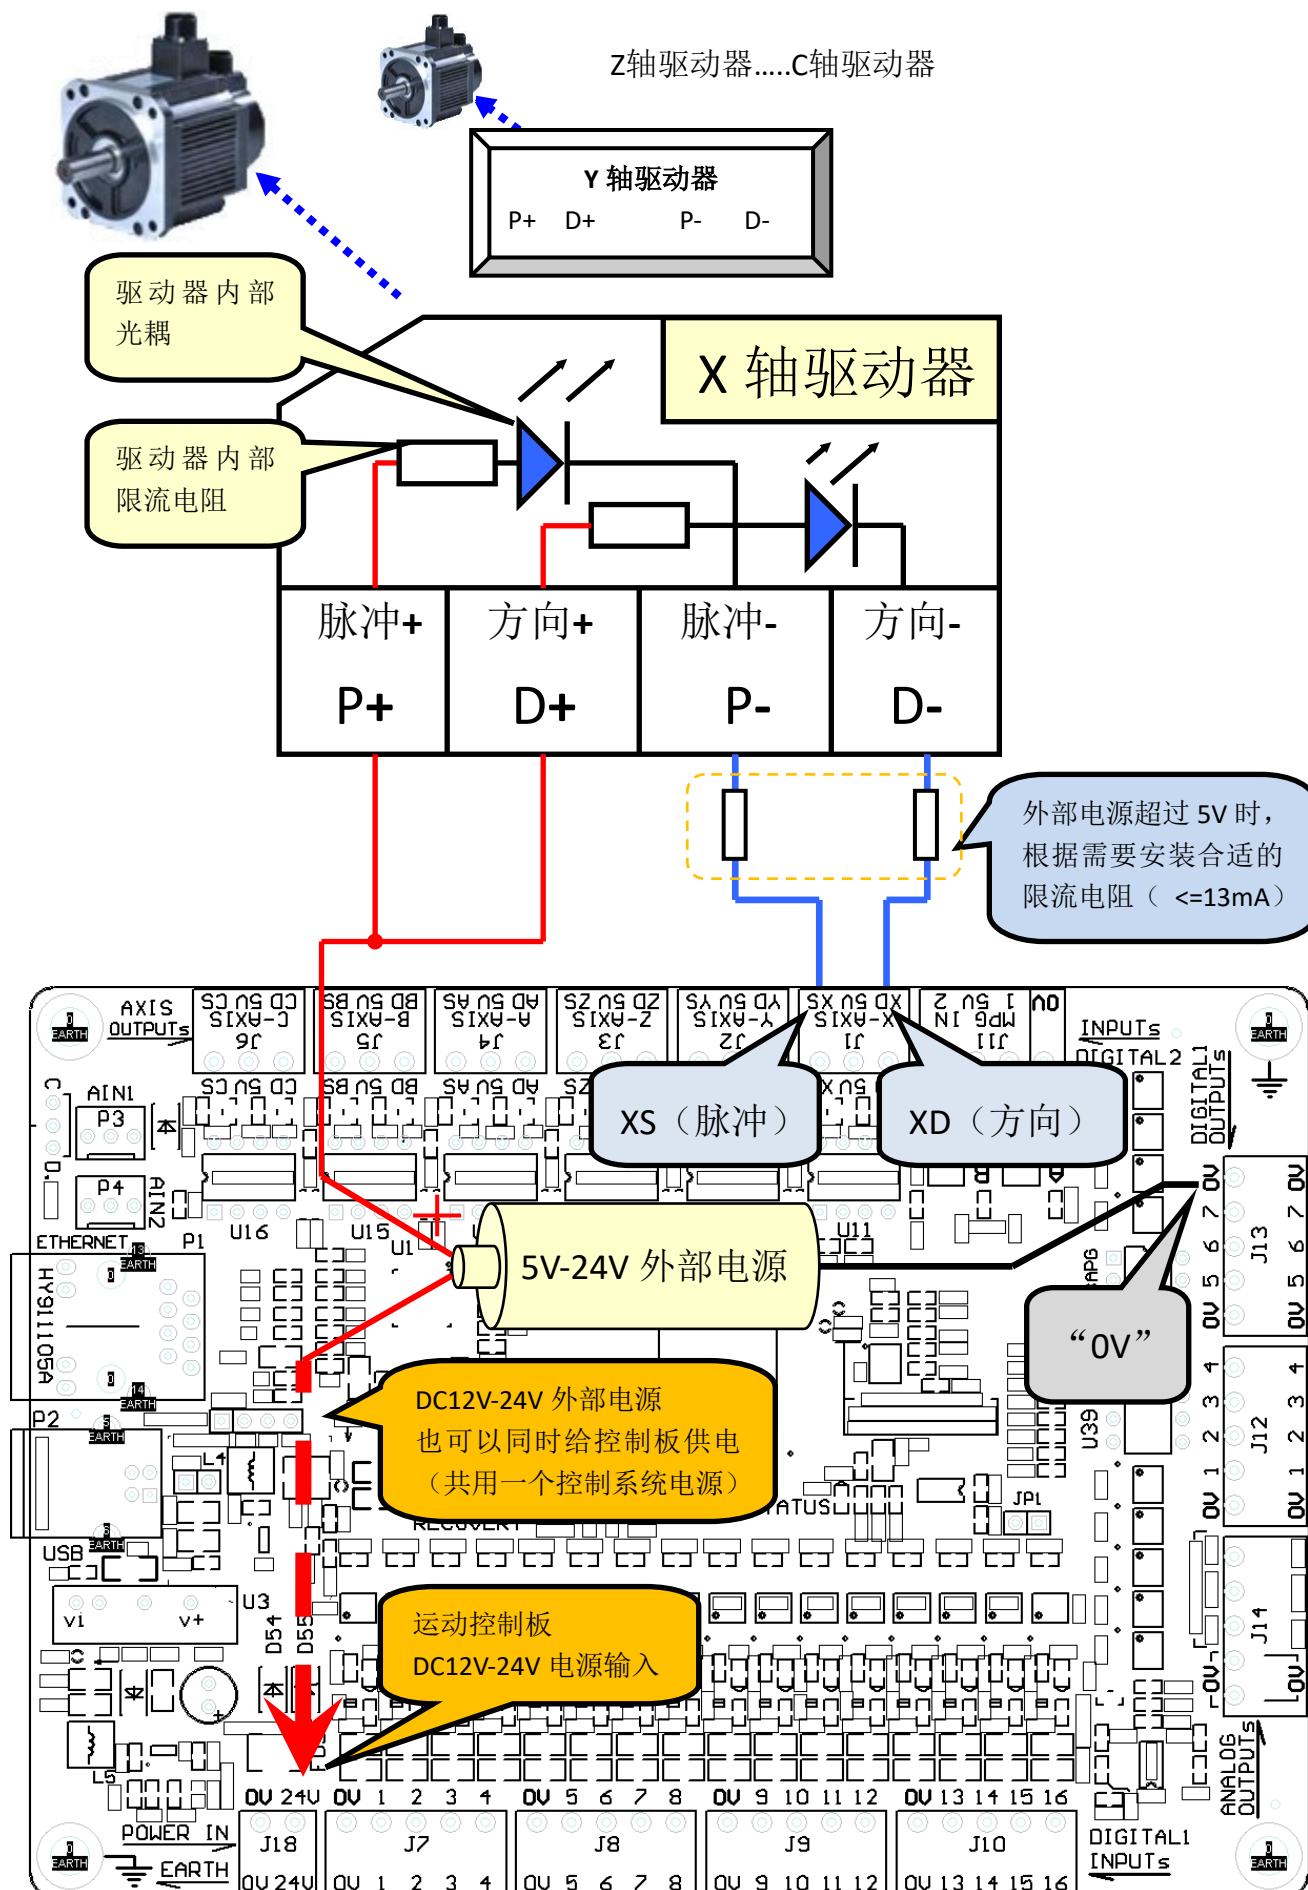




5.3 电机参数配置

5.3.1 Mach3 的 X、Y、Z、A、B、C 轴配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Motor Outputs)




5.3.2 Mach3 的电机运行参数设置，如下图所示：(Config => Motor Tuning)

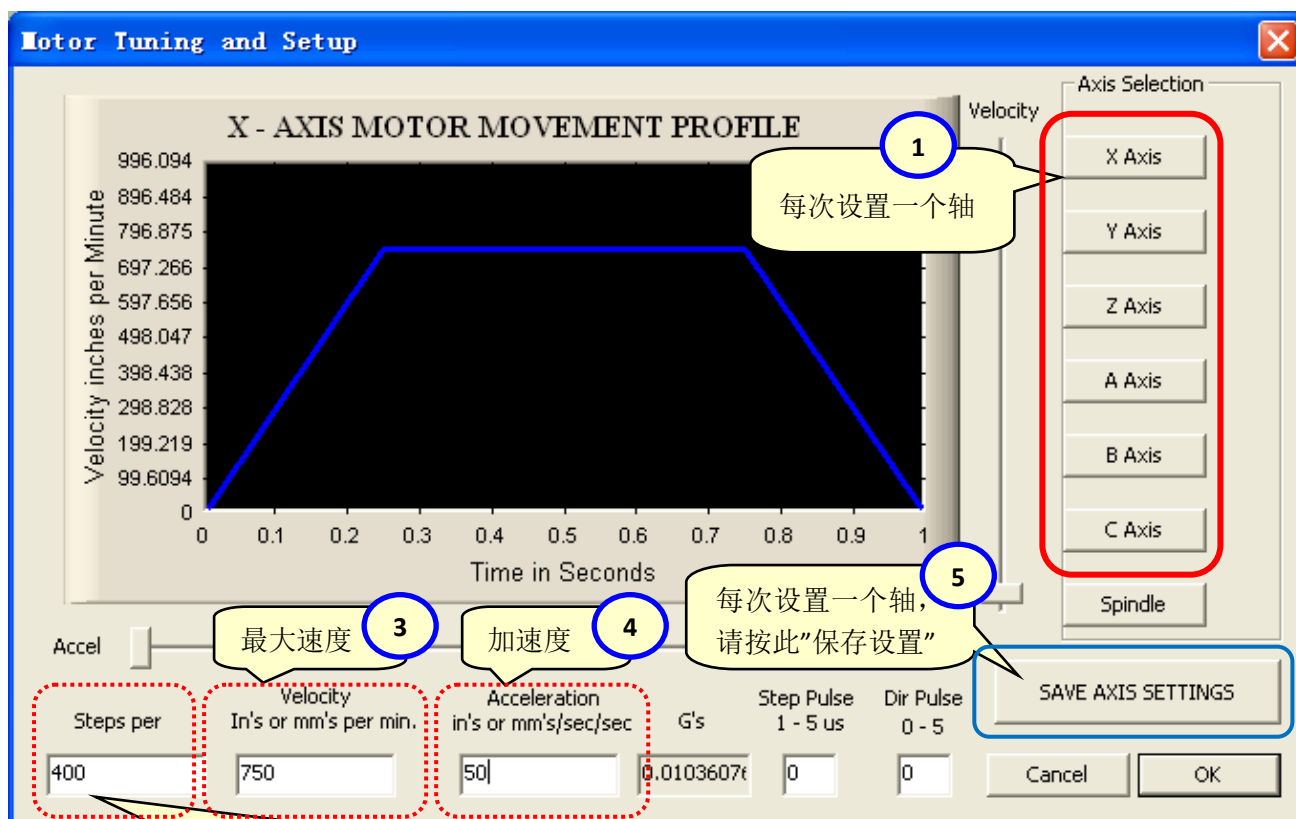




5.3.3 Mach3 的轴运行方向，建议在下图所示界面中配置：

Mach3 主菜单=> Config => Homing/Limits

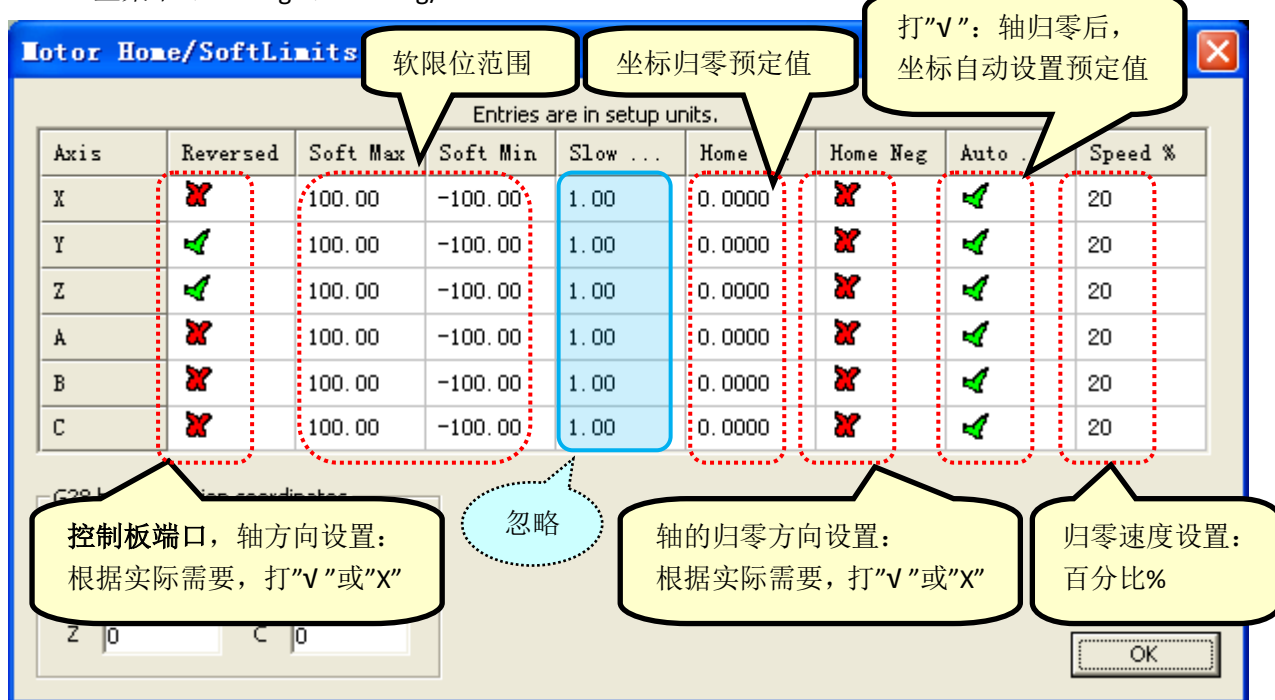


5.4 脉冲主轴配置（需要插件版本 2.0.0.0 或以上，最新版本[插件下载安装](#)）

5.4.1 可以设定运动控制板的任意轴作为脉冲主轴输出，以 B 轴为例：（1）鼠标右击雕刻机图标，弹出设置对话框，（2）切换到“Axis Link”标签，（3）“B-Board(BS/BD)”选择“Spindle”，（4）按 OK 保存设置。

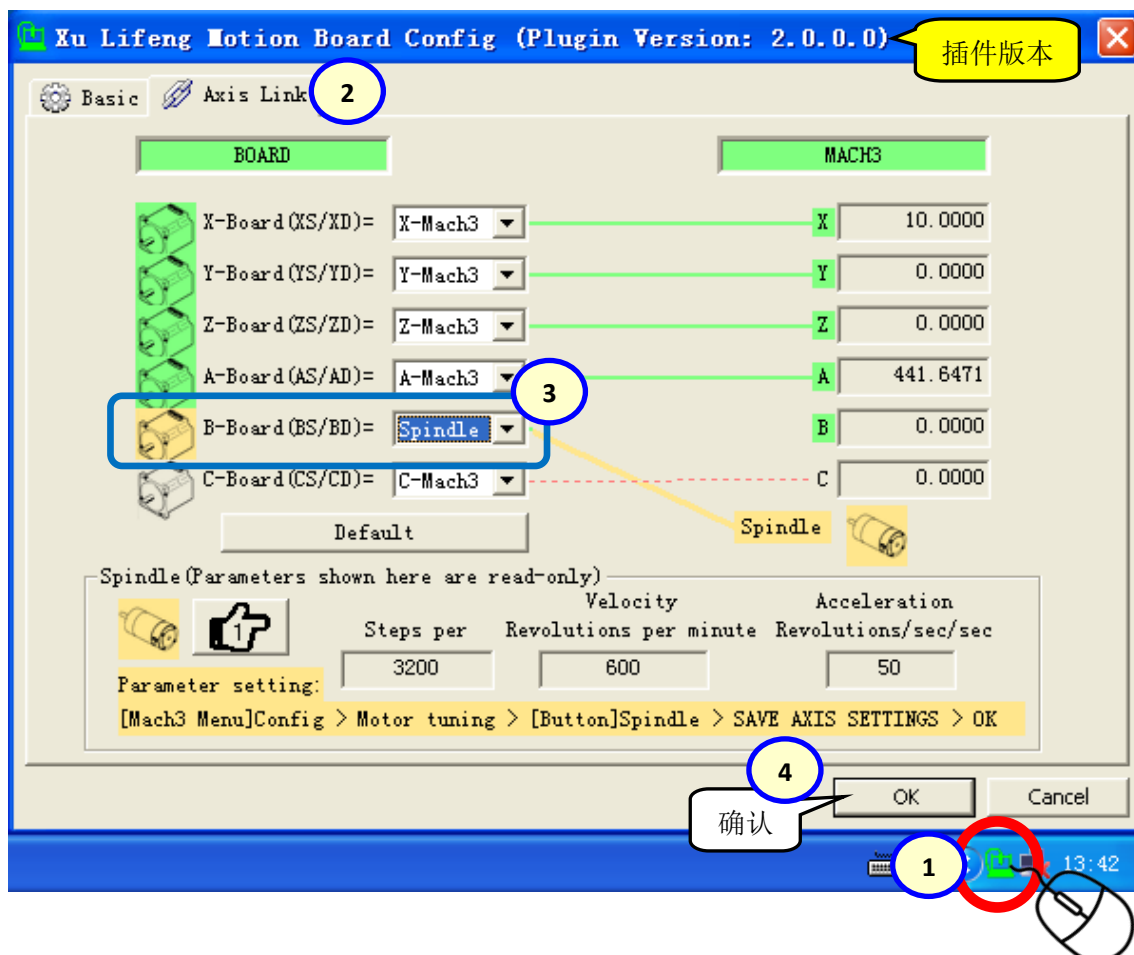




5.4.2 确认在 Mach3 中打开主轴功能 (Spindle)，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Motor Outputs)

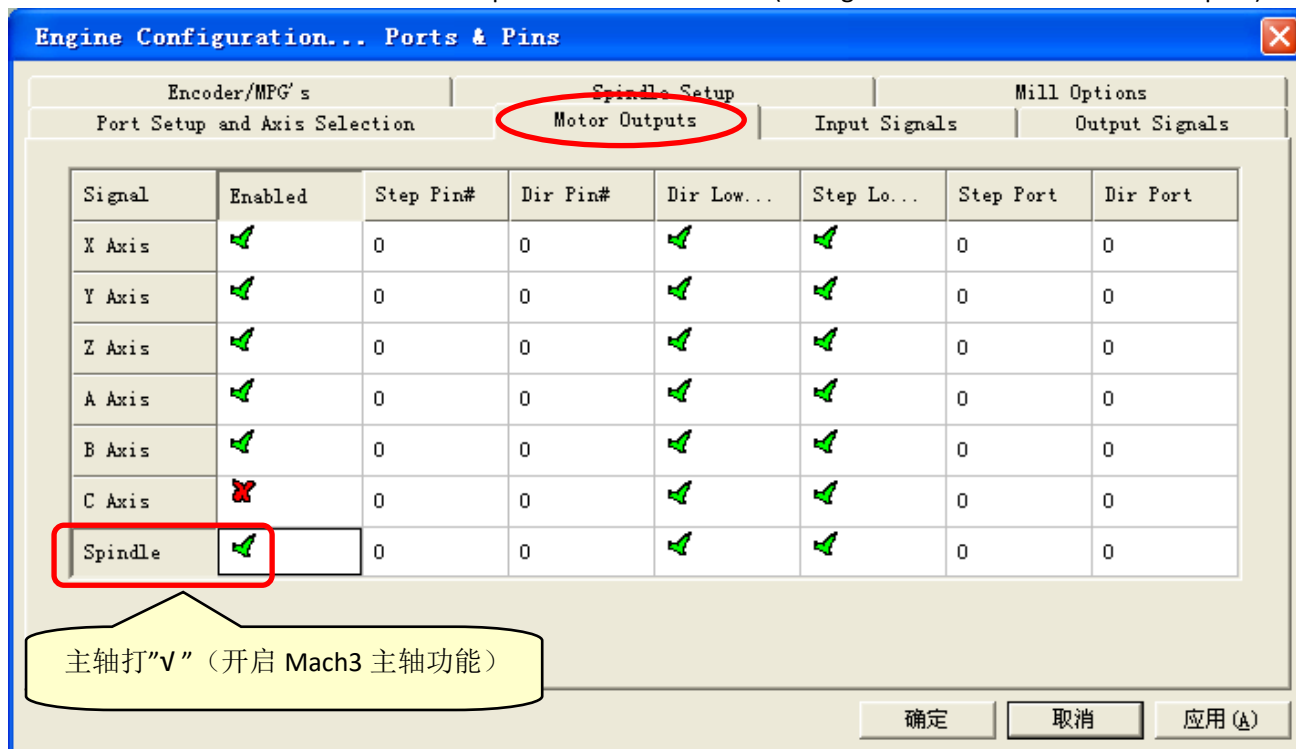


5.4.3 脉冲主轴的电机运行参数设置，如下图所示：(菜单 Config => Motor Tuning)

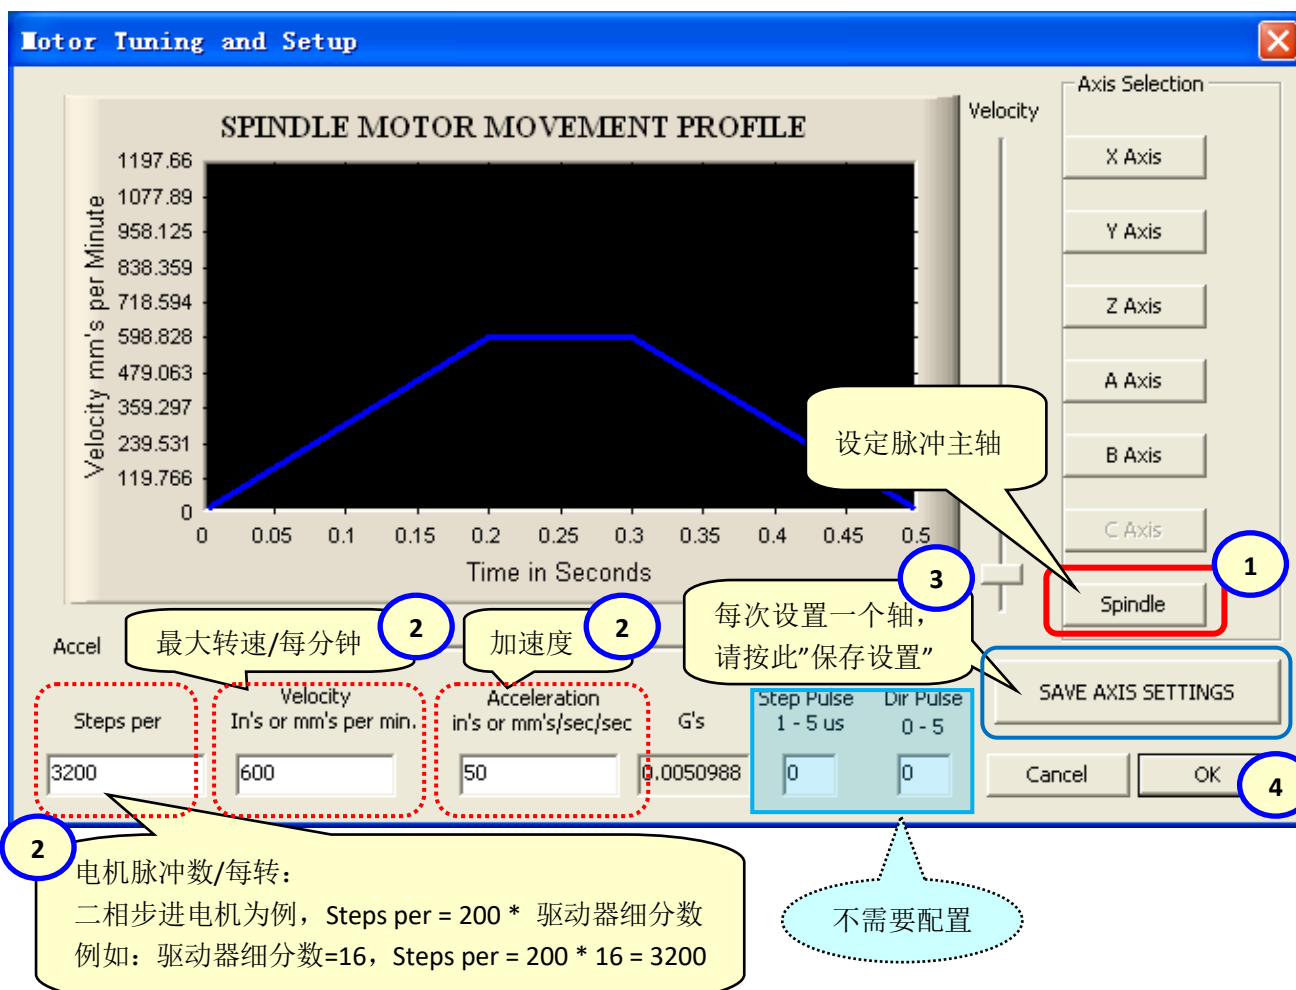



5.4.4 主轴设置为：脉冲/方向 电机

(Config => Ports and Pins=>Spindle Setup)

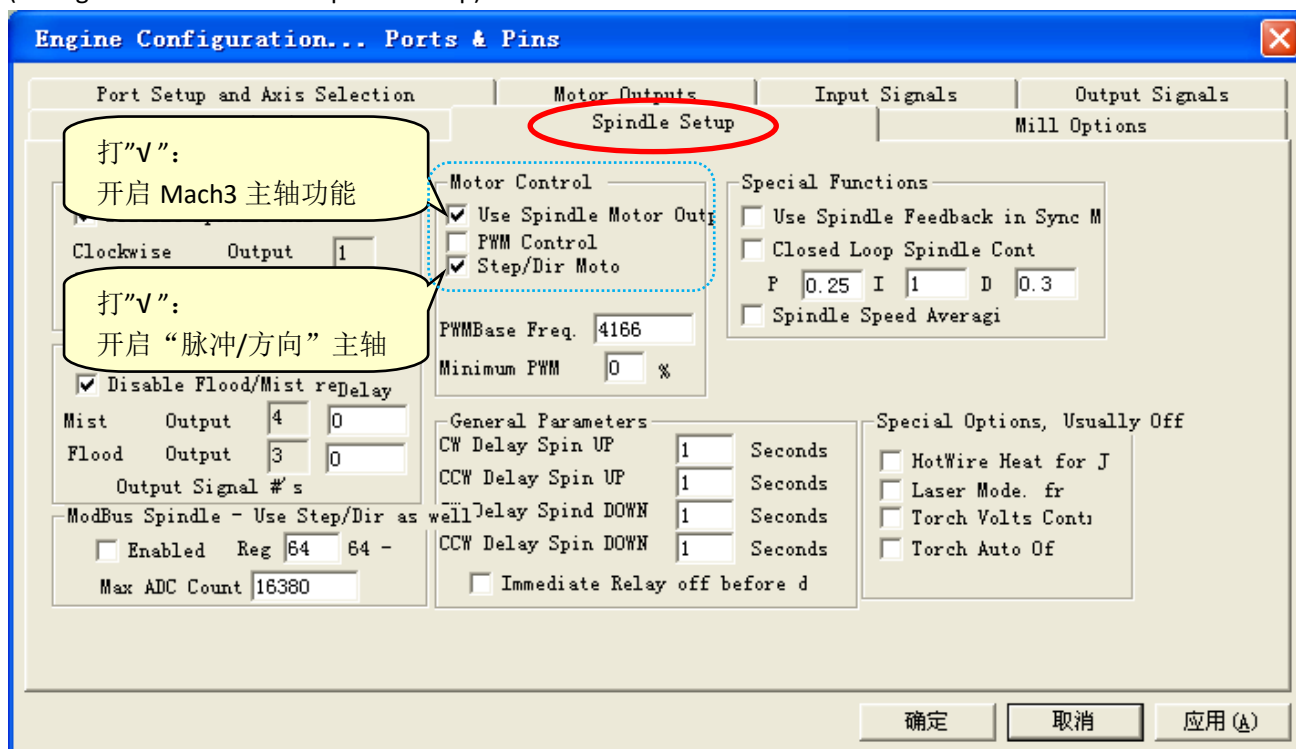

5.4.5 脉冲主轴的旋转方向，建议在下图所示界面中配置：

Mach3 主菜单=> Config=> Homing/Limits



提示：

主轴最高转速（皮带轮）设置，参考本手册（点击链接）：[Mach3 菜单“Config=>Spindle Pulleys..”](#)脉冲主轴运转测试（提示：启动主轴前必须设定转速），参考本手册（点击链接）：[主轴测试](#)




6. 数字量输入

6.1 NPN 输入的接口特性，接线与配置




6.1.1 接口原理图

1 号数字量输入端口：NPN 输入 x16 点，光耦隔离

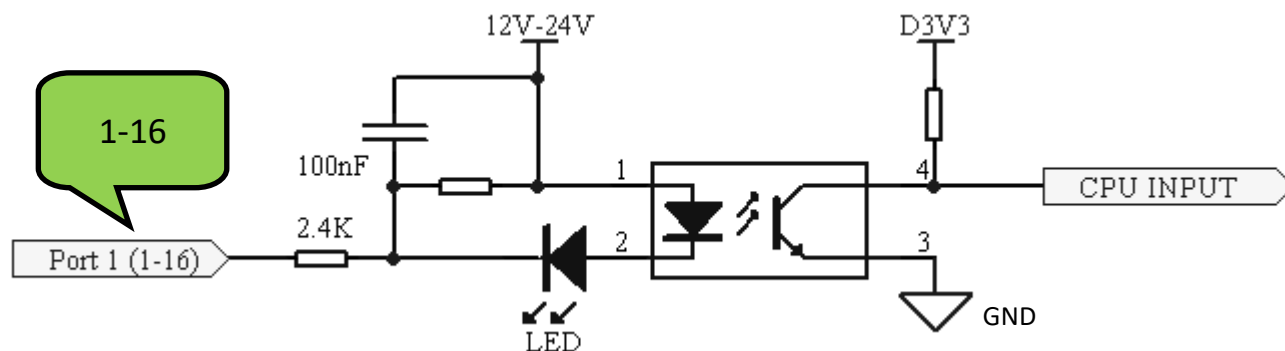


6.1.2 接线

6.1.2.1 按钮，机械开关的接线

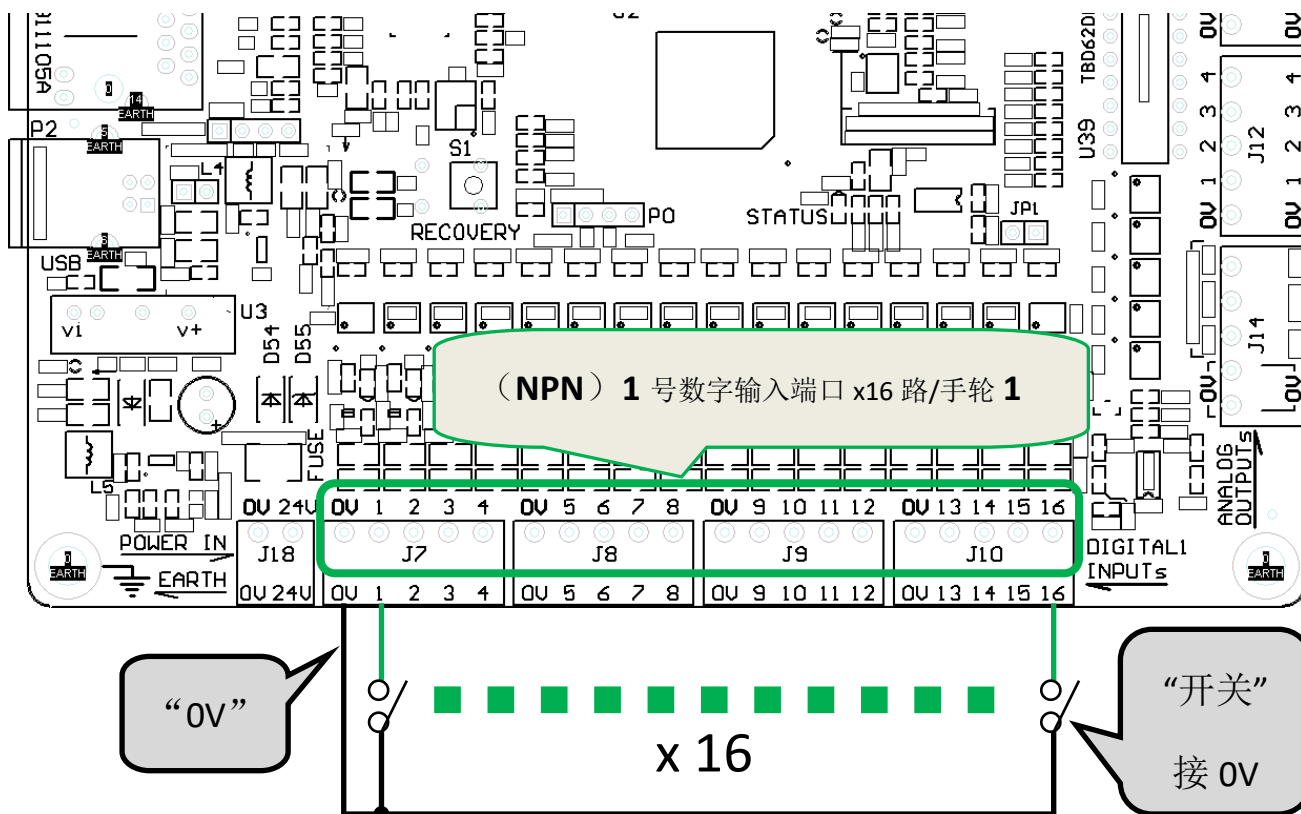



6.1.2.2 NPN 传感器的接线

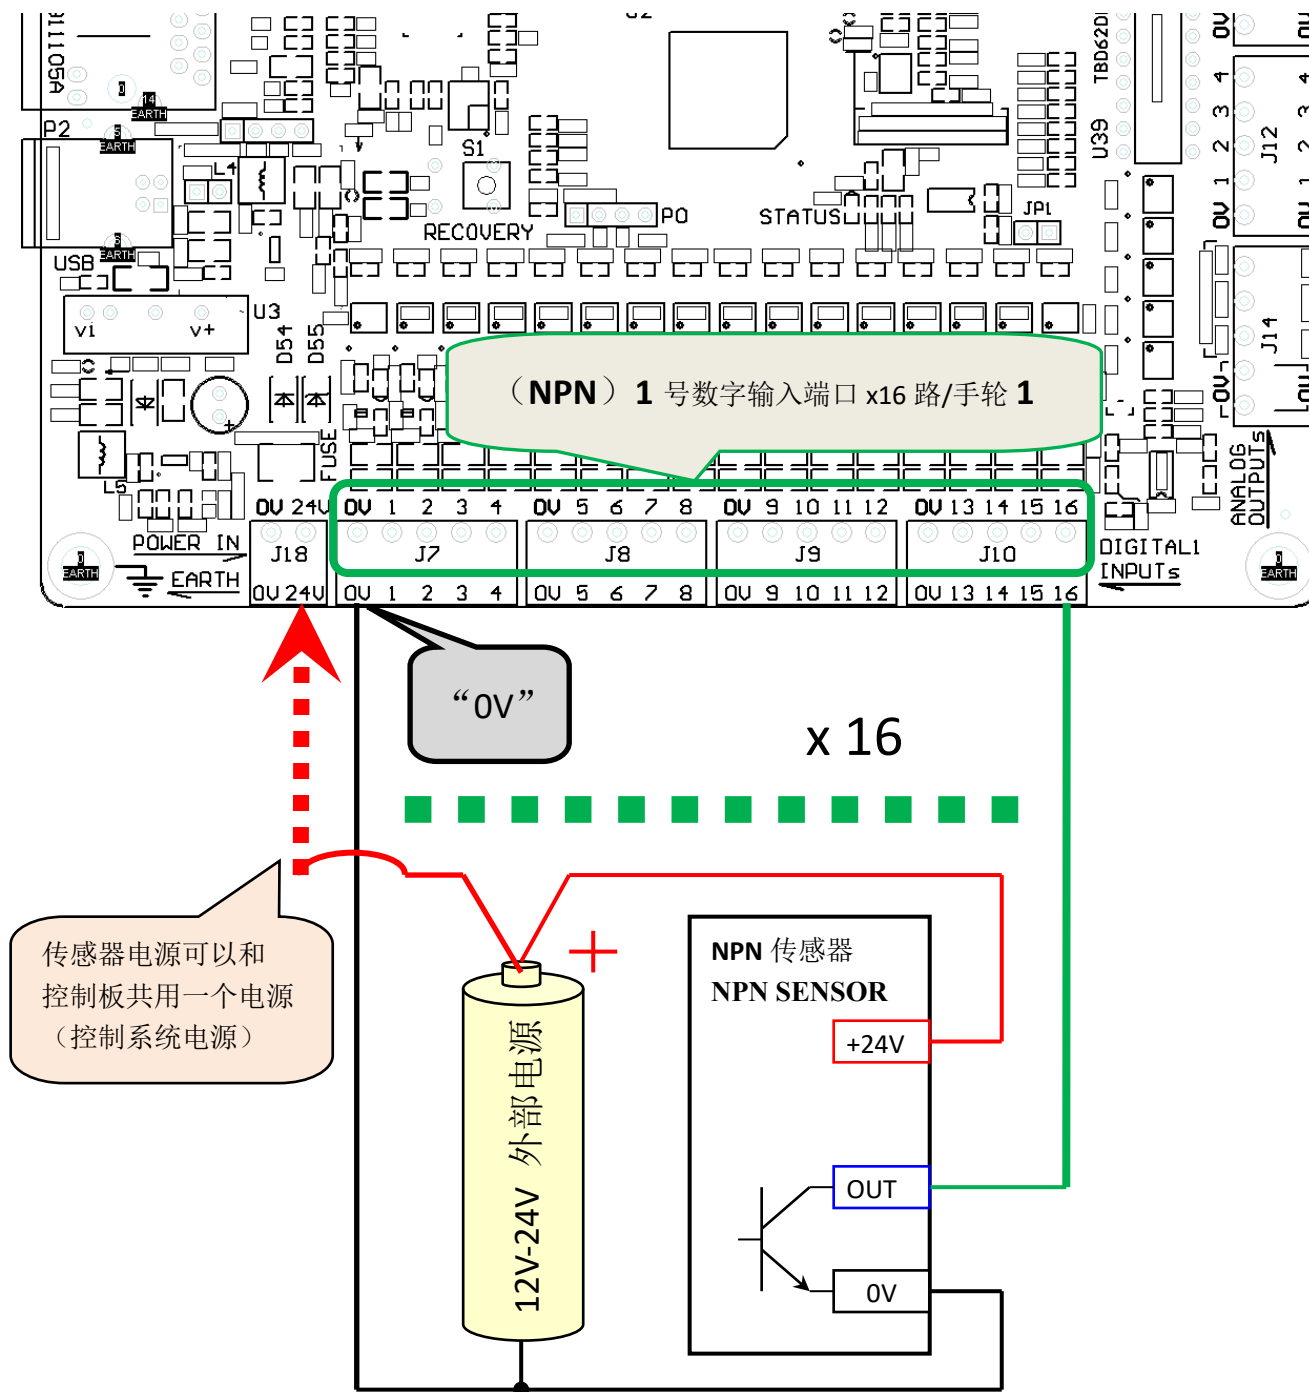

6.1.3 Mach3 输入信号配置 (Config => Ports and Pins=>Input Signals)

Encoder/MPG's		Spindle Setup		Mill Options	
Setup and Axis Selection		Motor Outputs		Output Signals	
Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey
☒	1	10	☒	☒	0

打勾“√”
该行设置起作用

1号
端口

根据实际接线
输入端子编号 1-16

NPN 传感器设置为“√”
(0V = 低电平有效)




6.2 PNP 输入的接口特性，接线与配置





6.2.1 接口原理图

2 号数字量输入端口：PNP-5V 输入 x2 点，光耦隔离

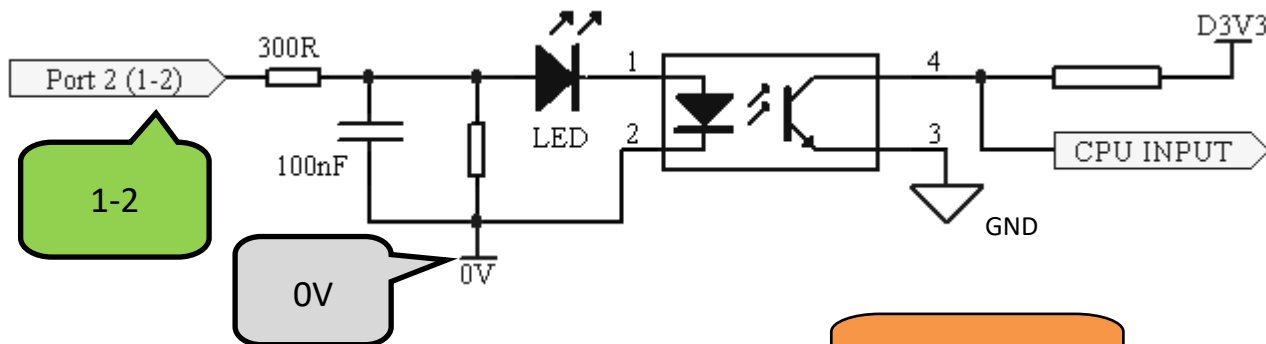


6.2.2 接线

6.2.2.1 按钮，机械开关的接线

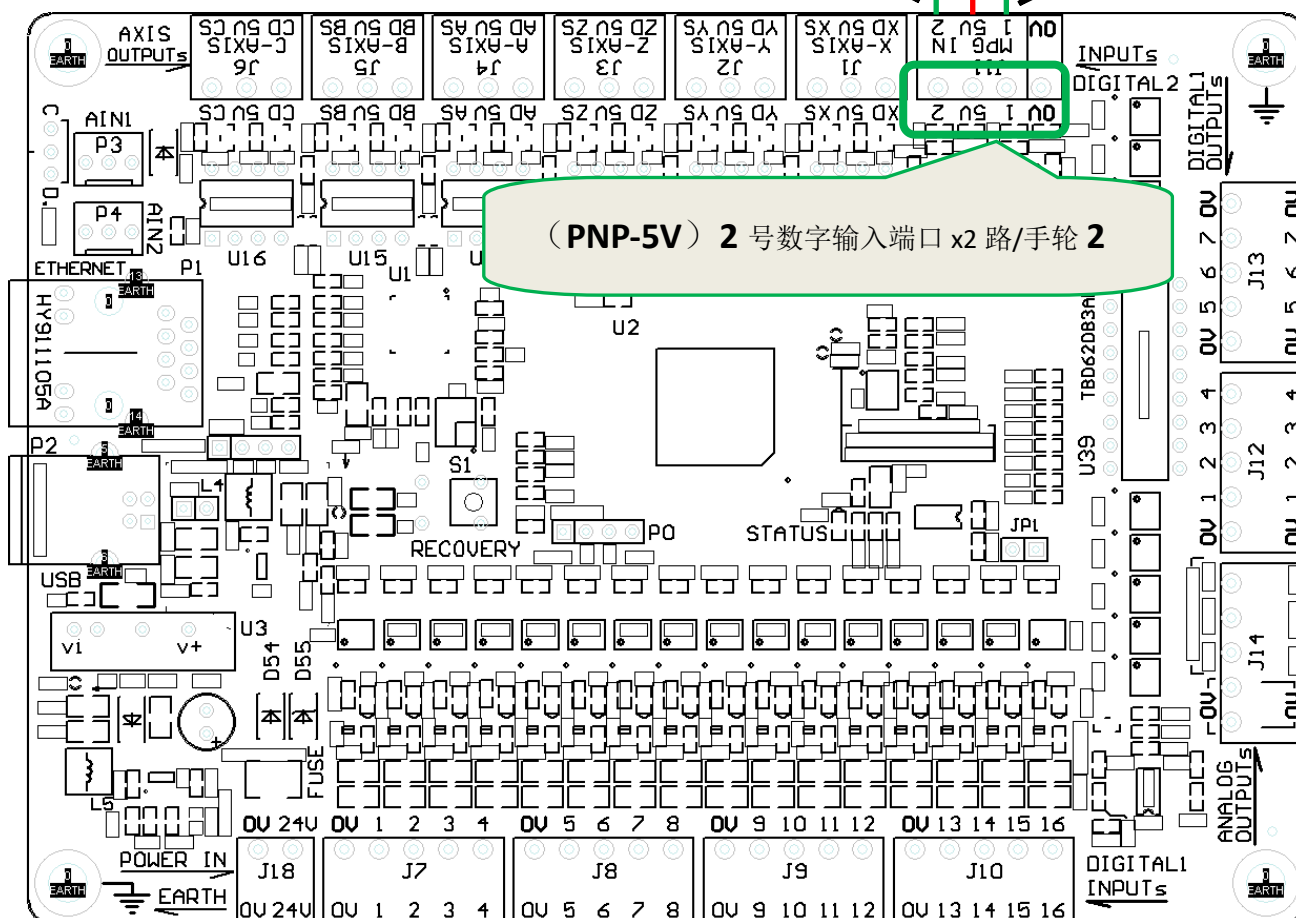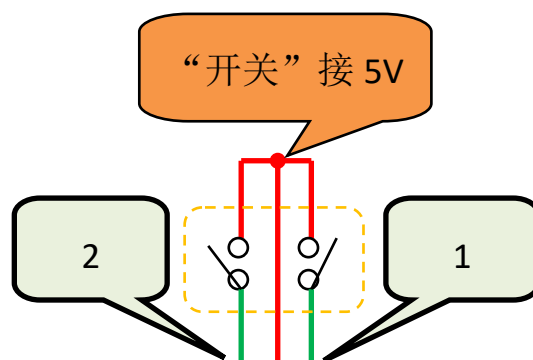



6.2.2.2 PNP 传感器的接线

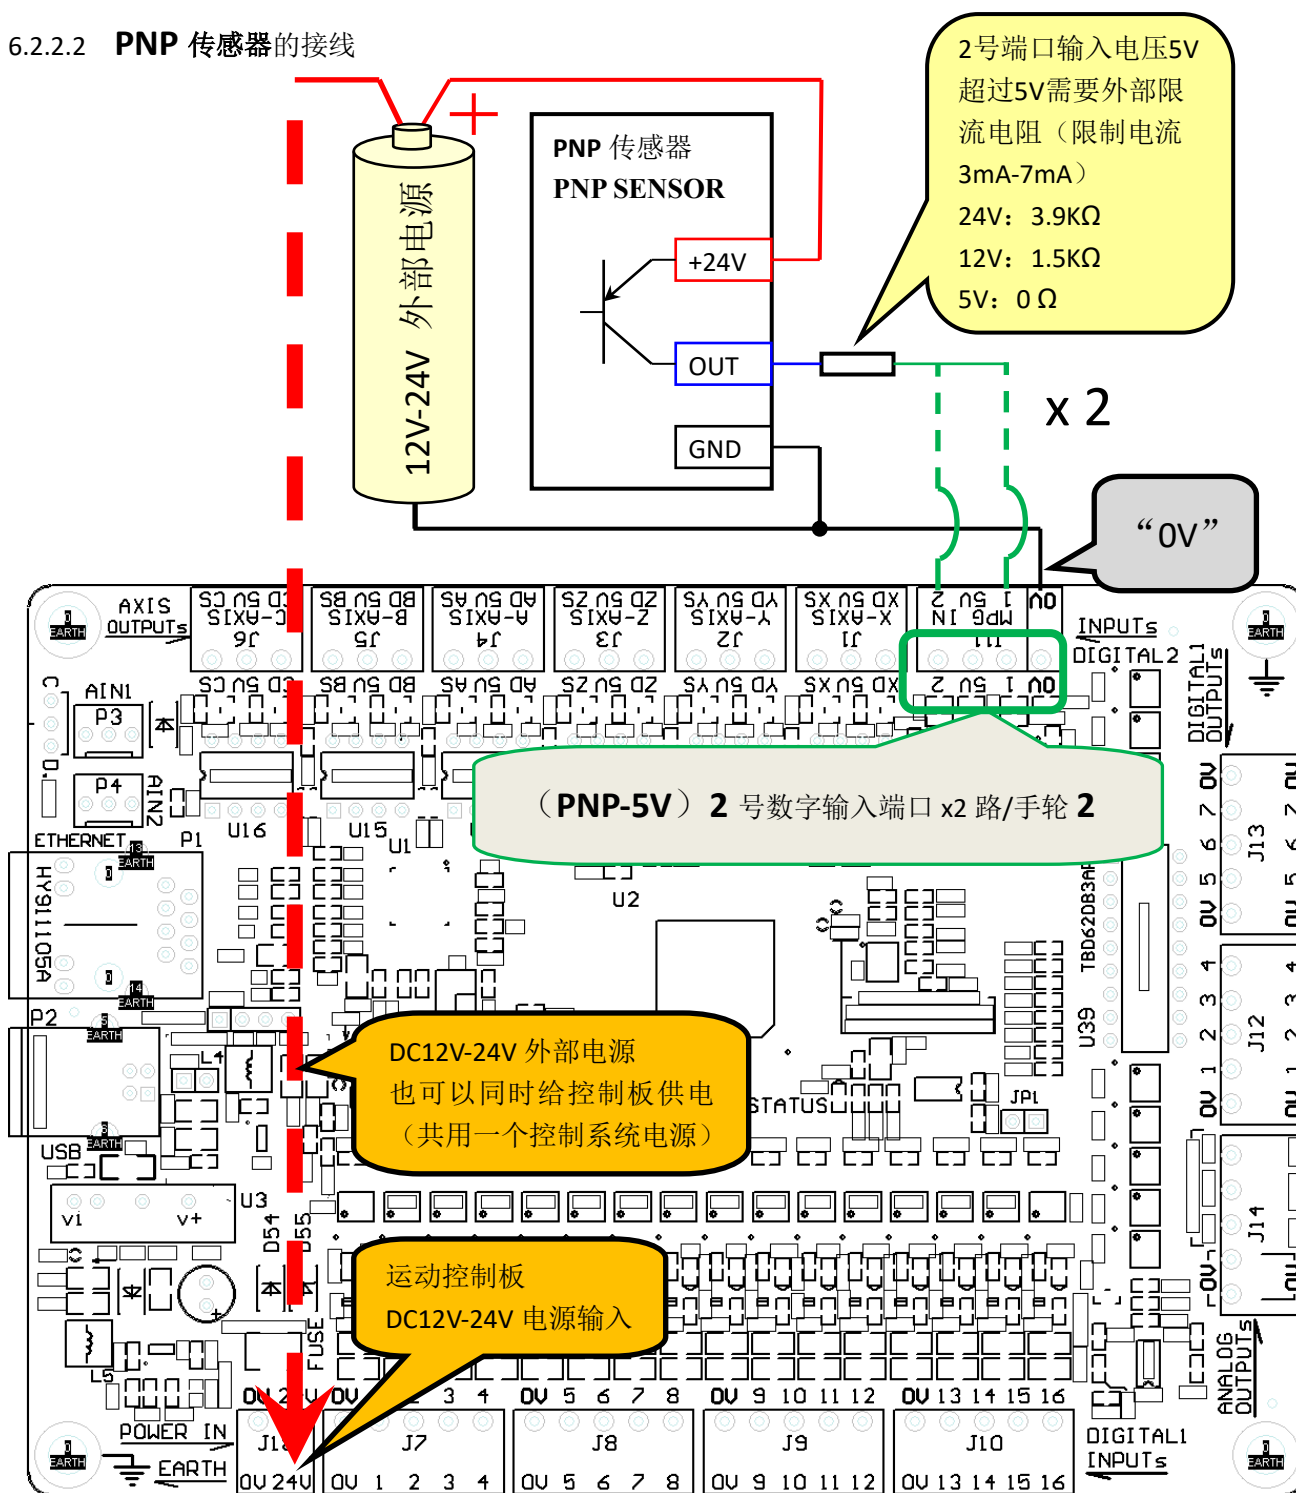

6.2.3 Mach3 输入信号配置（Config=>Ports and Pins=>Input Signals）

Encoder/MPG's		Spindle Setup		Mill Options	
Setup and Axis Selection		Motor Outputs		Input Signals	
Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey
☒	2	1	☒	☒	0

打勾“V”
该行设置起作用

2号
端口


根据实际接线
输入端子编号 1-2

PNP 传感器设置为“X”
（5V = 高电平有效）



6.3 NPN 电子手轮的接线

NPN 电子手轮的输出类型：集电极开路输出（OC）

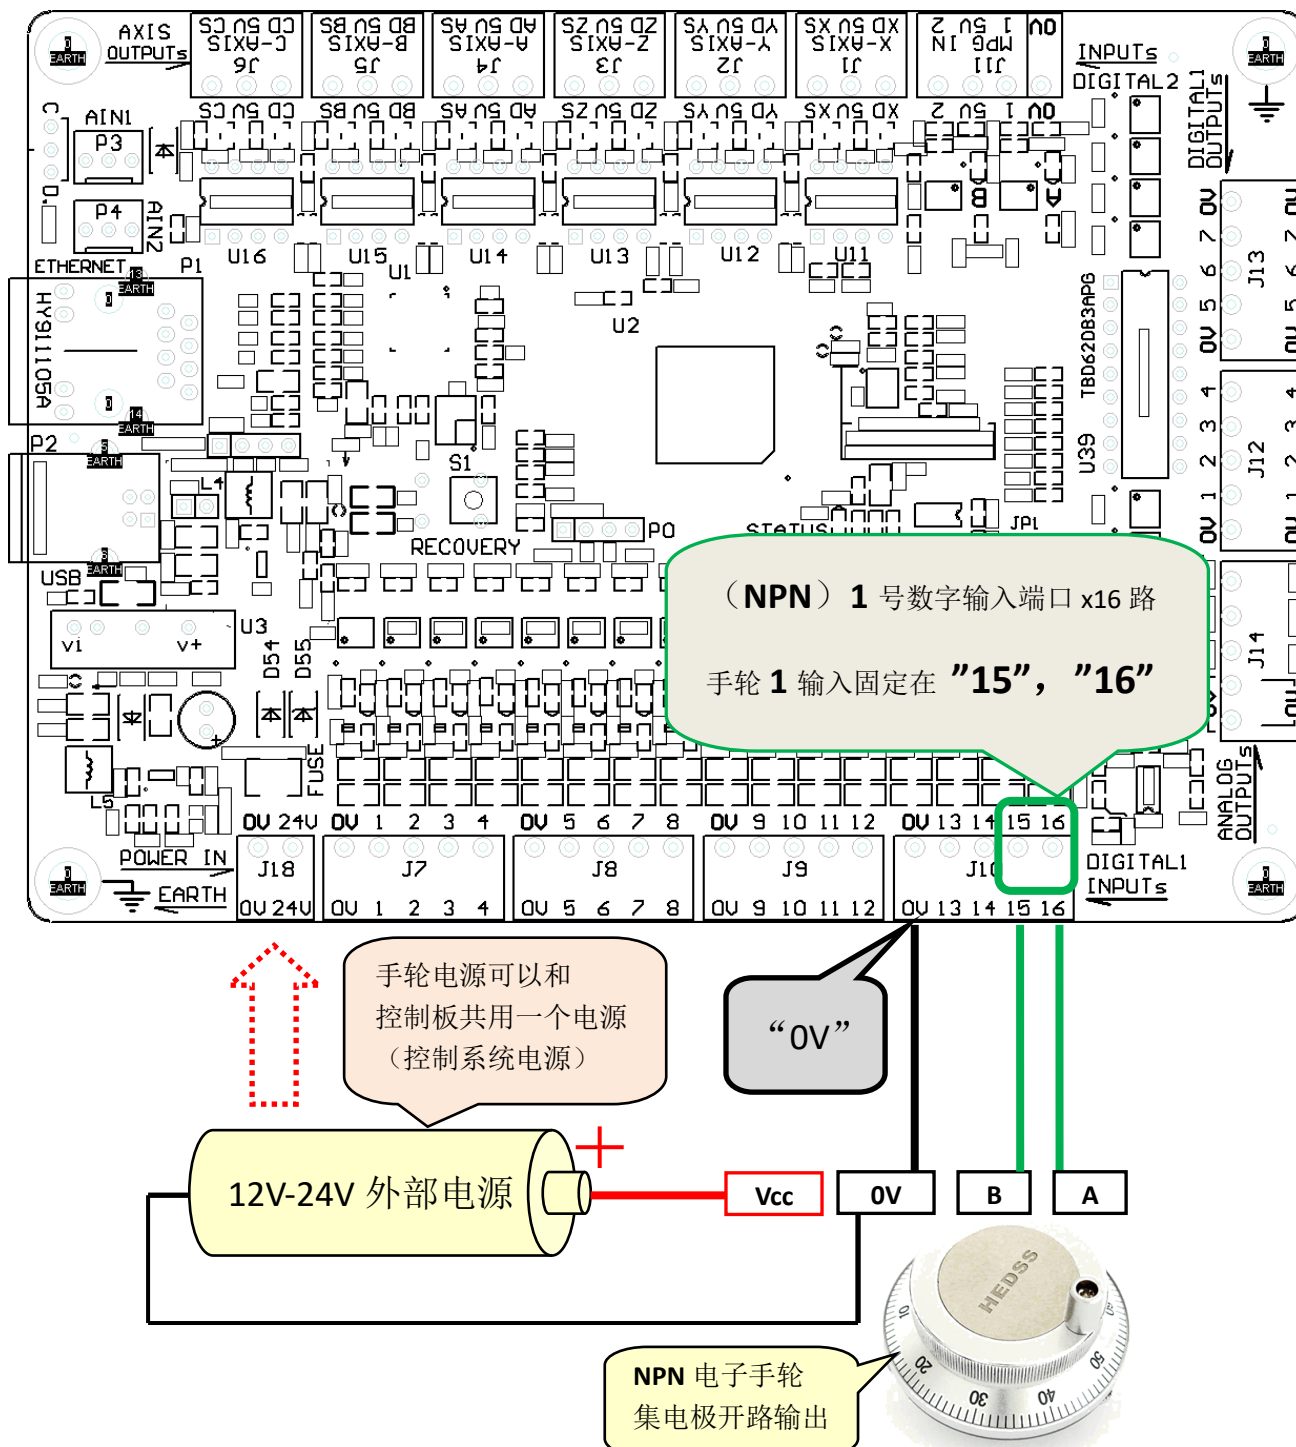

提示：


通常电子手轮顺时针旋转，坐标增加；逆时针旋转，坐标减小。

如果电子手轮的旋转方向，与 MACH3 坐标方向相反，请交换电子手轮“A”和“B”的接线。



6.4 PNP 电子手轮的接线


6.4.1 PNP 电子手轮，输出类型：电压输出（如超过 5V，可能需要串联限流电阻）

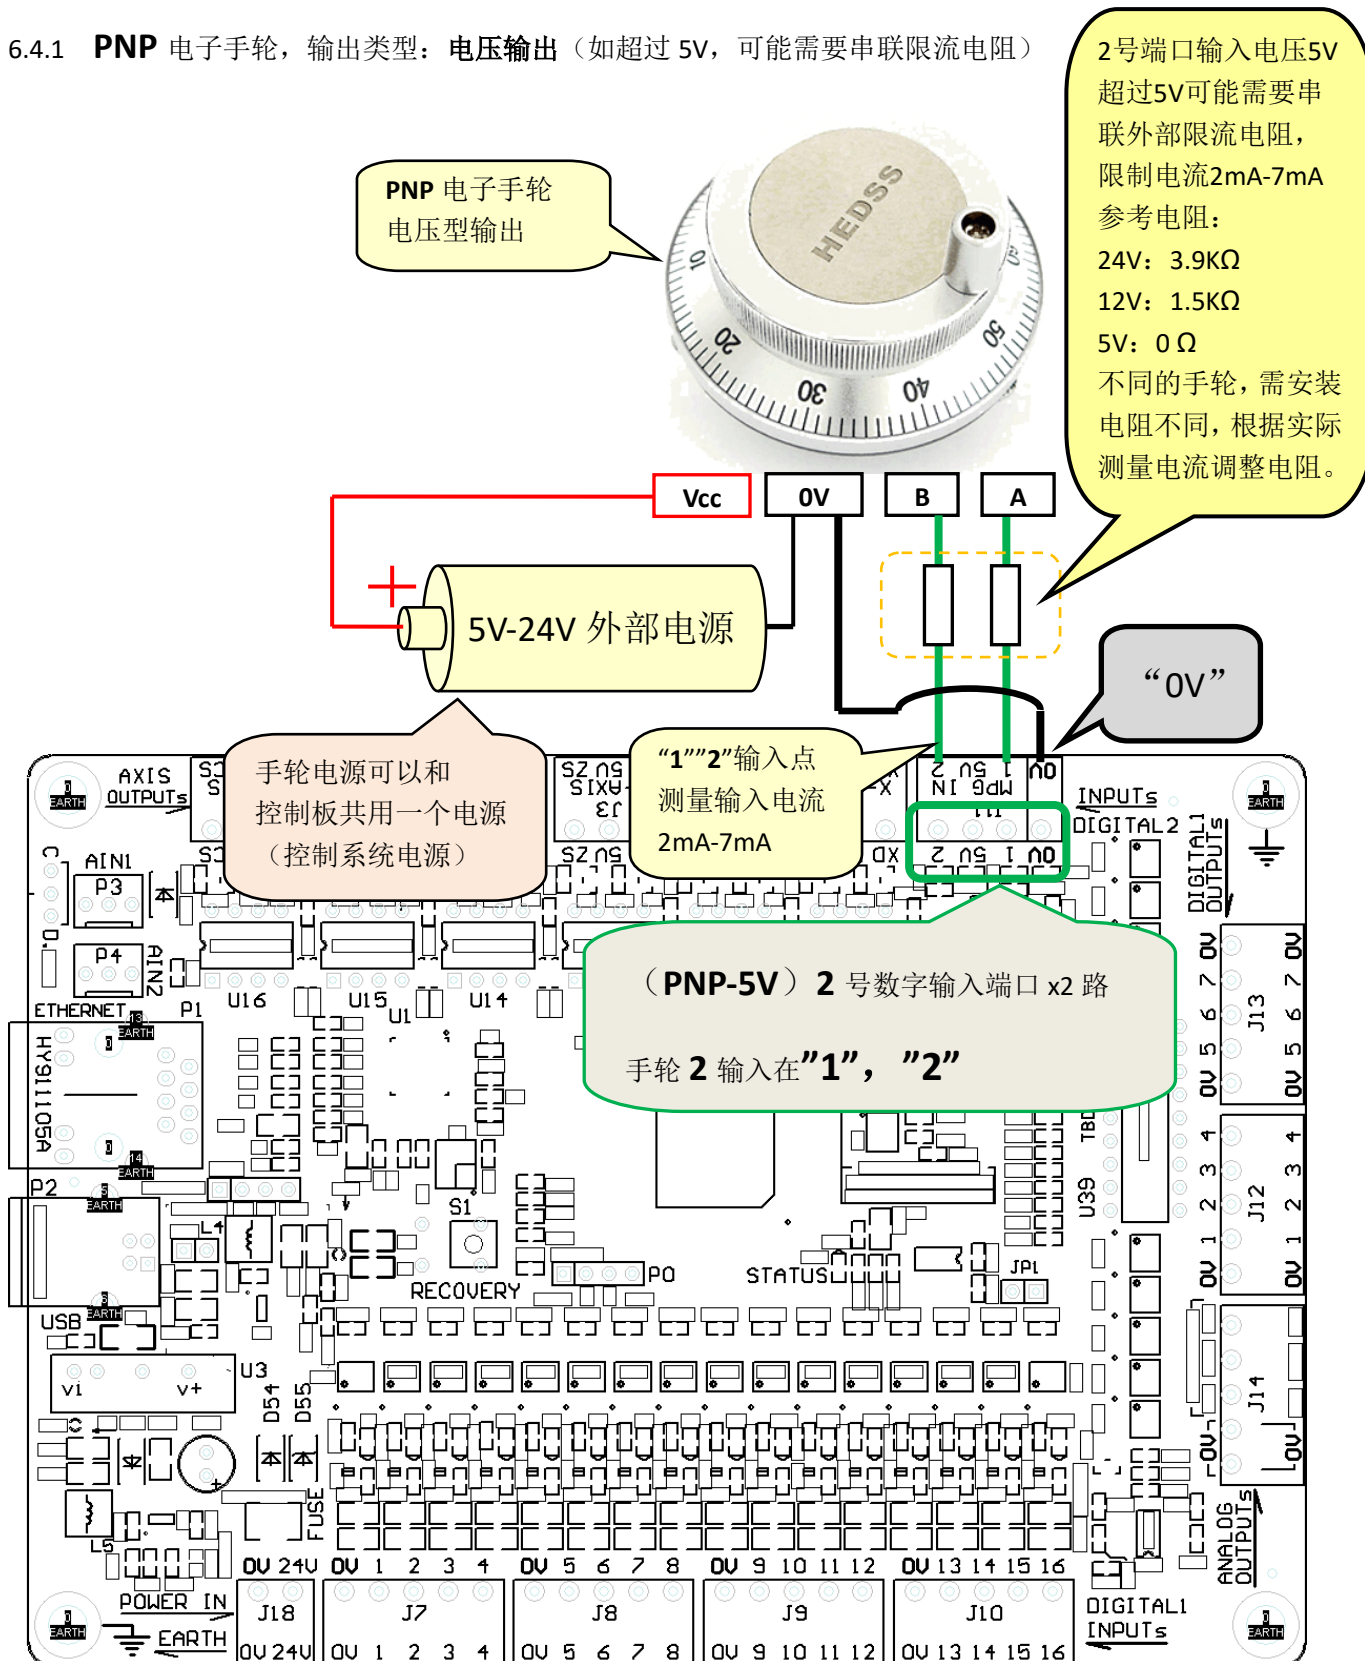




6.4.2 PNP-5V 电子手轮，输出类型：5V 电压输出。

电子手轮电压 **5V**，并且消耗电流不超过 **50mA** 时，可以使用控制板的板载 5V 电源供电。

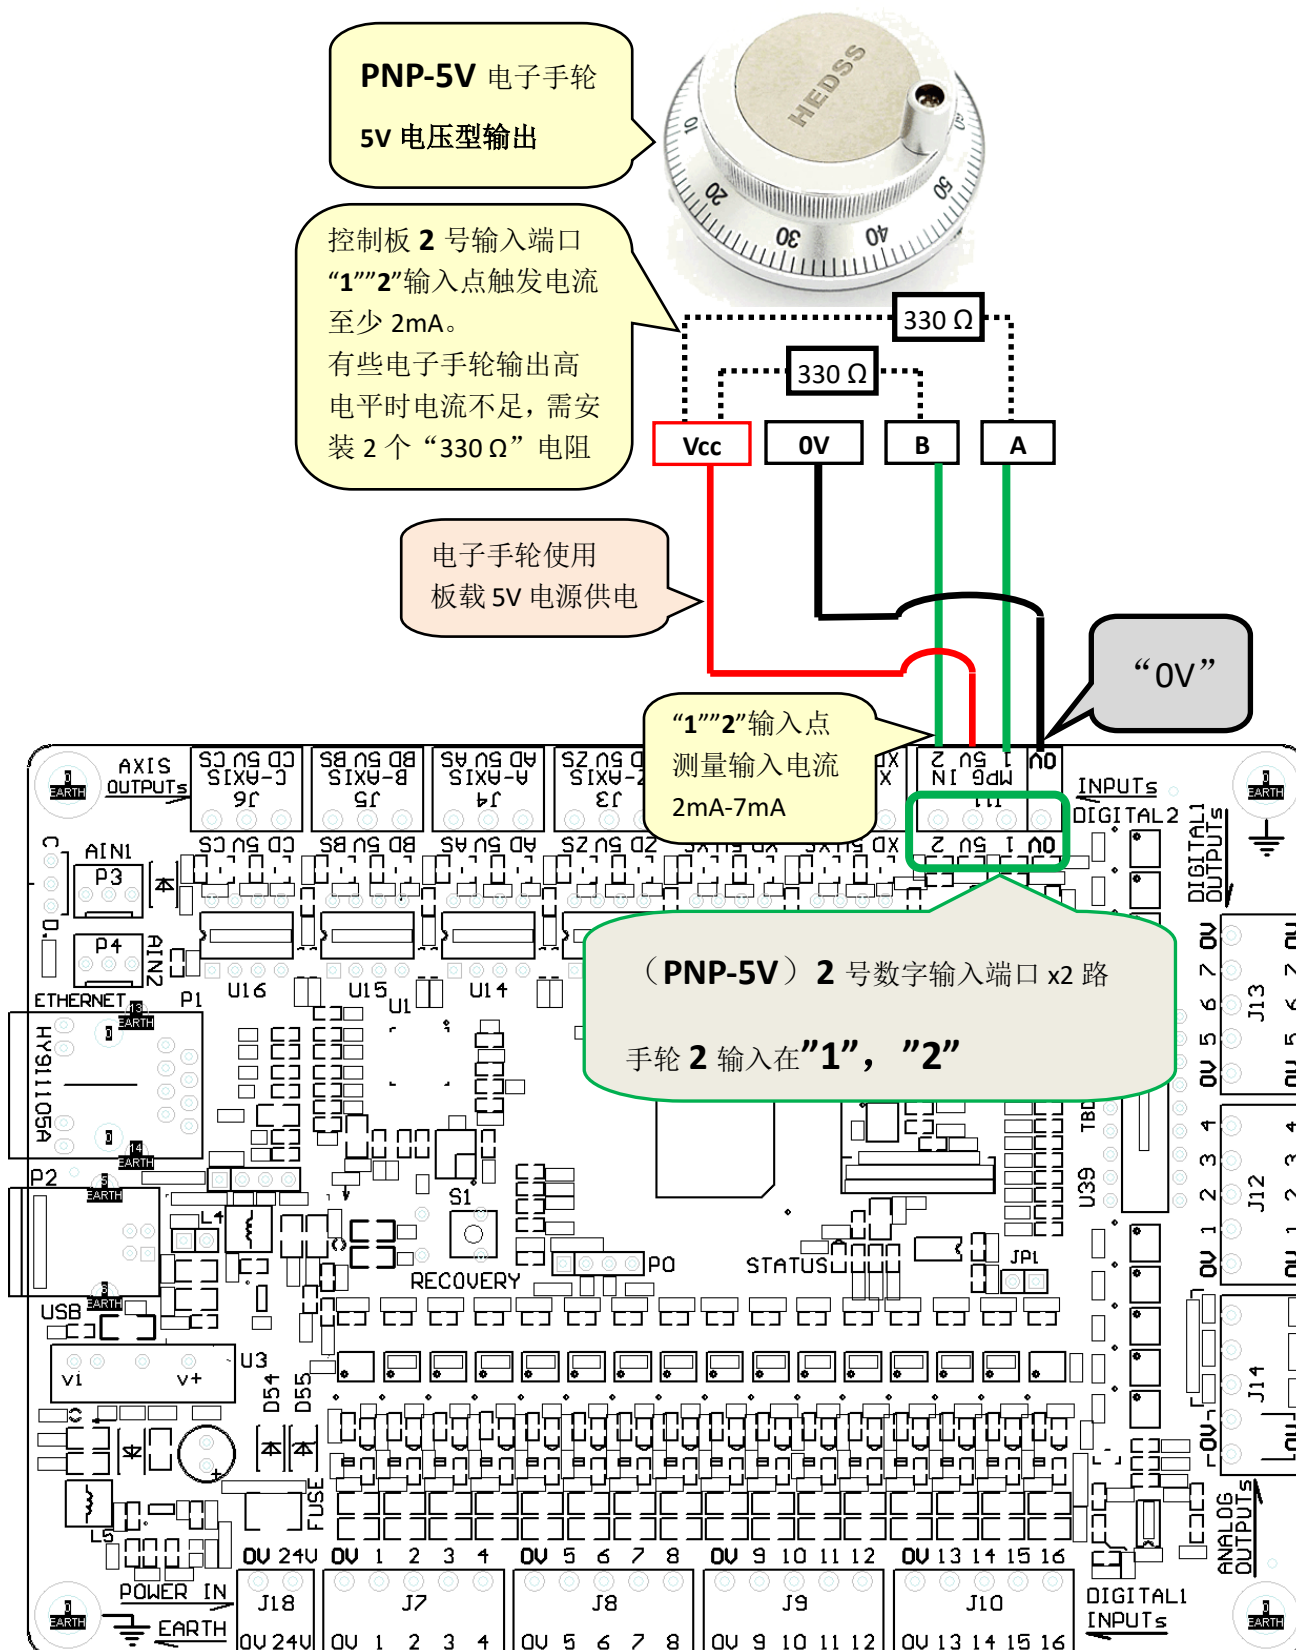



6.5 电子手轮挡位开关的接线

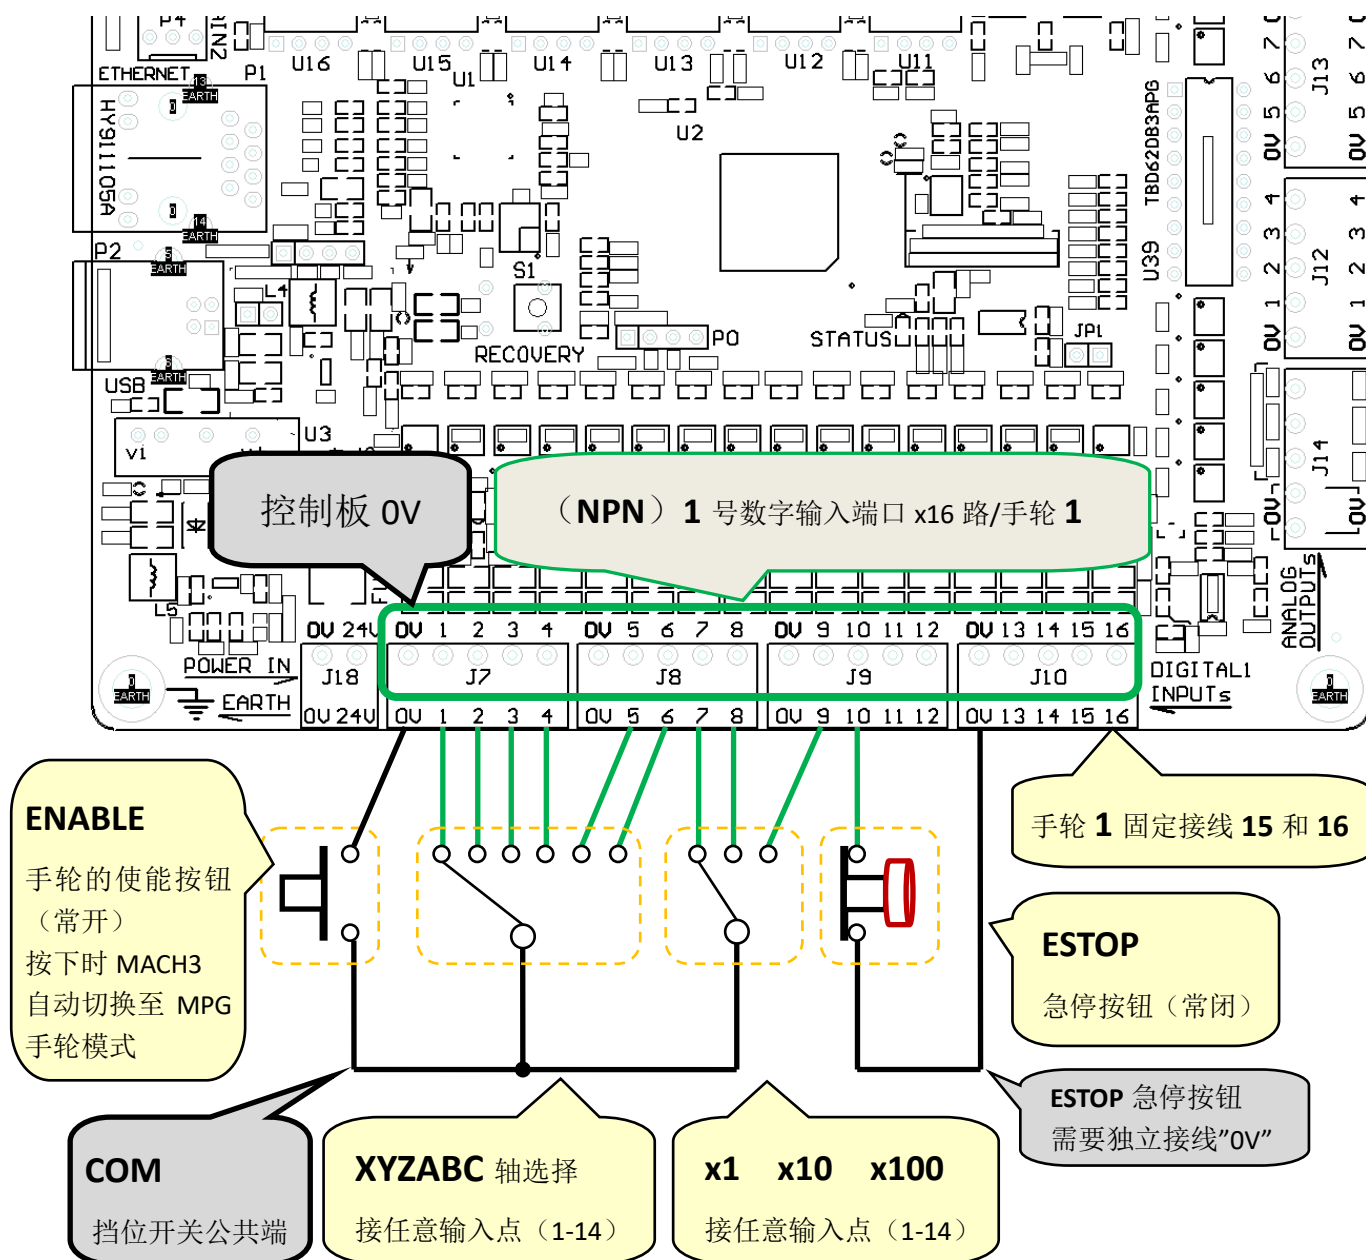

“挡位开关”和“急停按钮”接 **1** 号输入端口任意的输入点(15,16 接手轮), 之后在 Mach3 中配置。



“使能按钮”按下, Mach3 的 Jog Mode 自动切换至 MPG 手轮模式, 按钮放开后自动切换回原模式。该功能需要控制板插件 **v1.3.1.2**(或以后)版本, 参见“[Mach3 插件的下载并安装](#)”下载最新版本。如果不需要“使能按钮”, 请短接(挡位开关的公共端“COM”直接接控制板“0V”端子)。




“急停按钮”建议使用“常闭”触点。如遇到接线断开的故障, 会触发急停。




6.6 电子手轮的配置

6.6.1 Mach3 电子手轮配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Encoder/MPG's)

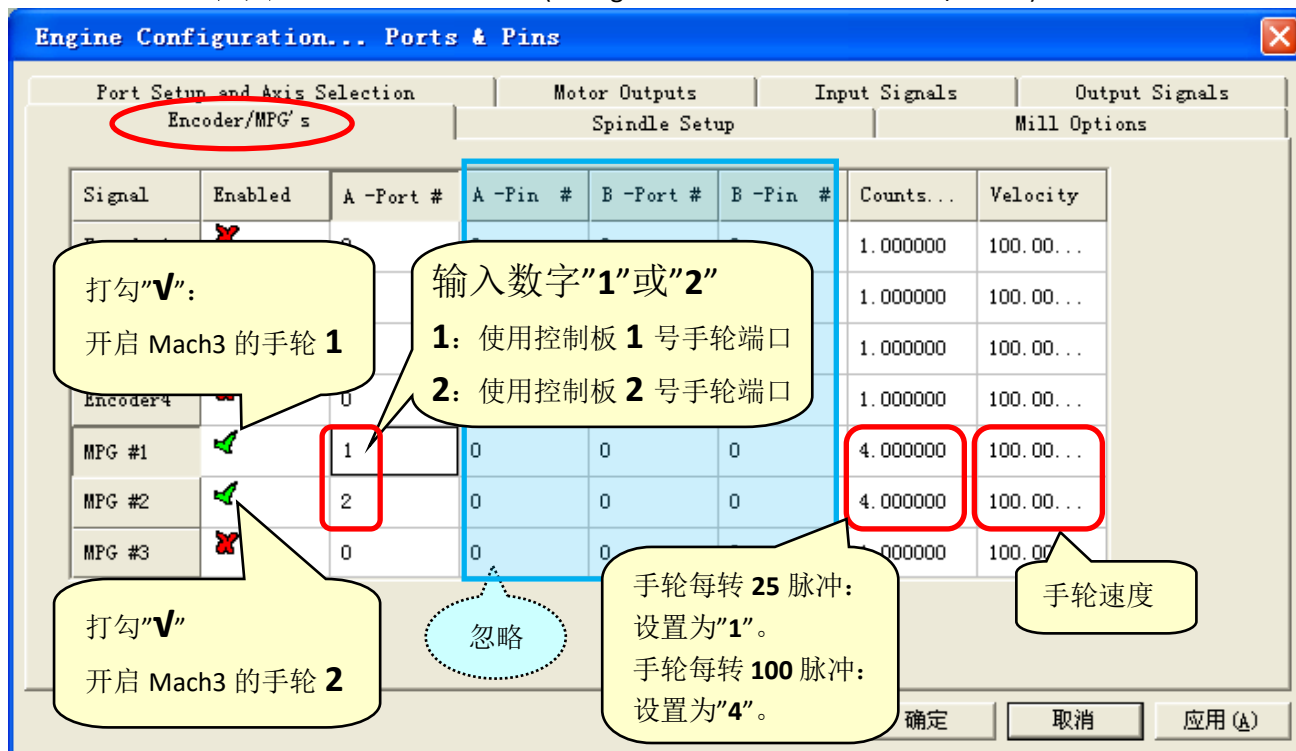


Mach3 主界面，按键盘“TAB”，如下所示设置

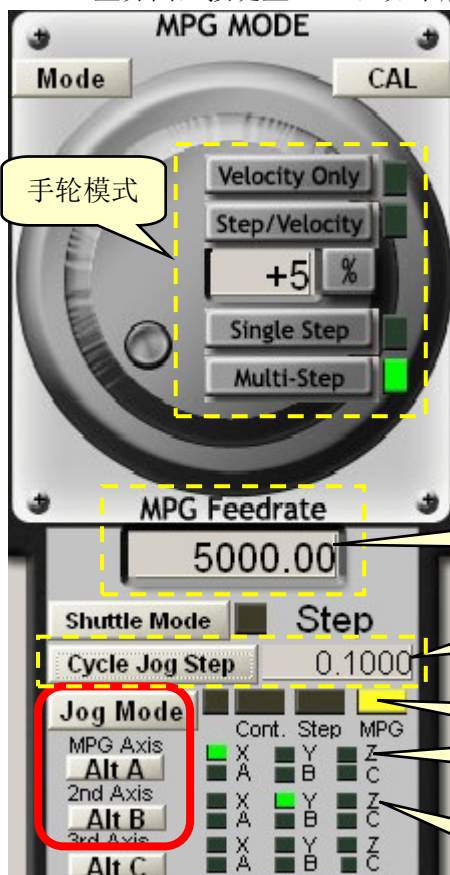

提示:

Multi-Step (多步) 模式，手轮信号由控制板实时处理
此时Mach3 的 MPG Count (手轮计数) 不会变化

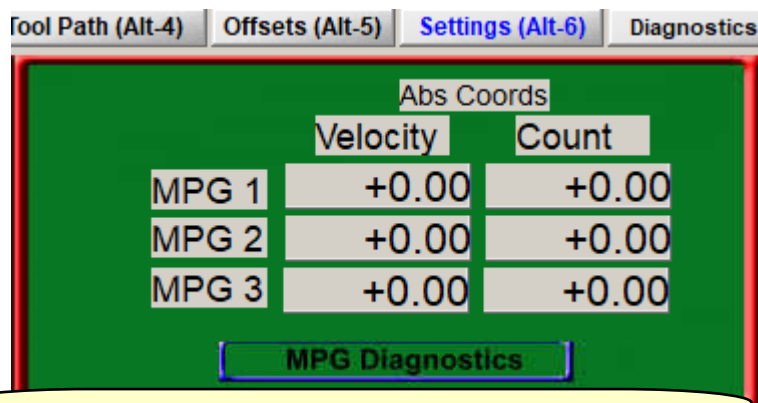

手轮速度：鼠标点击，键盘输入数字，按回车键

步进距离：点击“Cycle Jog Step”按钮设置，或键盘输入


点击“Jog Mode”按钮，设置点动为“MPG (手轮)”模式

点击“Alt-A”按钮，设置手轮 1 控制的轴 (XYZABC)


点击“Alt-B”按钮，设置手轮 2 控制的轴 (XYZABC)



6.6.2 Mach3 电子手轮的挡位开关的配置，如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

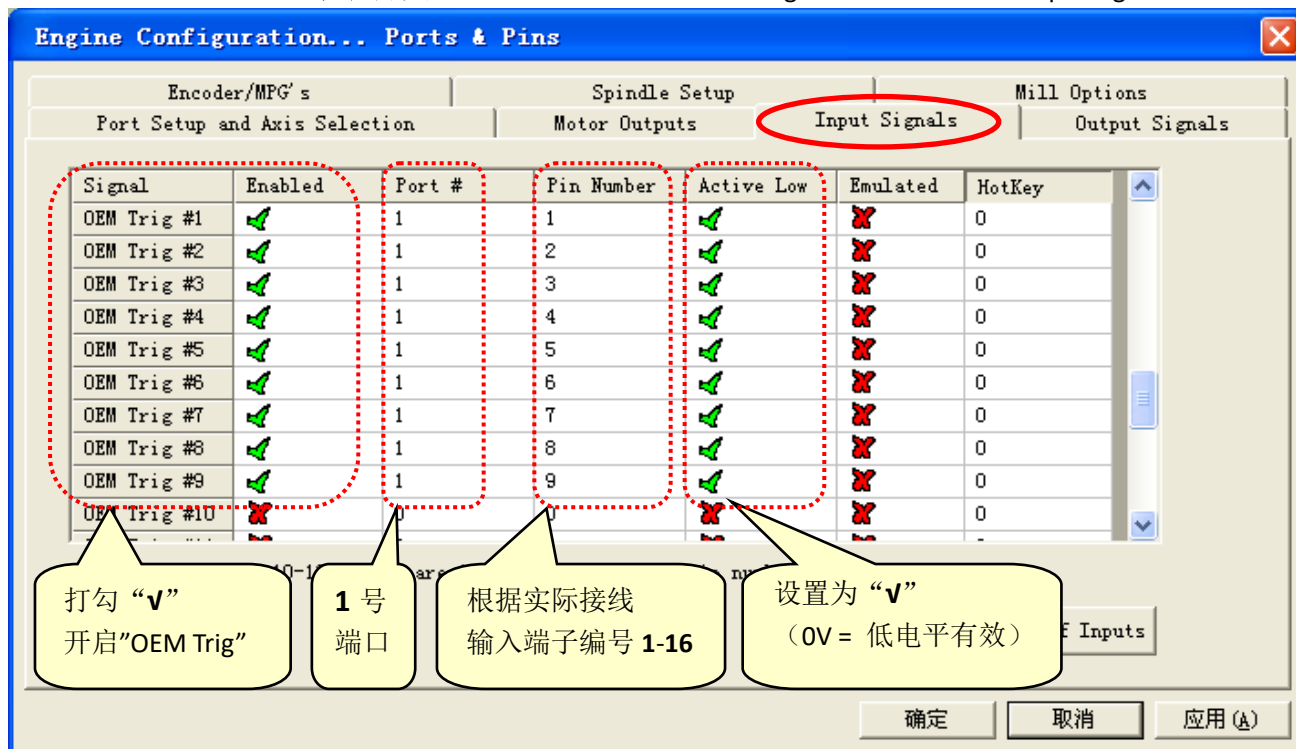

配置“OEM Trig”执行的功能，如下图所示：（Config => System Hotkeys）

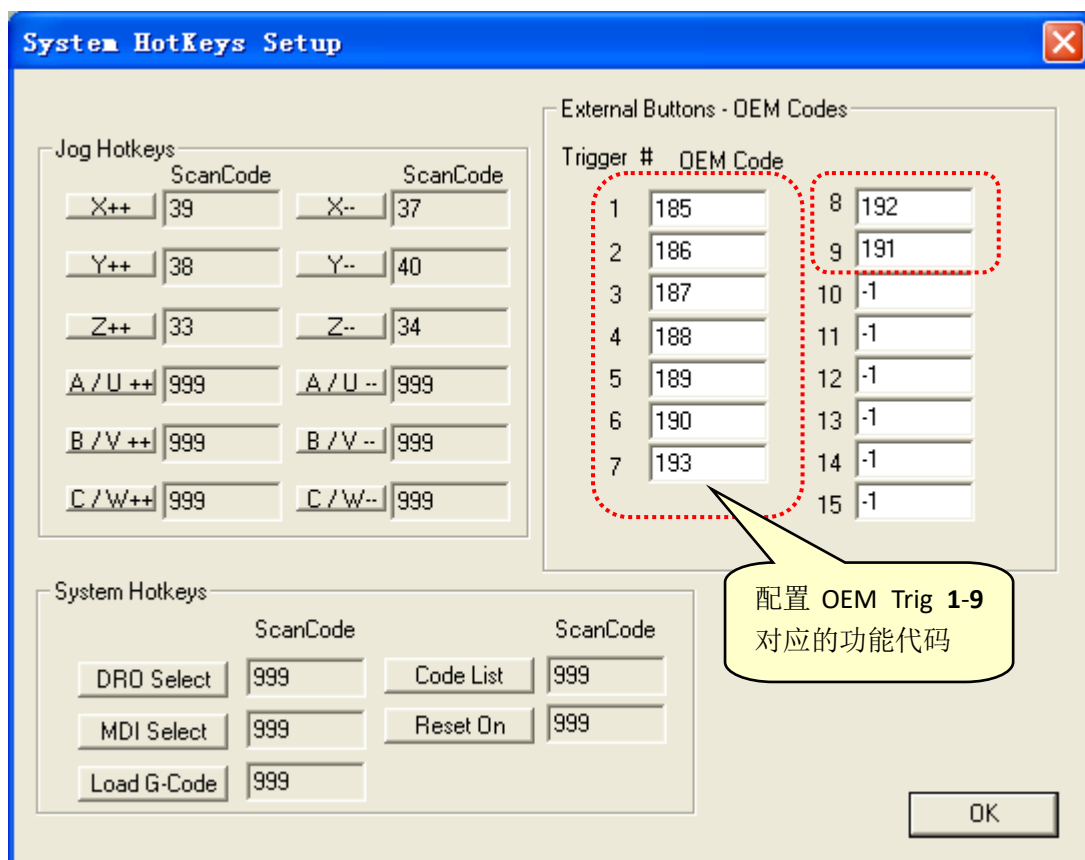




Mach3 有关电子手轮的轴选择/倍率选择 OEM Buttons 代码表

Function (功能)	OEMCode
Select X for MPG 1	185
Select Y for MPG 1	186
Select Z for MPG 1	187
Select A for MPG 1	188
Select B for MPG 1	189
Select C for MPG 1	190
Select Jog Increment 1	191
Select Jog Increment 2	192
Select Jog Increment 3	193



完整的 OEM Buttons 代码表，请网上搜索。

6.6.3 Mach3 电子手轮的急停按钮的配置，如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

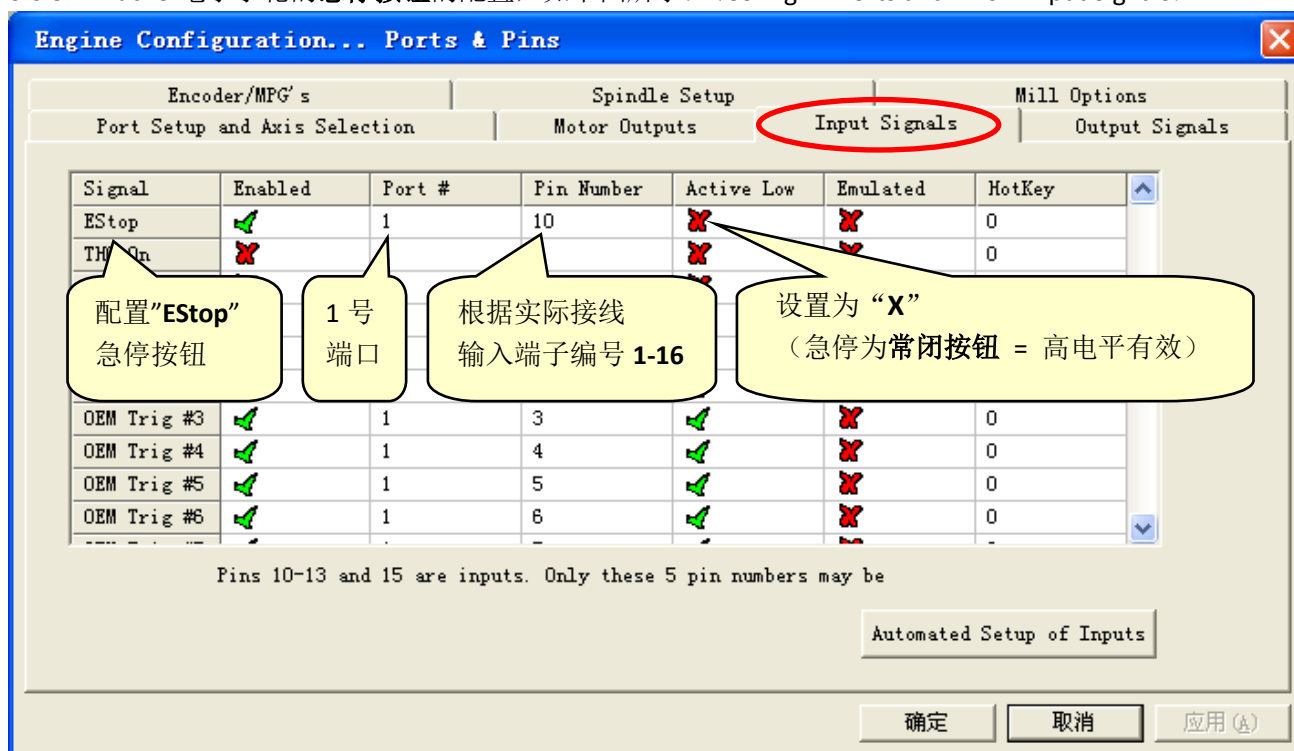


“急停按钮” 建议使用“常闭”触点。如遇到接线断开的故障，会触发急停。



6.7 自动对刀的接线与配置



6.7.1 接线：使用 **1** 号数字量输入口，1-16 任意一个点，作为对刀信号输入。

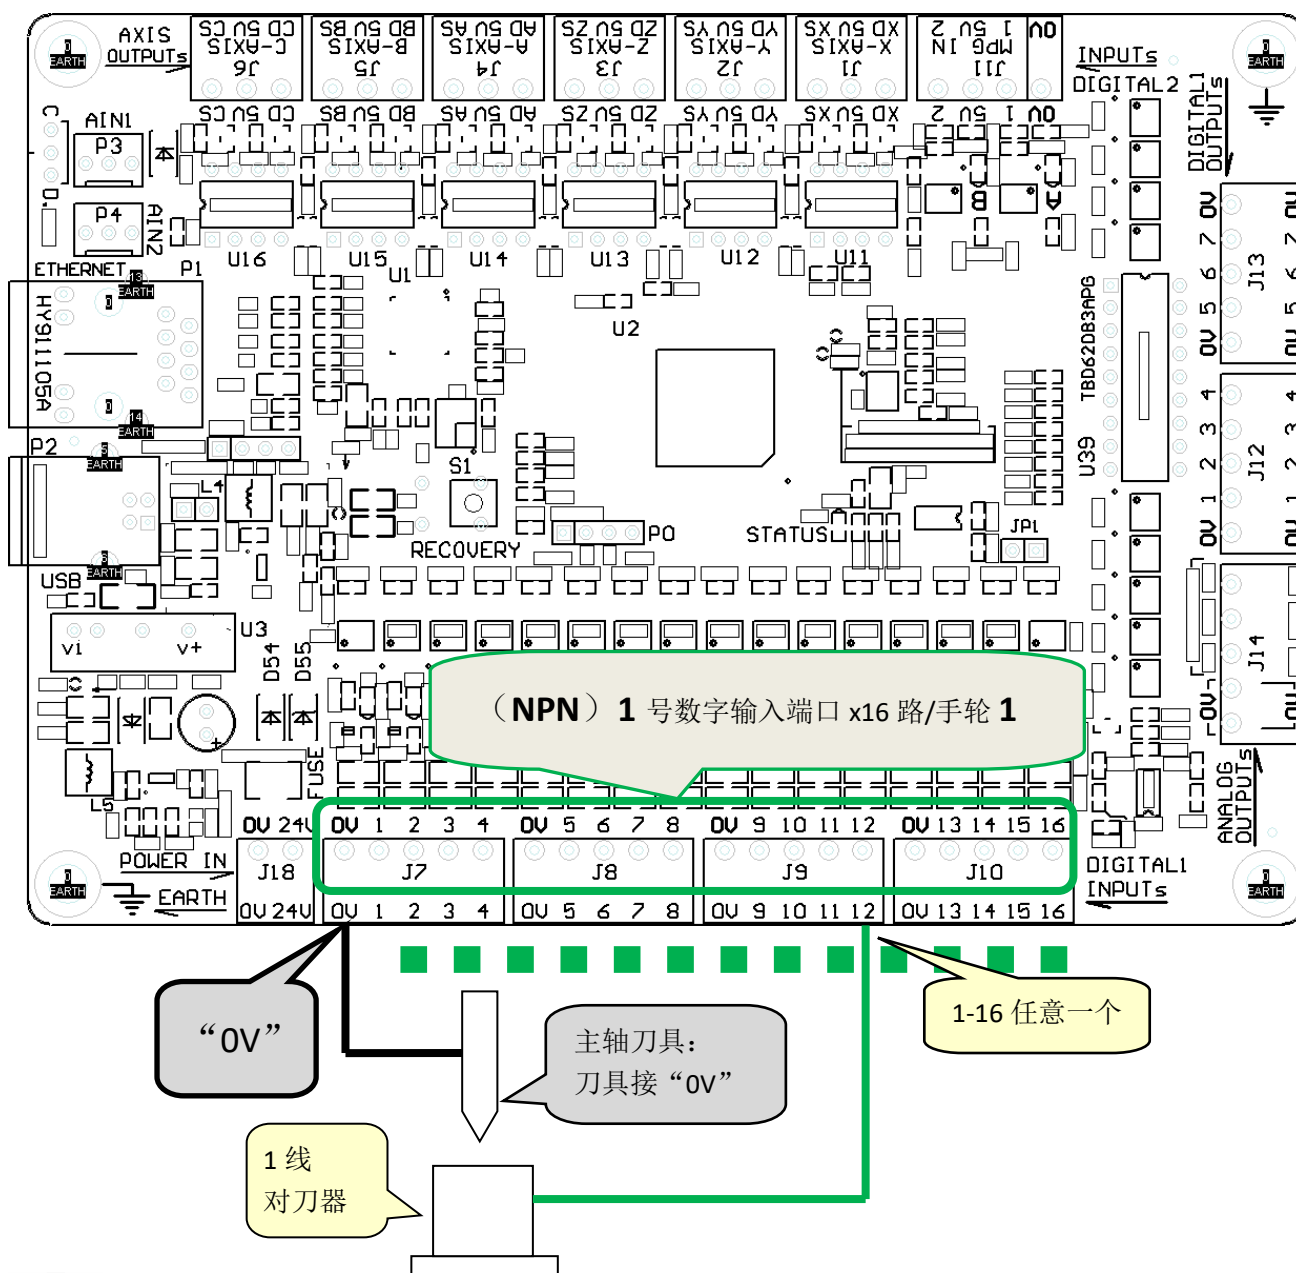

6.7.2 Mach3 对刀输入信号配置，如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

Encoder/MPG's			Spindle Setup			Mill Options	
Port Setup and Axis Selection			Motor Outputs		Input Signals	Output Signals	
Signal	Enabled	Port #	Pin Number	Active Low	Emulated	HotKey	
Probe	☒	1	12	☒	☒	0	
Index	☐	1	0	☐	☒	0	

“Probe”打勾“√”开启探针输入

1 号端口

根据实际接线输入端子编号 1-16

设置为“√”（0V = 低电平有效）



6.7.3 Mach3 的自动对刀按钮，加载 VB 代码

Mach3 的可以对现有的一些屏幕上的按钮自定义功能，比如将自动刀具对零按钮，设置自动对刀 VB 代码。


6.7.3.1 Mach3 菜单 (Operator => Edit Button Script)



6.7.3.2 点击闪烁中的“Auto Tool Zero”按钮



6.7.3.3 弹出 VB 编辑器，删除代码。

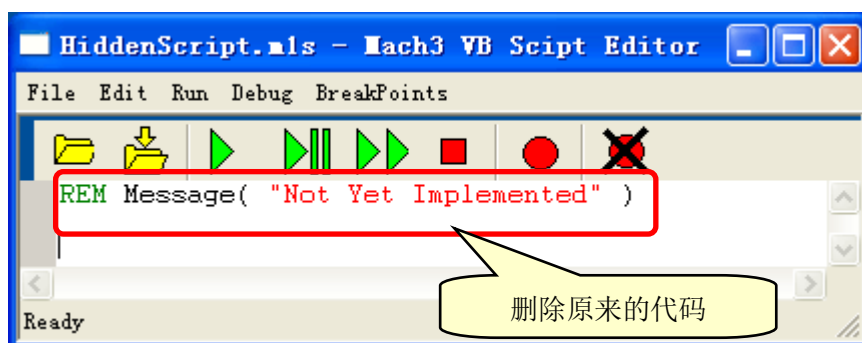




6.7.3.4 将 VB 对刀代码，输入在 VB 编辑器中。


运动控制板附带的 **eMotionMach3.zip** 中提供了 VB 对刀演示代码“**ProbeZ.txt**”，使用记事本打开。



使用记事本打开“ProbeZ.txt”：鼠标拖入

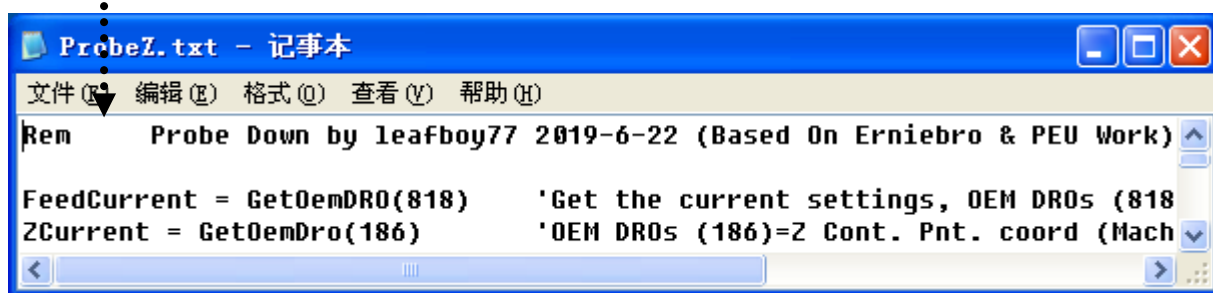

复制：记事本中代码到 Mach3 VB 编辑器

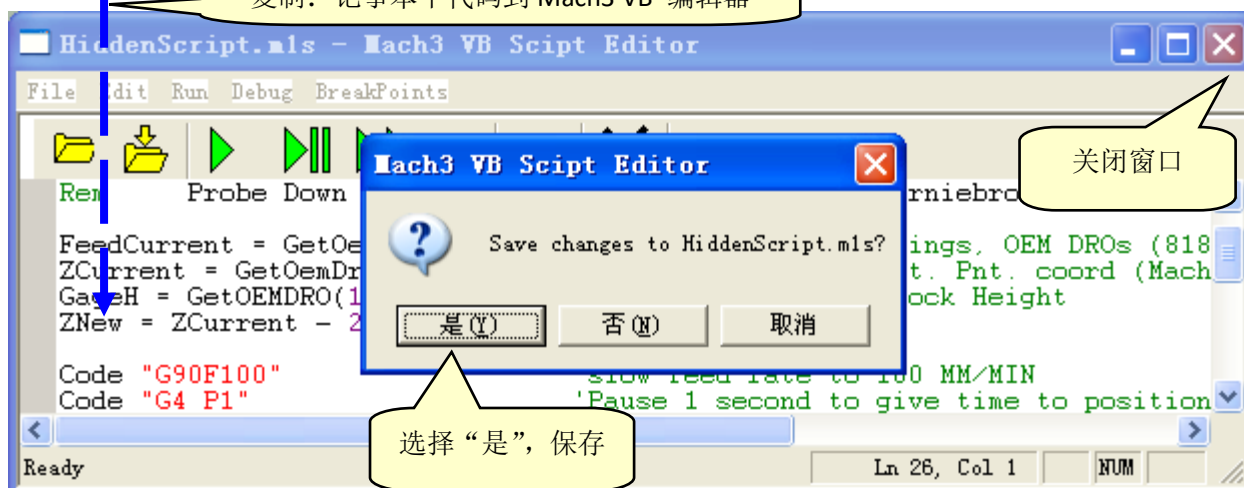

6.7.3.5. 测试：点击“Auto Tool Zero”按钮 **Auto Tool Zero**，测试对刀动作。



VB 对刀演示代码，根据实际需要更改。




6.8 主轴测速信号输入的接线与配置



6.8.1 接线：测速信号输入点有 **2** 个，通过 **JP4** 和 **JP5** 配置，信号公共地是“0V”。

- **NPN** 测速输入点：固定接线在 **1** 号数字量输入口的 **14** 号输入点，由 **JP4** 配置（出厂默认接通）。
- **PNP-5V** 测速输入点：固定接线在 **2** 号数字量输入口的 **1** 号输入点，由 **JP5** 配置（出厂默认断开）。

6.8.1.1 NPN 传感器转速信号的接线：

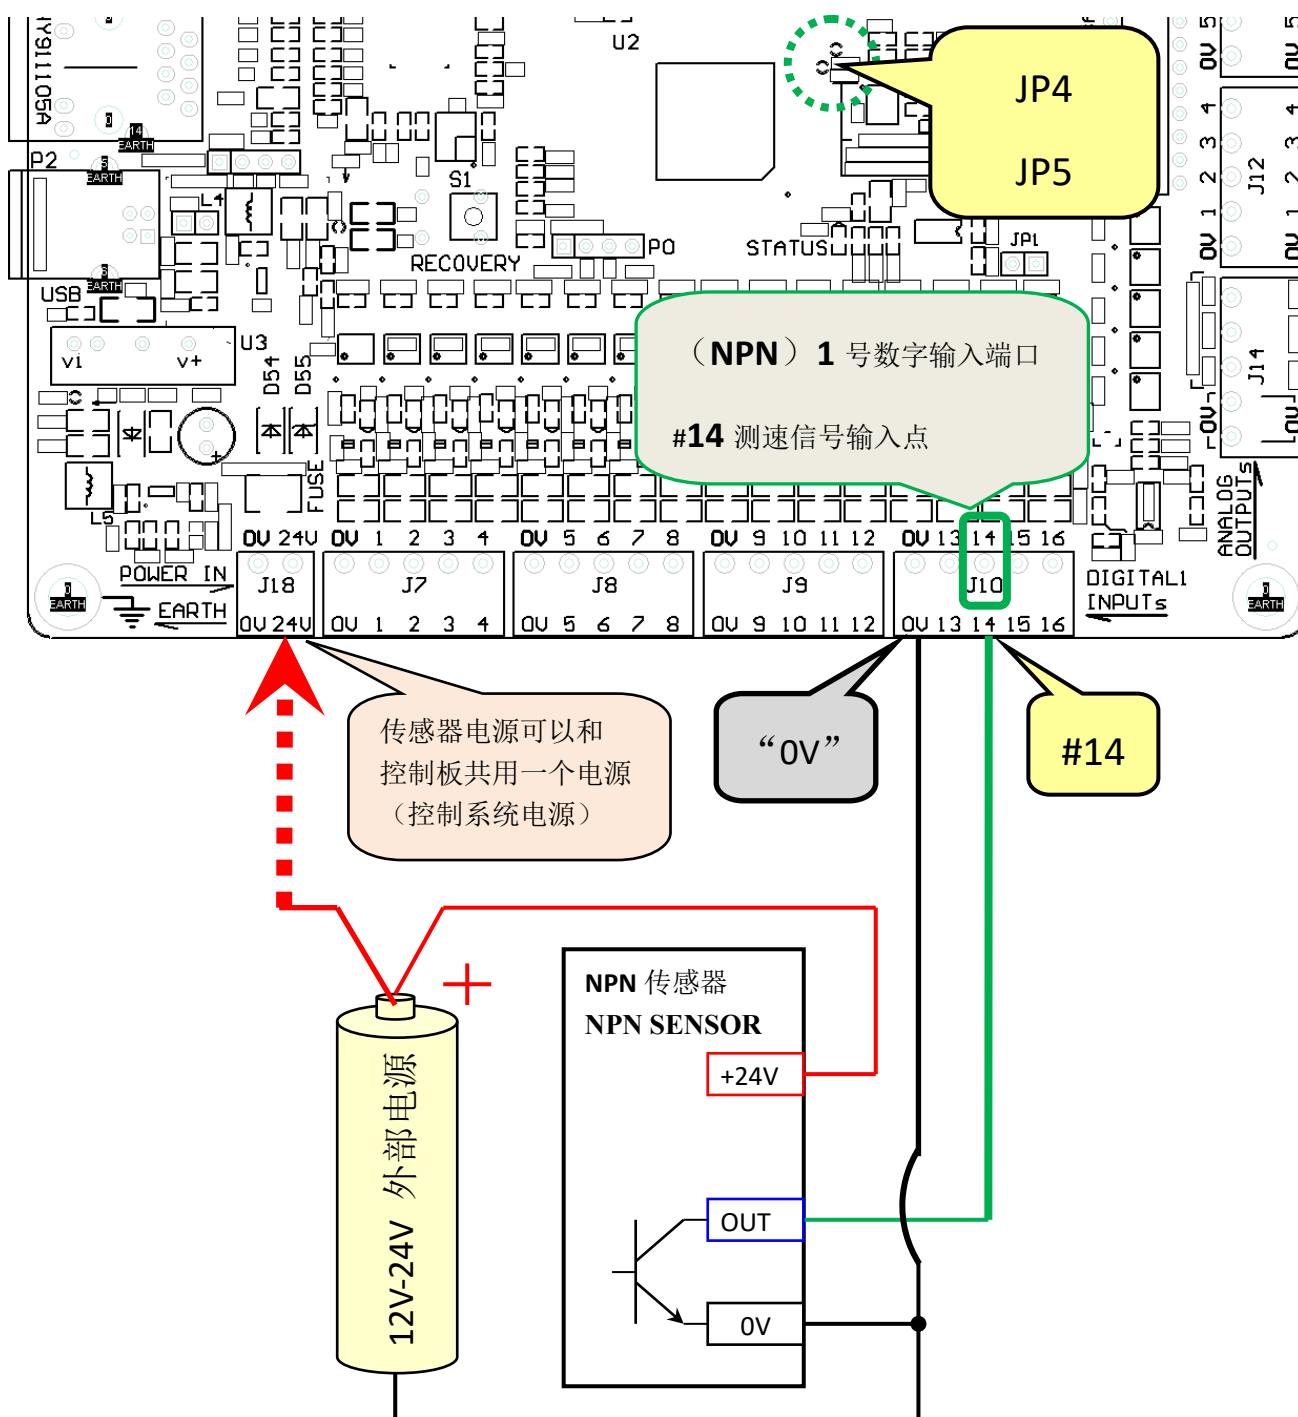




6.8.1.2 PNP-5V 转速信号，直接接线至 2 号数字量输入口的 1 号输入点。




使用 **PNP-5V** 测速输入点，需要接通 **JP5** 并断开 **JP4**。

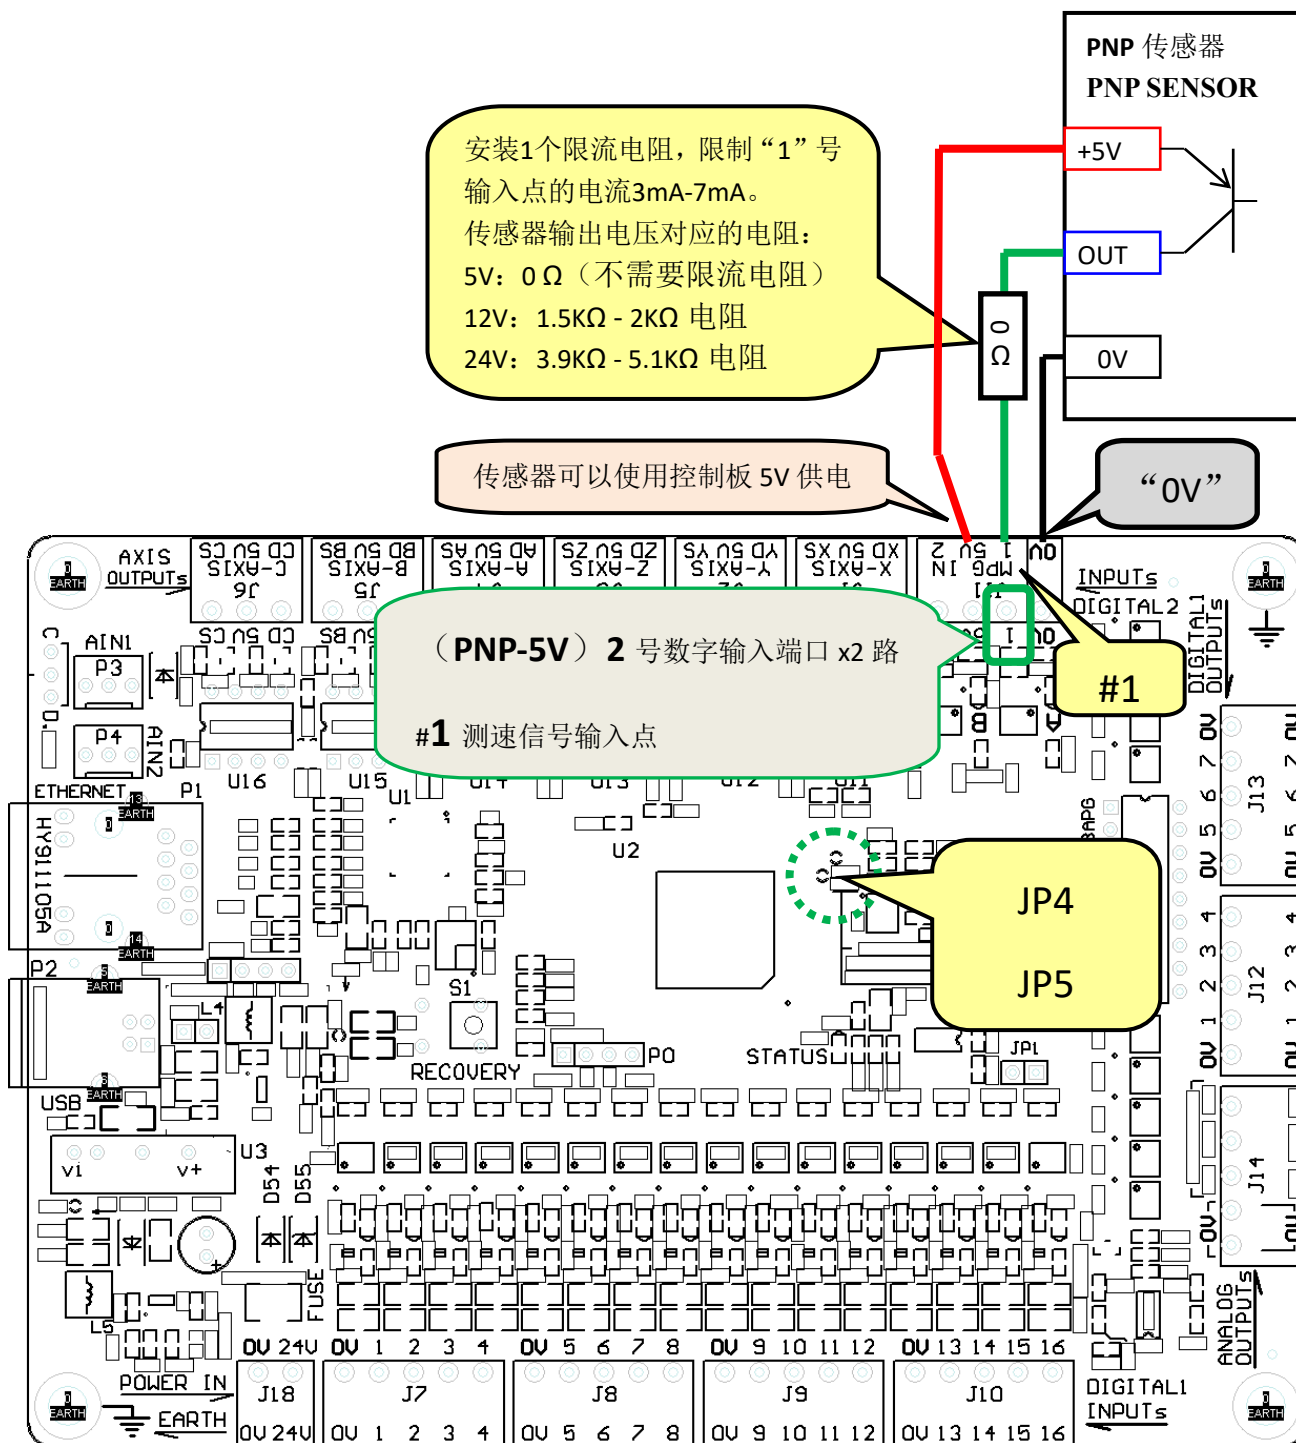




6.8.1.3 实例：霍尔器件“44E”（NPN 传感器）用于测速

霍尔元件“44E”：24V 供电，集电极开路（OC）输出，即 NPN。

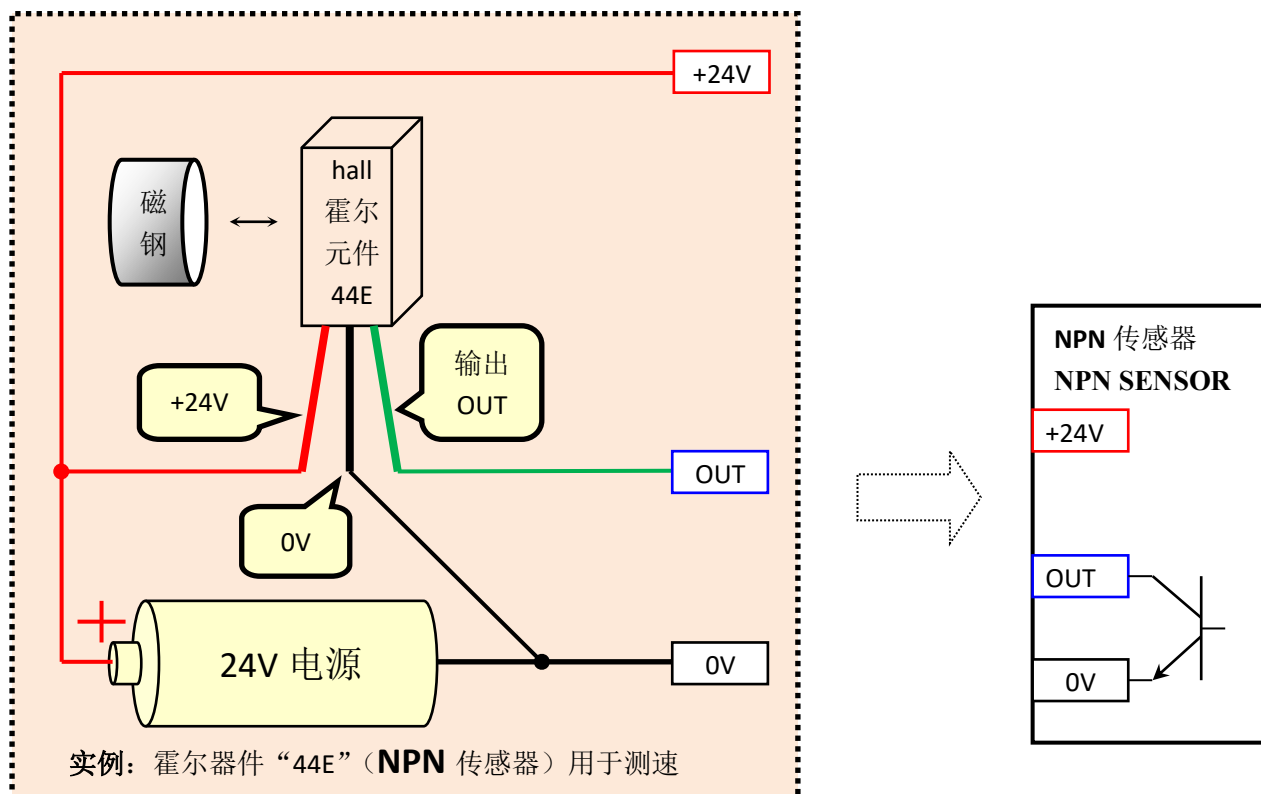

测速霍尔元件，主轴转盘安装示意图

注意：磁钢有 SN 极，安装时注意调整。

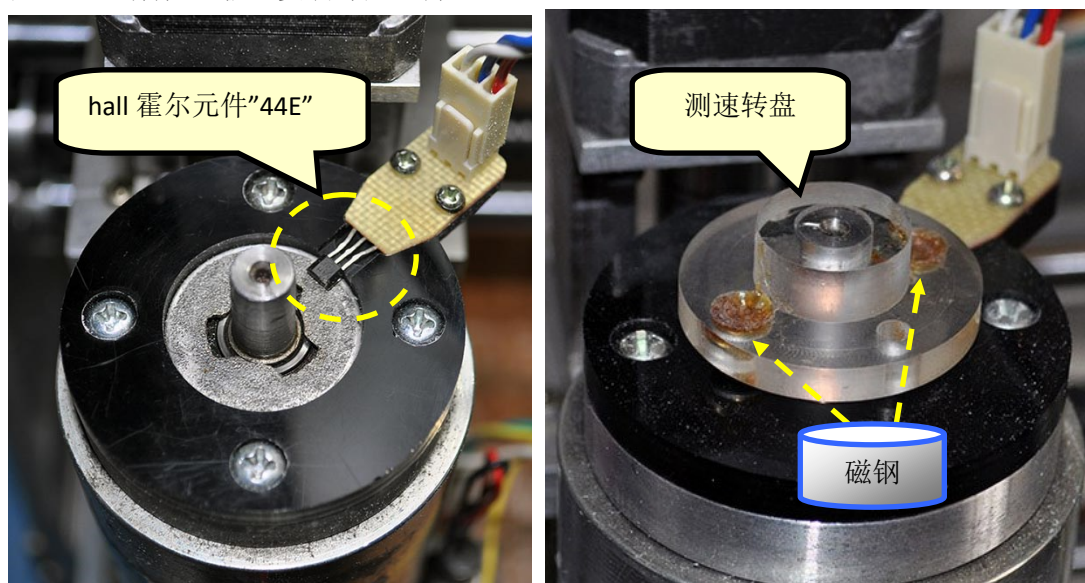



6.8.2 Mach3 配置 测速

启动 Mach3 并选择外部运动控制板，鼠标右击雕刻机图标，弹出设置对话框，填写“脉冲数”按 OK 保存设置。

主轴每转一周，传感器的脉冲数 范围：1-65535

RPM: 6480

RPM: Mach3 中显示测量到的转速

Mach3 测速输入信号配置，如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

Index 打勾“V”
开启 Mach3 的主轴测速

忽略




7. 数字量输出




7.1 接口原理图

1 号数字量输出口：OC 输出 x7 点，光耦隔离

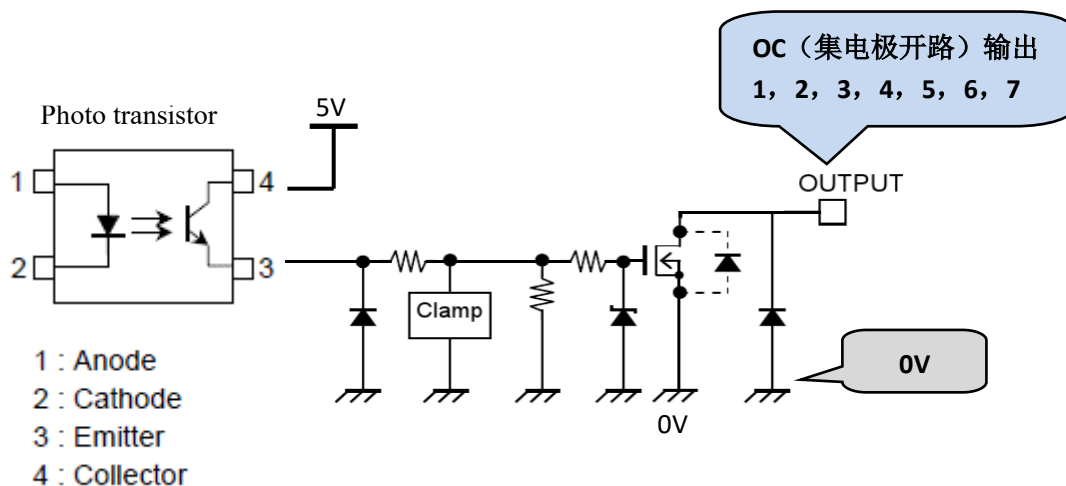


7.2 接线图

7.2.1 驱动电阻性负载

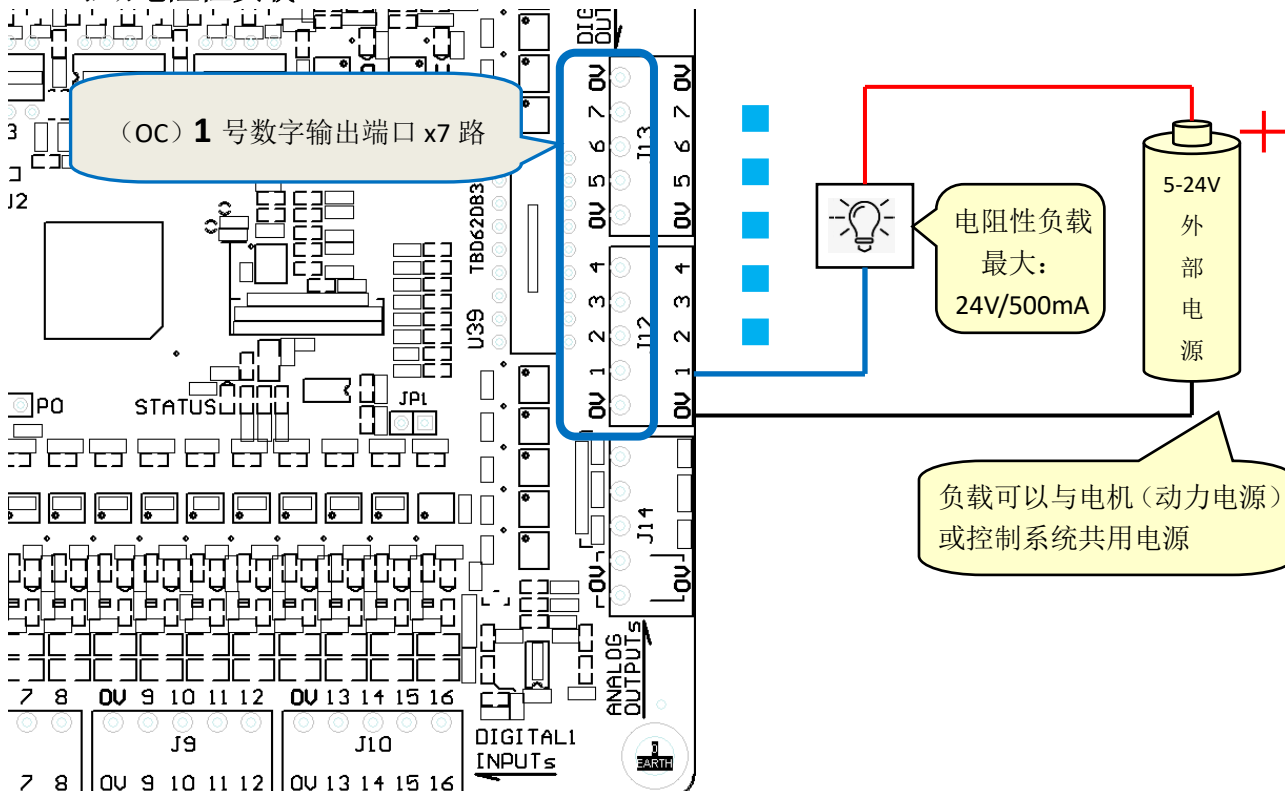




7.2.2 驱动电感性负载（比如继电器，电磁阀）：安装外部续流二极管

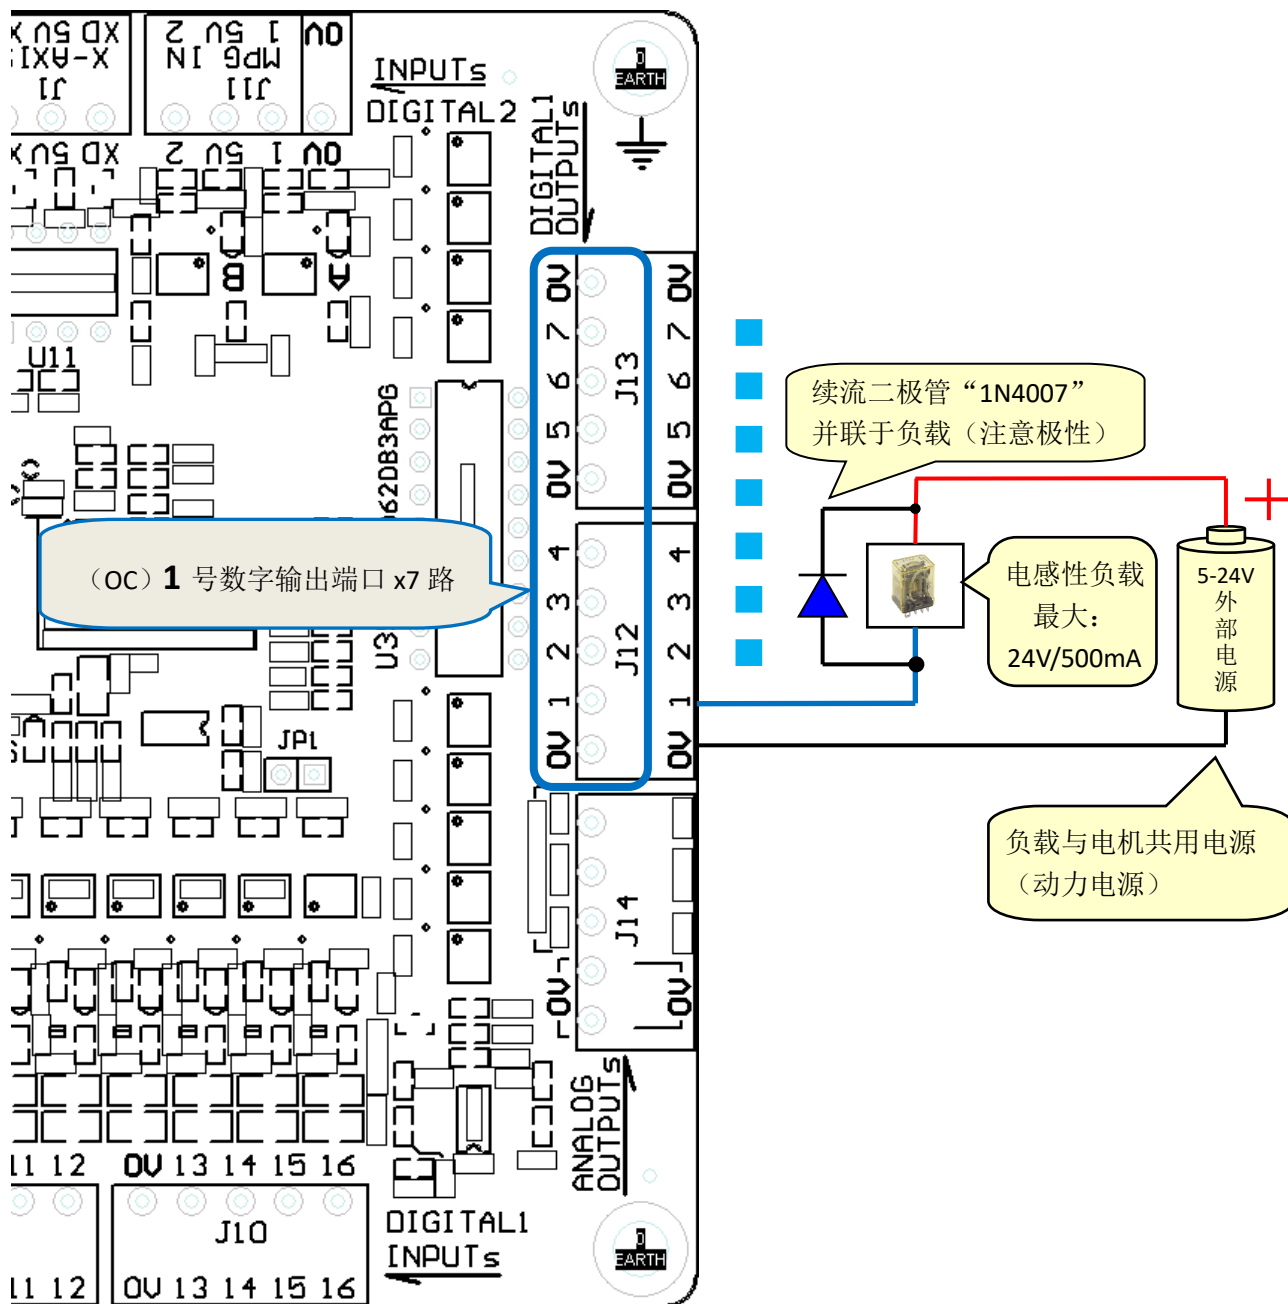

7.3 Mach3 输出信号配置，如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Output Signals）

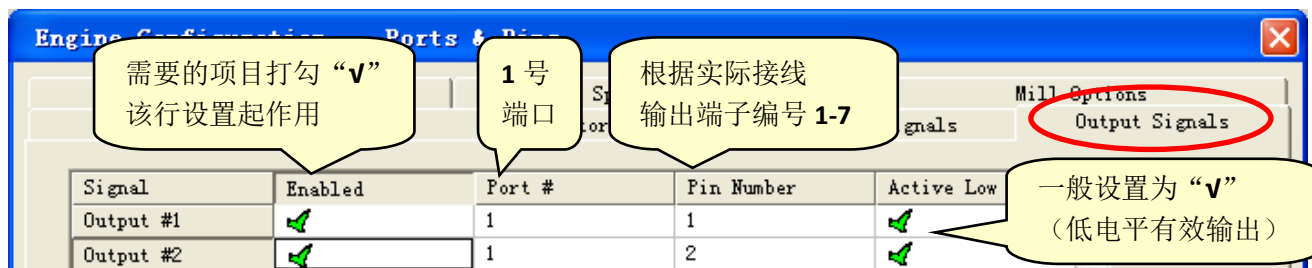




8. 主轴调速模拟量 PWM 输出




8.1 接口原理图

PWM 模拟量（脉冲宽度调制）输出口：**OC** 输出 x1 点，光耦隔离

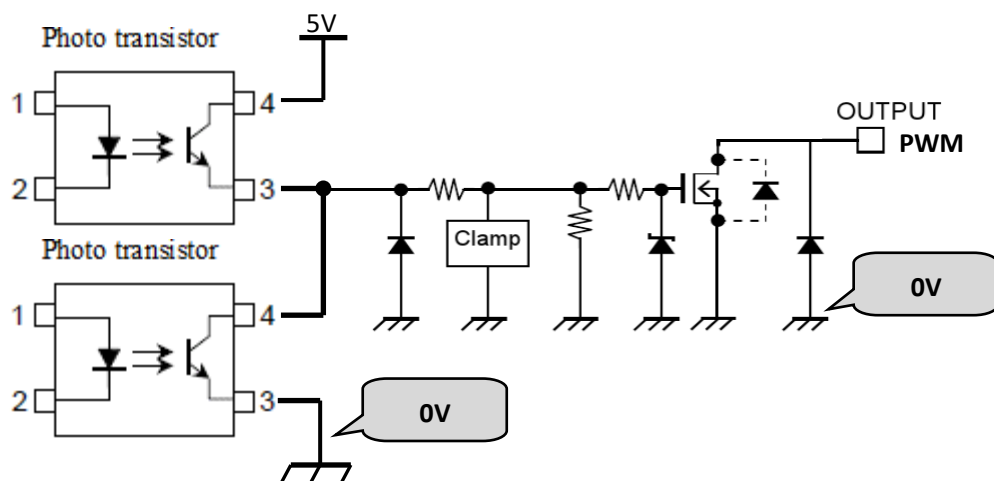

8.2 调速器接线

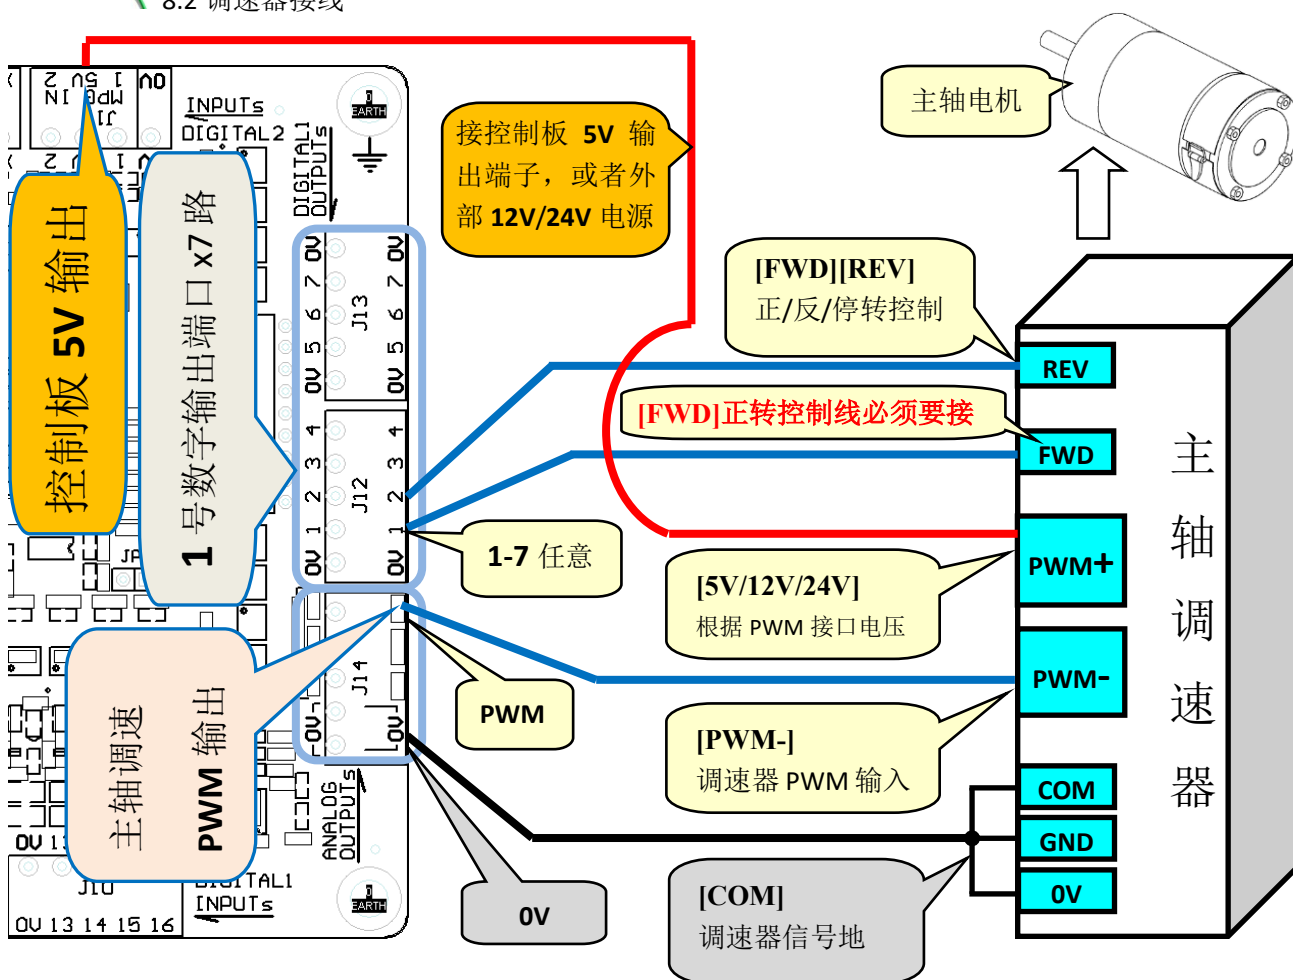




8.3 配置


8.3.1 进入主轴设置 (Config => Ports and Pins=> Spindle Setup)

勾选 “Use Spindle Motor Output”、“PWM Control”，在 “PWMBase Freq.” 中填写所需频率，其单位为 Hz。

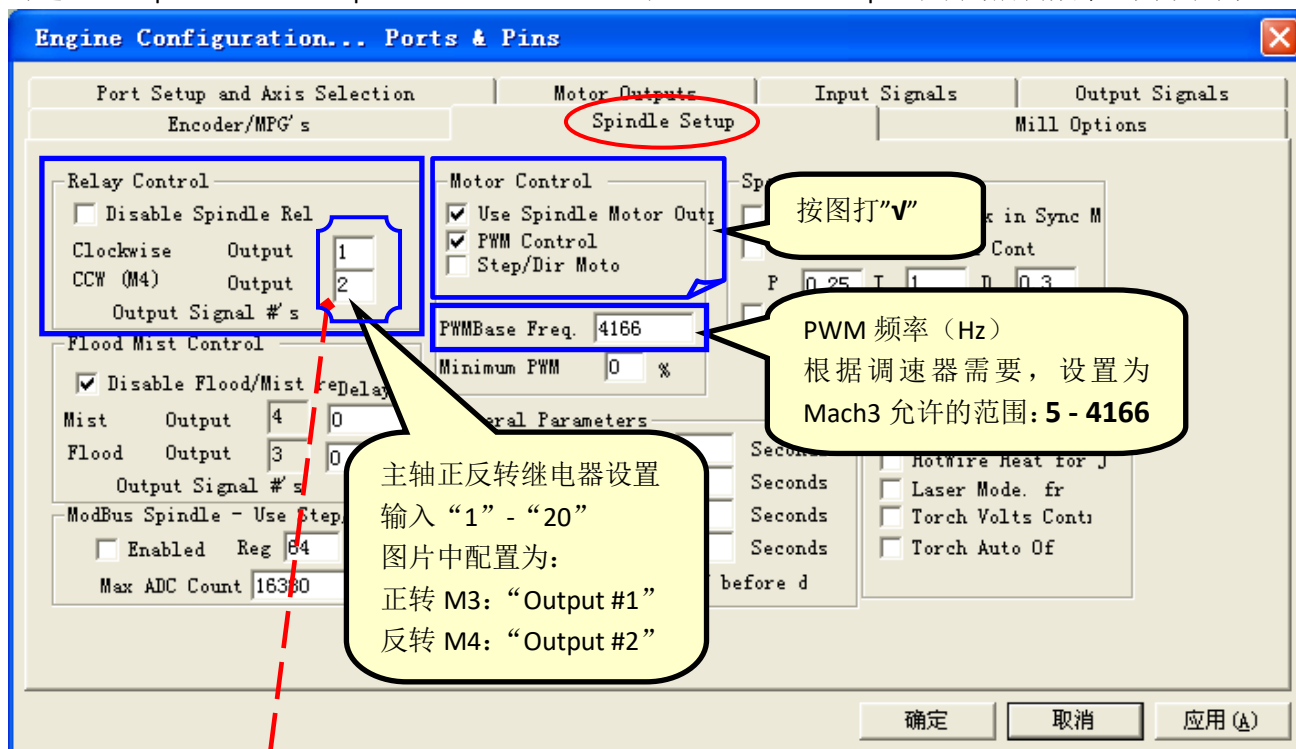


进入输出信号配置 “Output Signals”，
设置对应的 “Output #1—Output #20”

8.3.2 主轴继电器配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Output Signals)

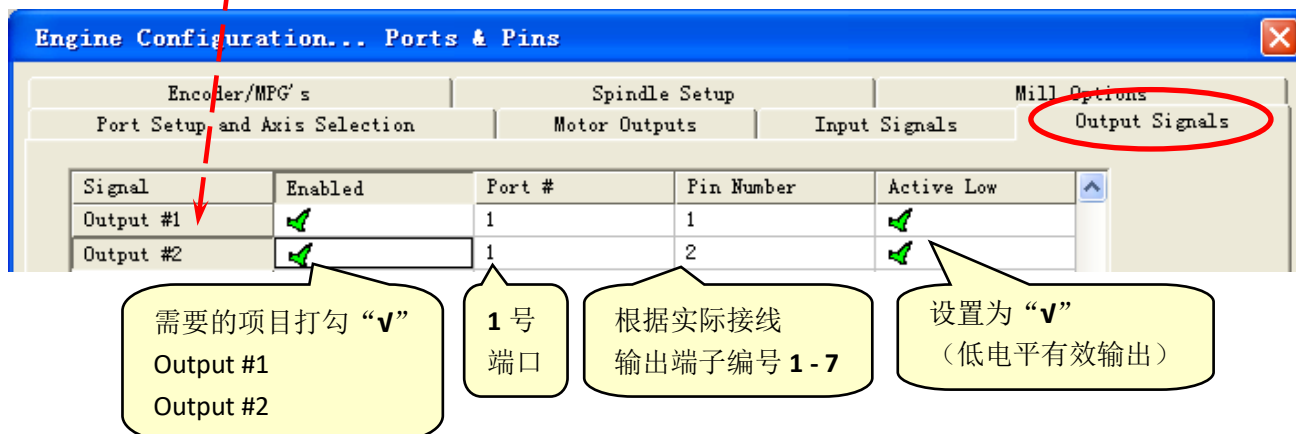




8.3.3 主轴调速信号 PWM 的相位配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Motor Outputs)

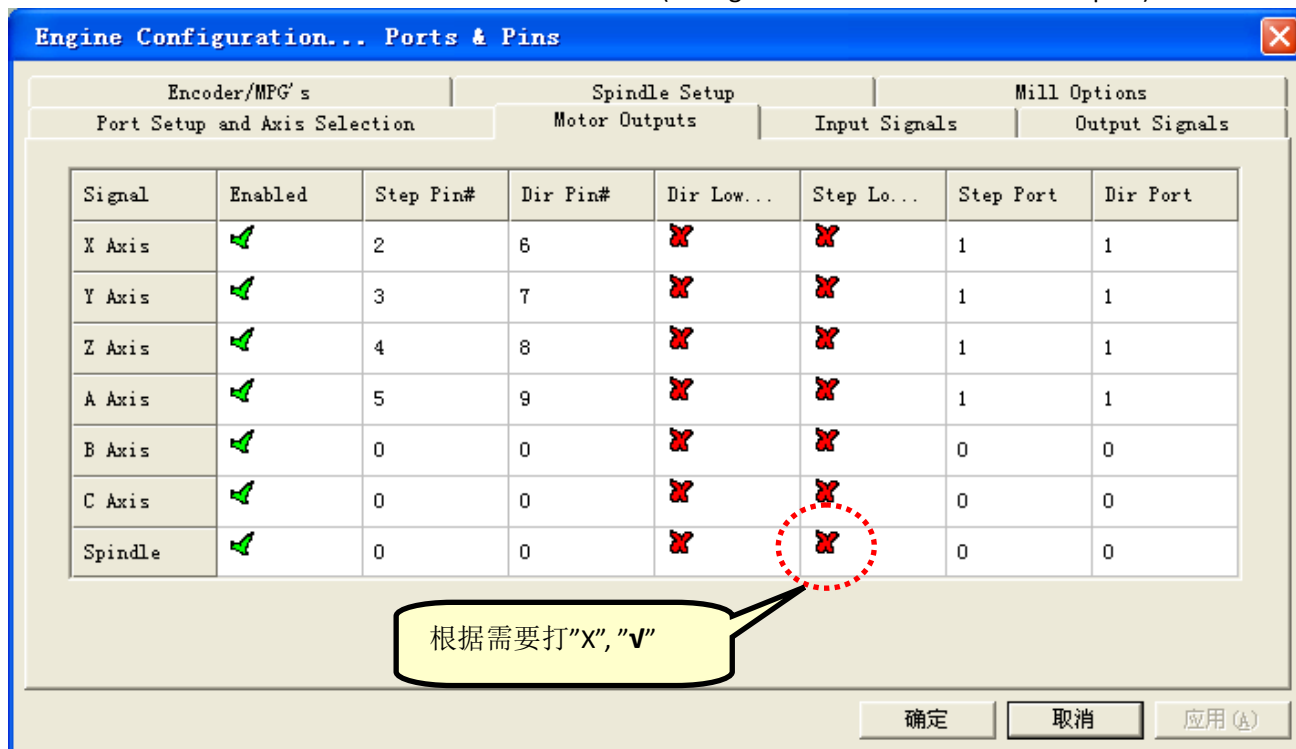

8.3.4 Mach3 菜单“Config=>Spindle Pulleys..”，进入“Pulley Selection”

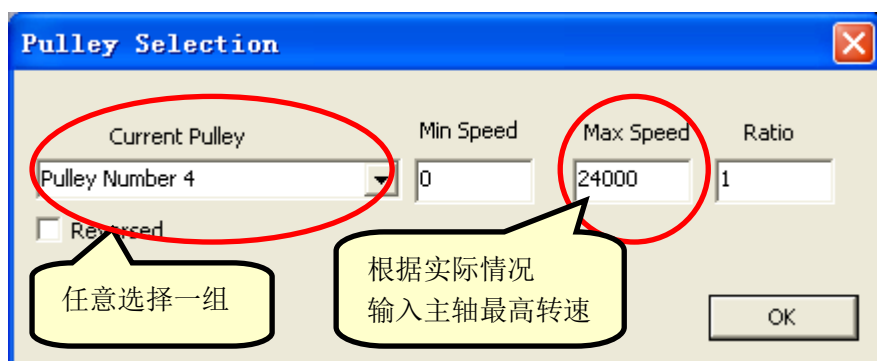

8.3.5 主轴其他的配置说明，请参考“Mach3Chinese-Documents.pdf”中“5.5.6 主轴电机设置”


8.3.6 主轴测试

在手动输入界面上的输入数据框中：

输入“M3”，可听到主轴继电器吸合（如果有配置并安装主轴正转继电器）。

输入“S10000”，主轴旋转。

输入“M5”，主轴停转。

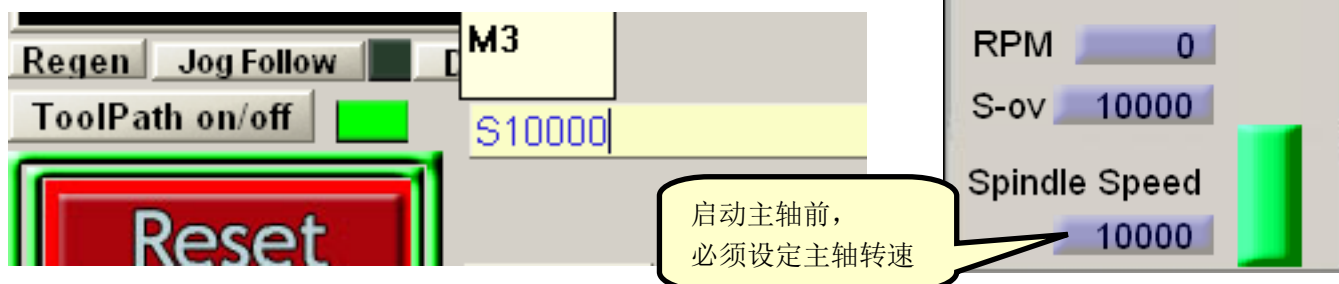




9. 主轴调速模拟量电压输出




9.1 接口特性图

模拟量电压输出口：**0-10V** 输出 x1 点，**0-5V** 输出 x1 点，光耦隔离。

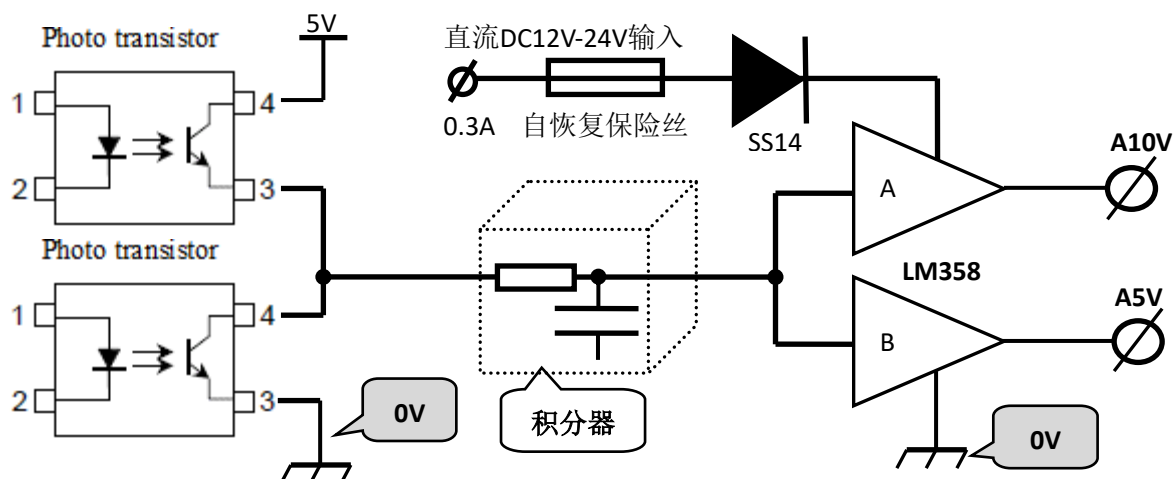

9.2 变频器接线

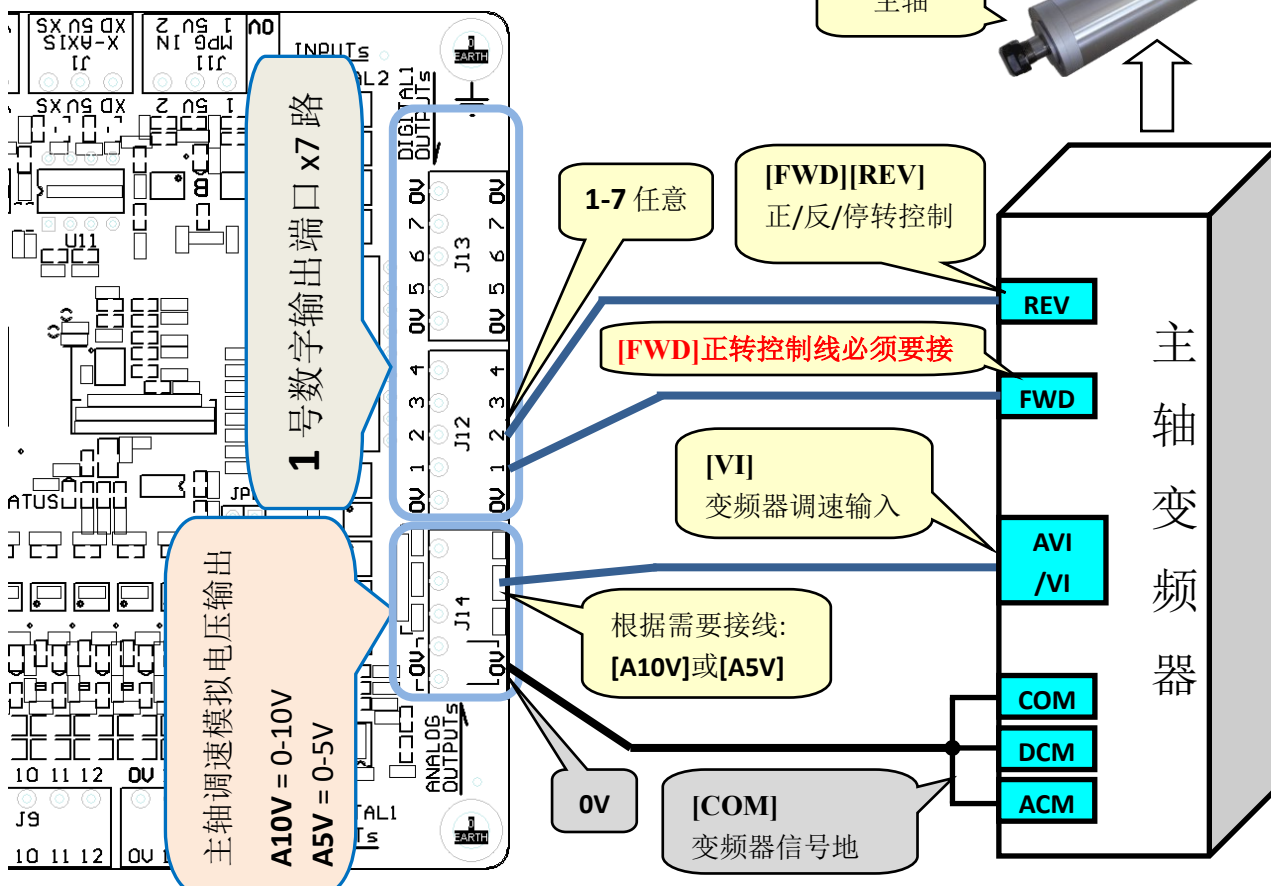




9.3 配置


9.3.1 进入主轴设置 (Config => Ports and Pins=> Spindle Setup)

勾选 “Use Spindle Motor Output”、“PWM Control”，在 “PWMBase Freq.” 中填写 **4166**，其单位为 Hz。

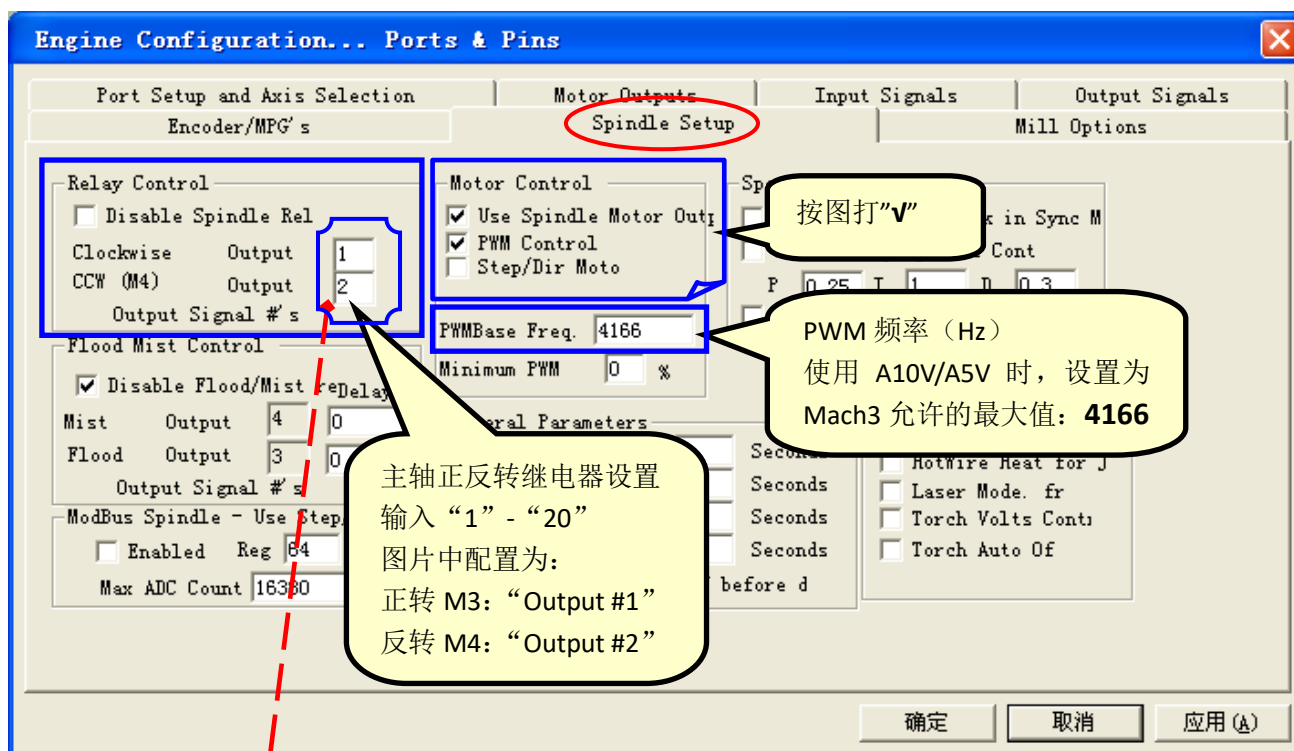


进入输出信号配置 “Output Signals”，
设置对应的 “Output #1—Output #20”

9.3.2 主轴继电器配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Output Signals)

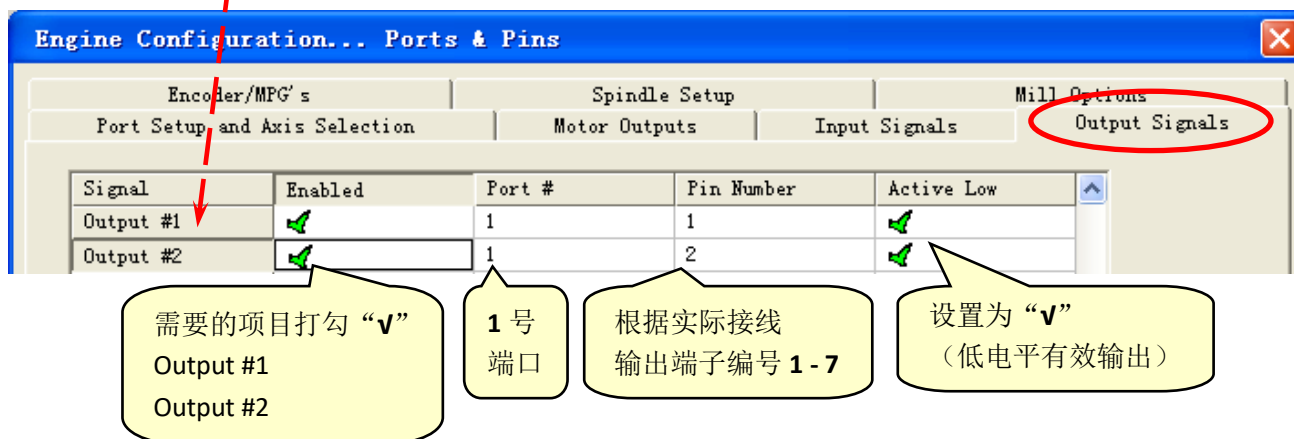




9.3.3 主轴调速信号 A10V/A5V 的相位配置，如下图所示：(Config => Ports and Pins=>Motor Outputs)

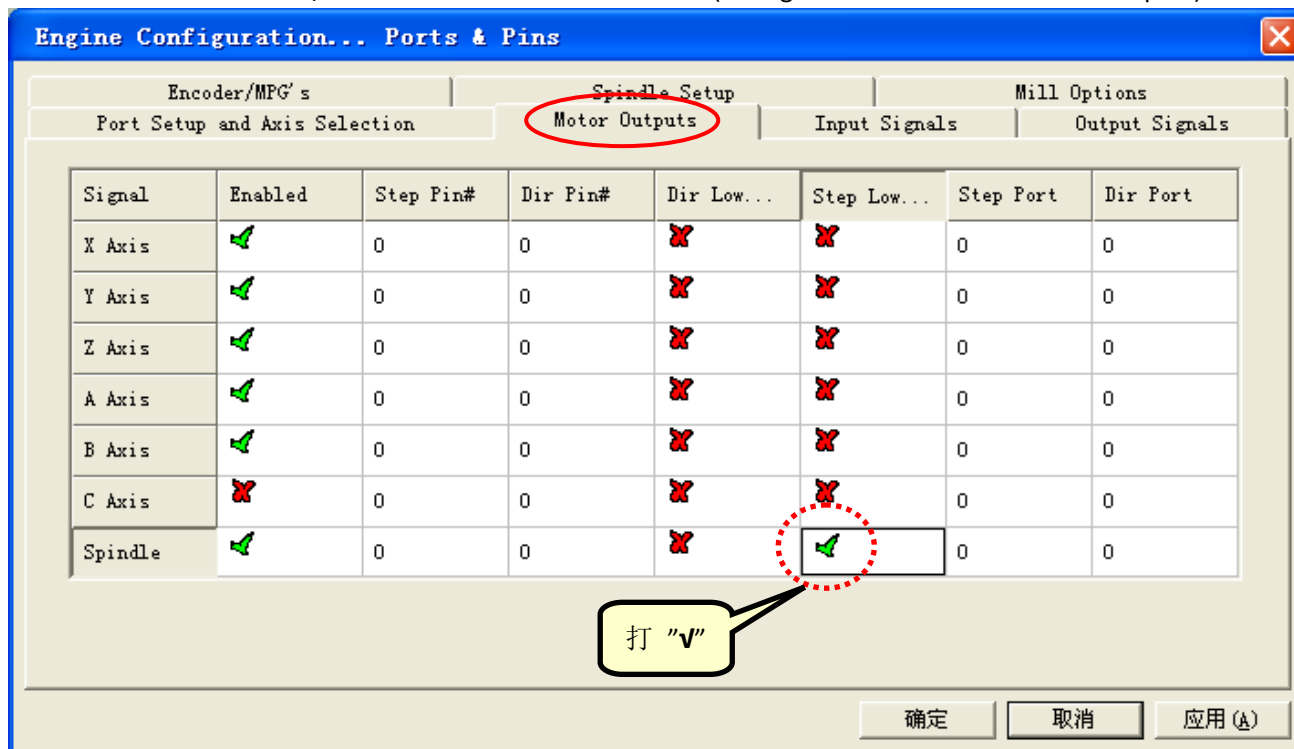

9.3.4 Mach3 菜单“Config=>Spindle Pulleys..”，进入“Pulley Selection”

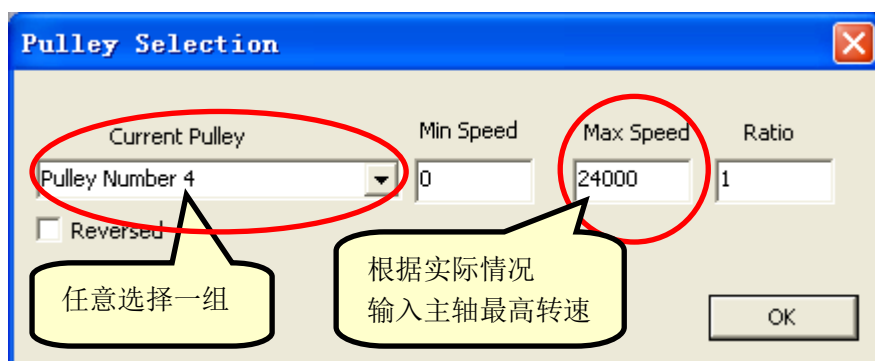

9.3.5 主轴其他的配置说明，请参考“Mach3Chinese-Documents.pdf”中“5.5.6 主轴电机设置”


9.3.6 主轴测试

在手动输入界面上的输入数据框中：

输入“M3”，可听到主轴继电器吸合（如果有配置并安装主轴正转继电器）。

输入“S10000”，主轴旋转。

输入“M5”，主轴停转。

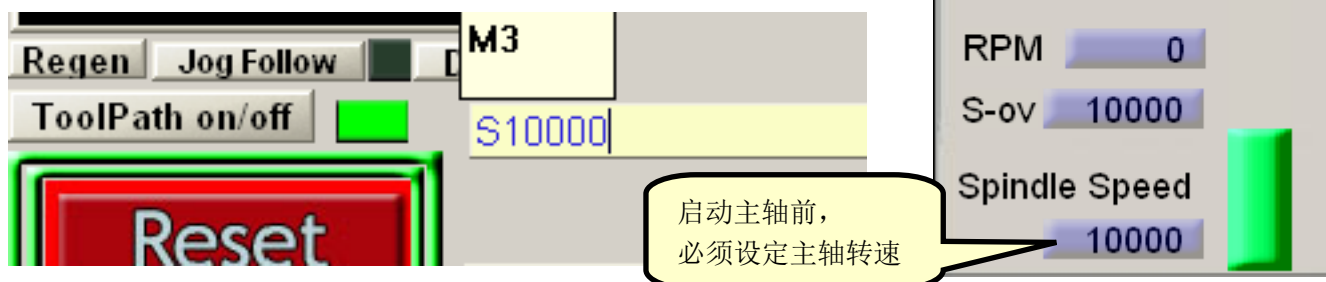




10. 从属轴（双侧电机驱动）




10.1 从属轴配置

10.1.1 从属轴功能 需要控制板插件版本 2.0.0.0（或以上），先查看核对插件版本：

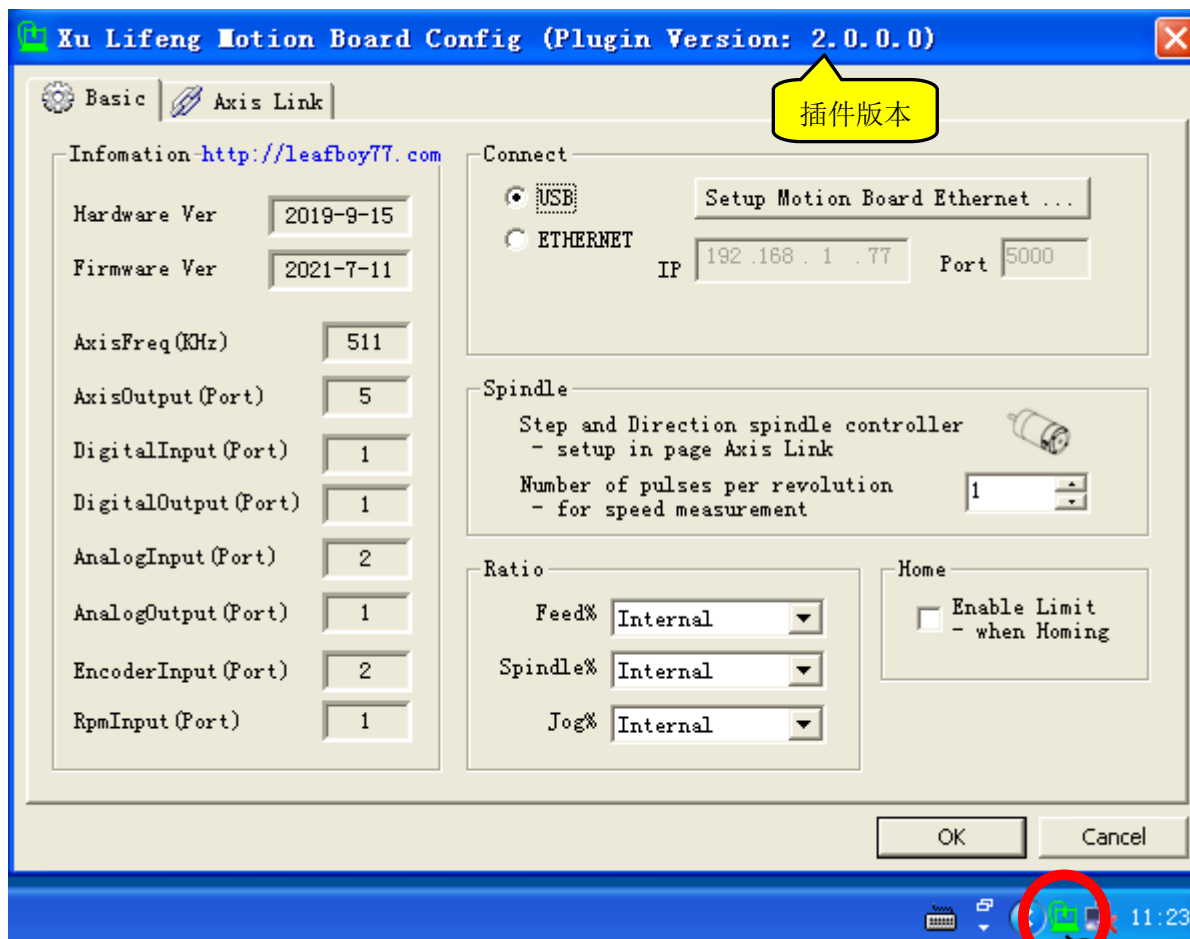

鼠标右击雕刻机图标，弹出设置对话框，标题显示版本号（最新版本[插件下载安装](#)）

10.1.2 进入从属轴设置（Config => Slave Axis），以下示例设置双 Y 轴：A 从属轴。设置后需重启 Mach3 生效。

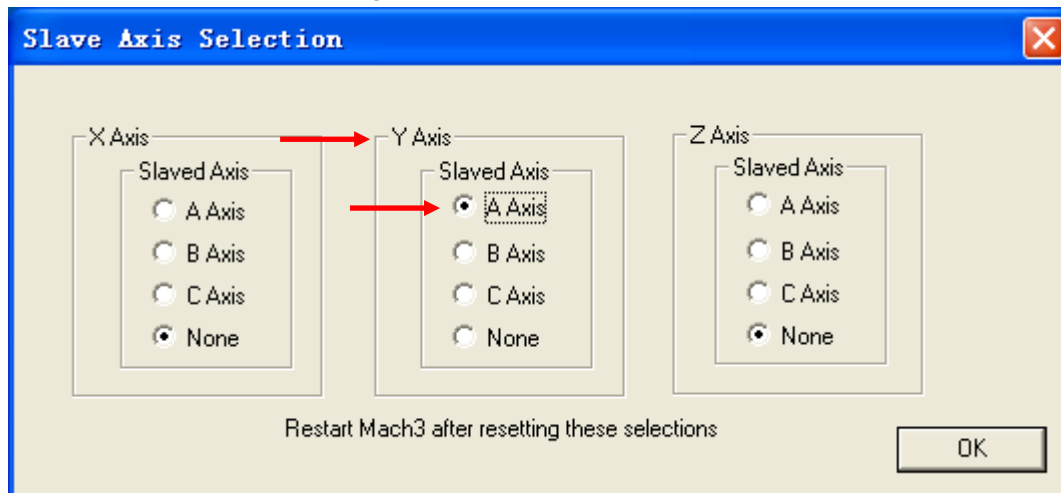




10.1.3 Mach3 的轴运行方向，建议在下图所示界面中配置：Mach3 主菜单=> Config=> Homing/Limits




10.1.4 电机参数配置(Config=> Motor Tuning): 必须将 Y 轴电机和 A 轴电机（从属轴）配置为相同 参数。

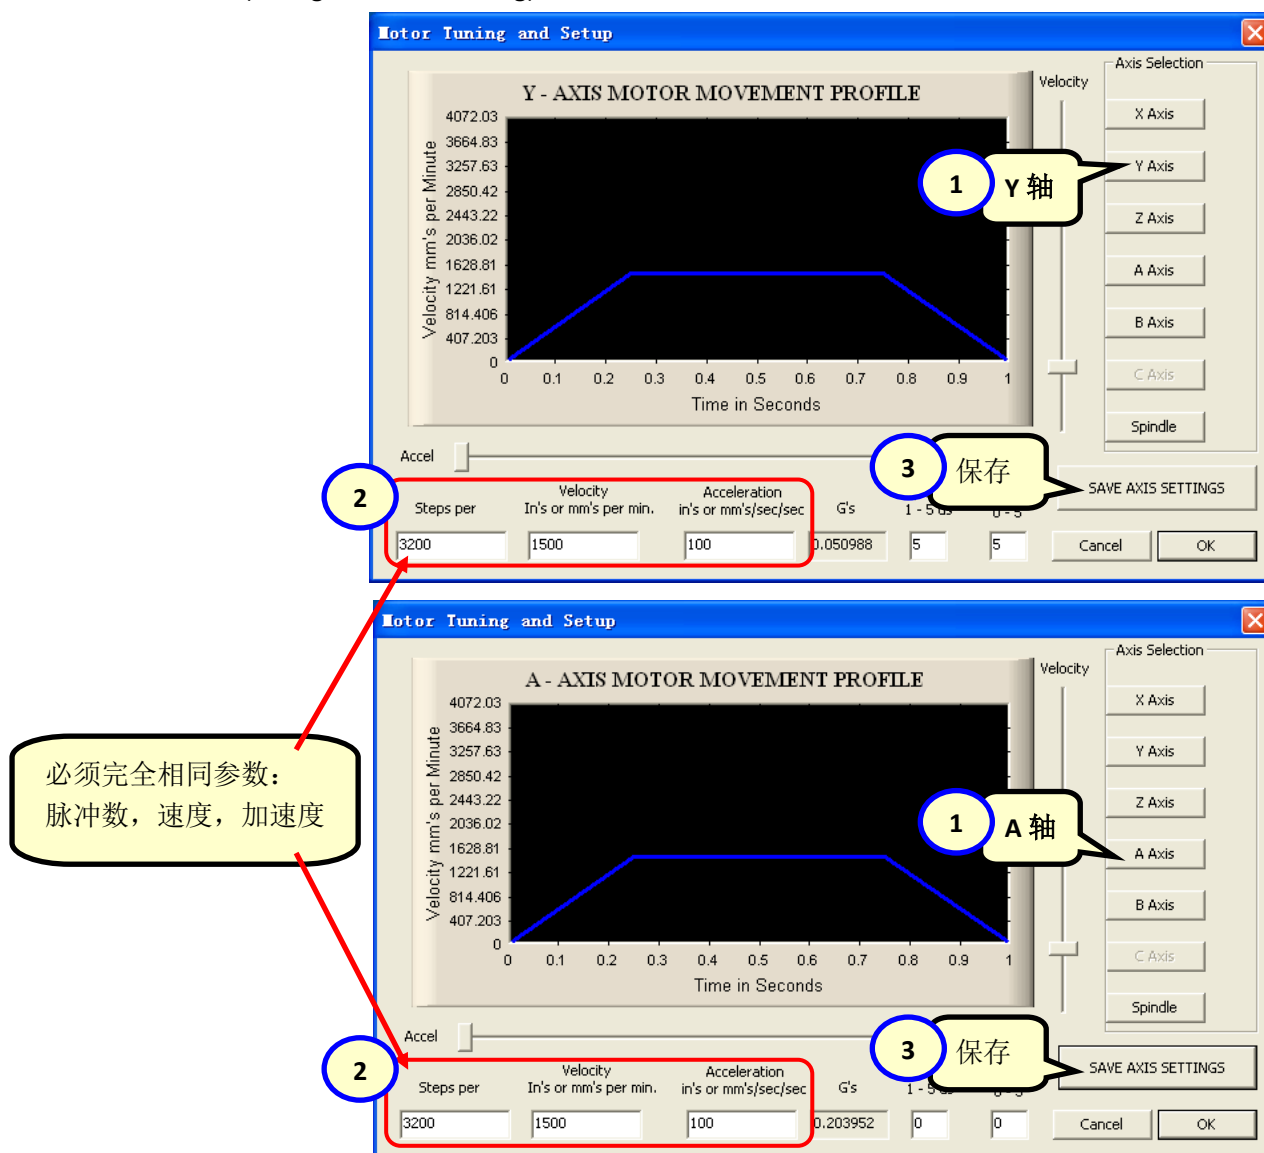




10.2 单零点开关配置

10.2.1 单零点开关（Y 轴）安装示意图

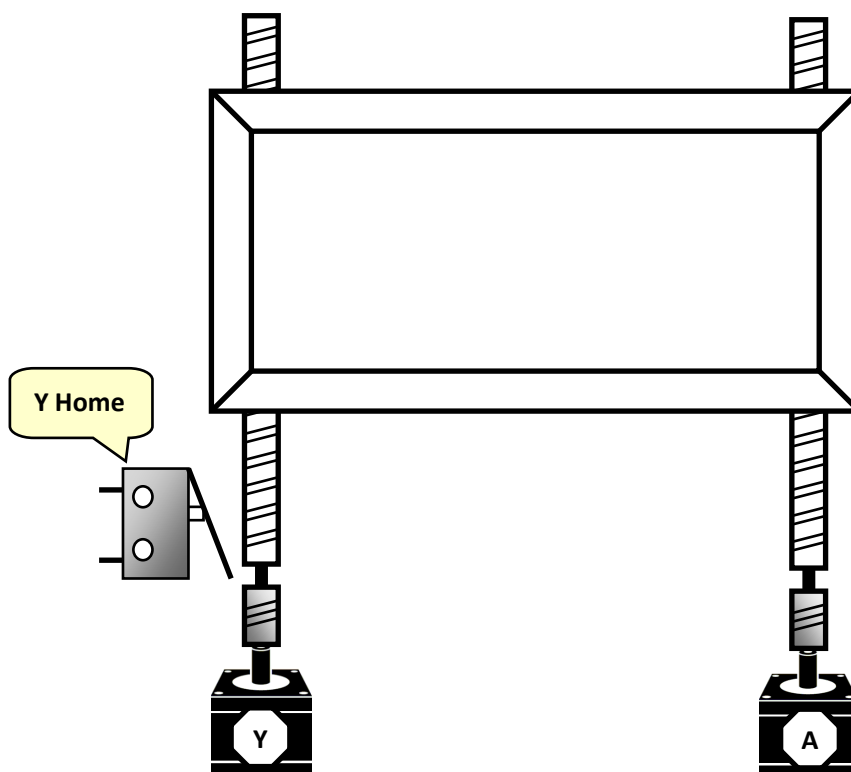


10.2.2 只开启 Mach3 的 Y 轴零点开关，配置如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

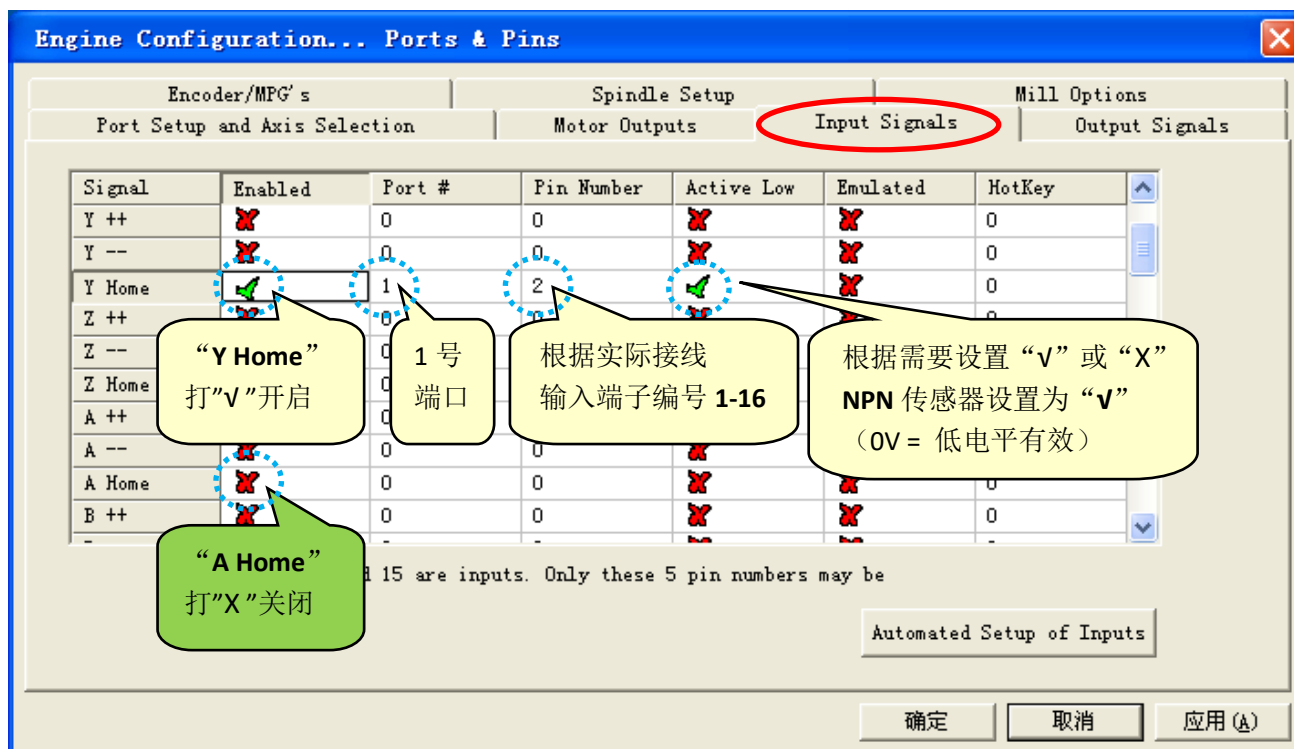




10.3 双零点开关配置（自动调平）

10.3.1 双零点开关（Y 轴和 A 轴）安装示意图

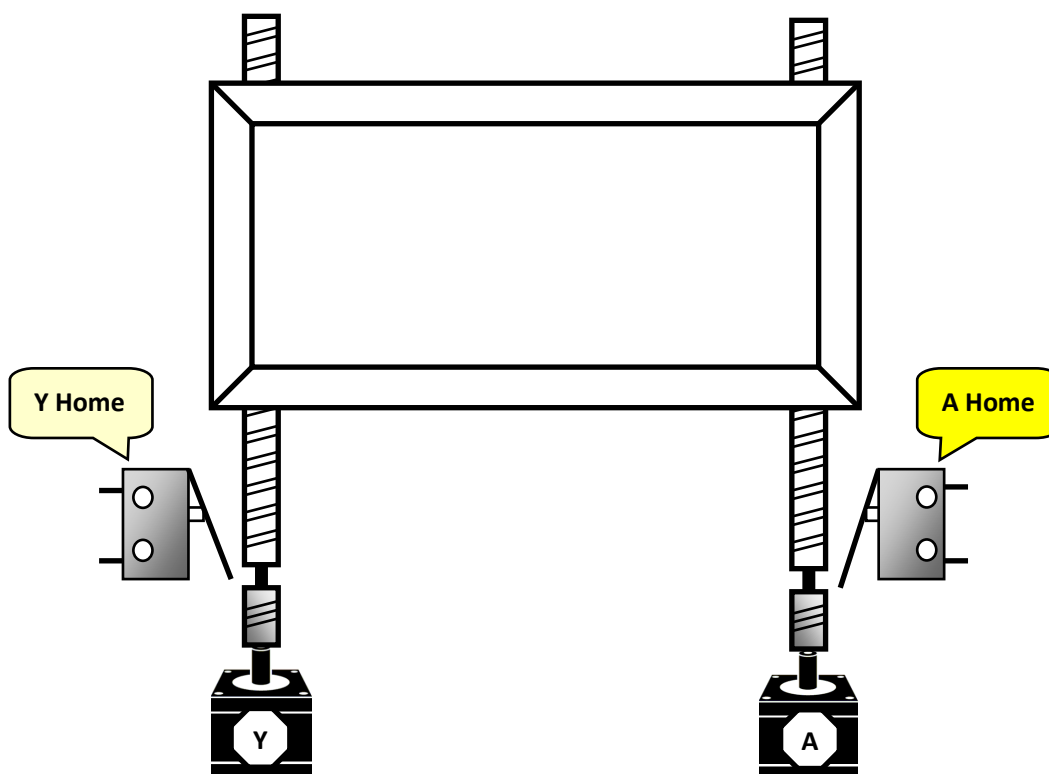

10.3.2 同时开启 Mach3 的 Y 轴和 A 轴零点开关，配置如下图所示：（Config => Ports and Pins=>Input Signals）

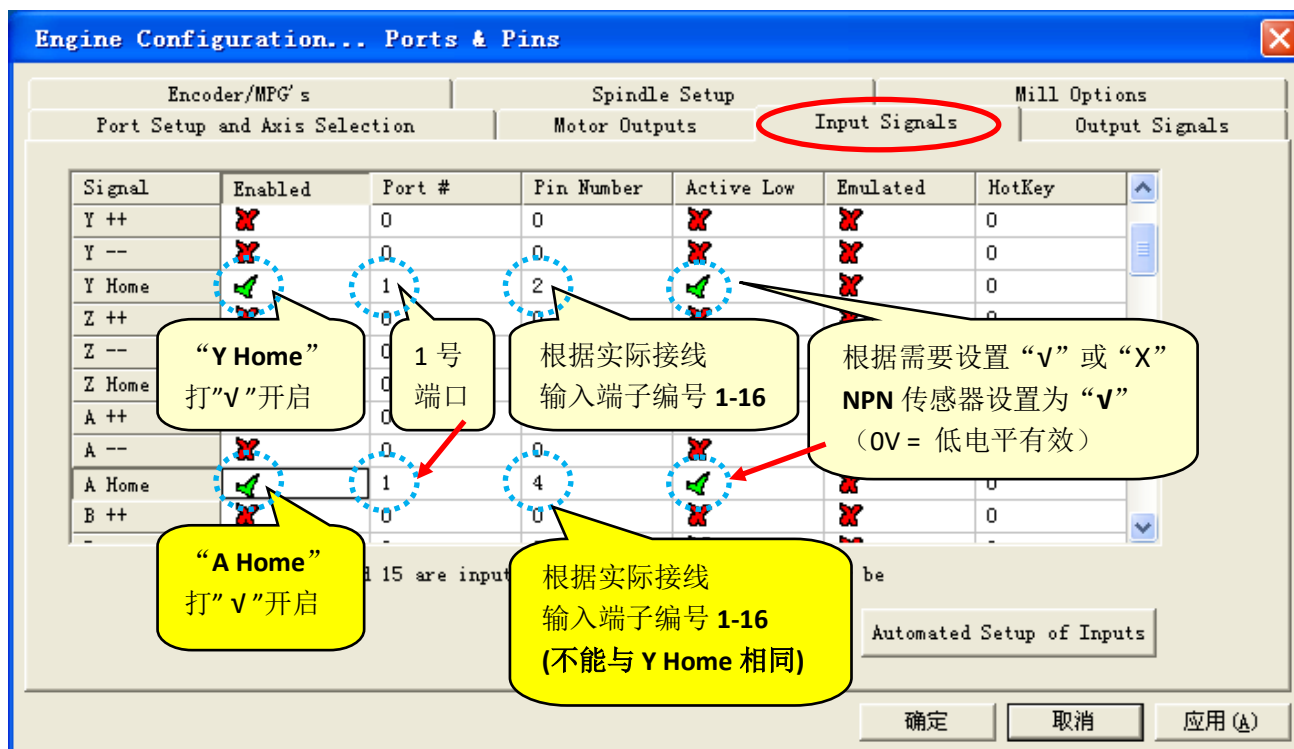




11. 外部倍率旋钮




9.1 接口原理图

AIN1、AIN2 模拟量输入口：0 - 3.3V，非隔离

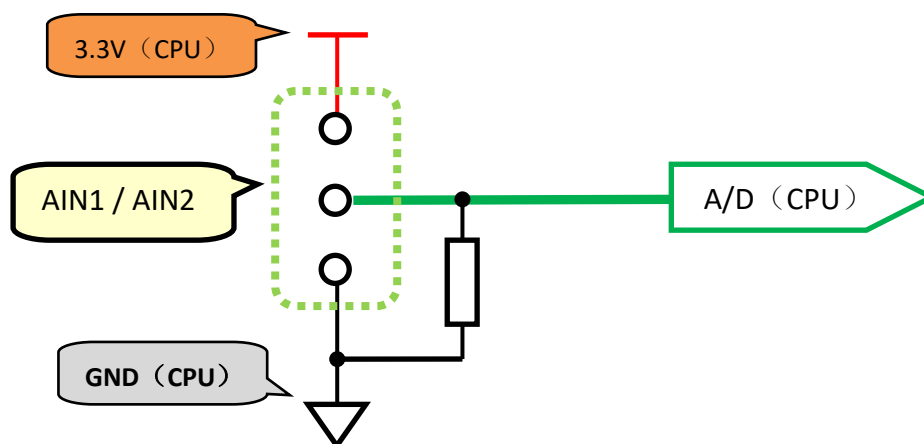

9.2 接线

将倍率旋钮与控制板的模拟量输入口 AIN1 连接。

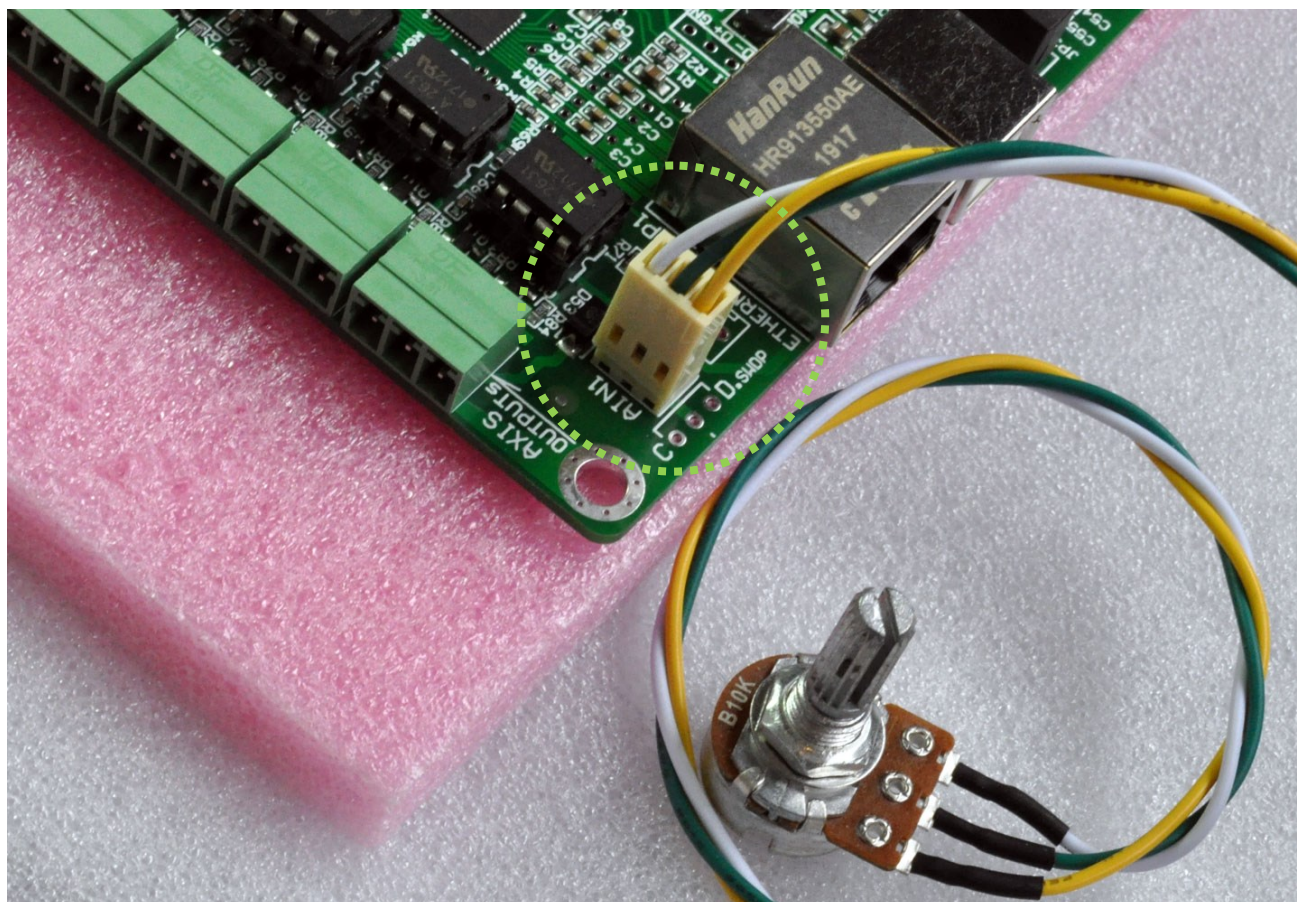




9.3 配置

启动 Mach3 并选择外部运动控制板，鼠标右击雕刻机图标，弹出设置对话框。

将 FRO%（进给率 F），SRO%（主轴转速倍率），Jog%（点动倍率）设置为外部倍率 “AIN1 -External”。

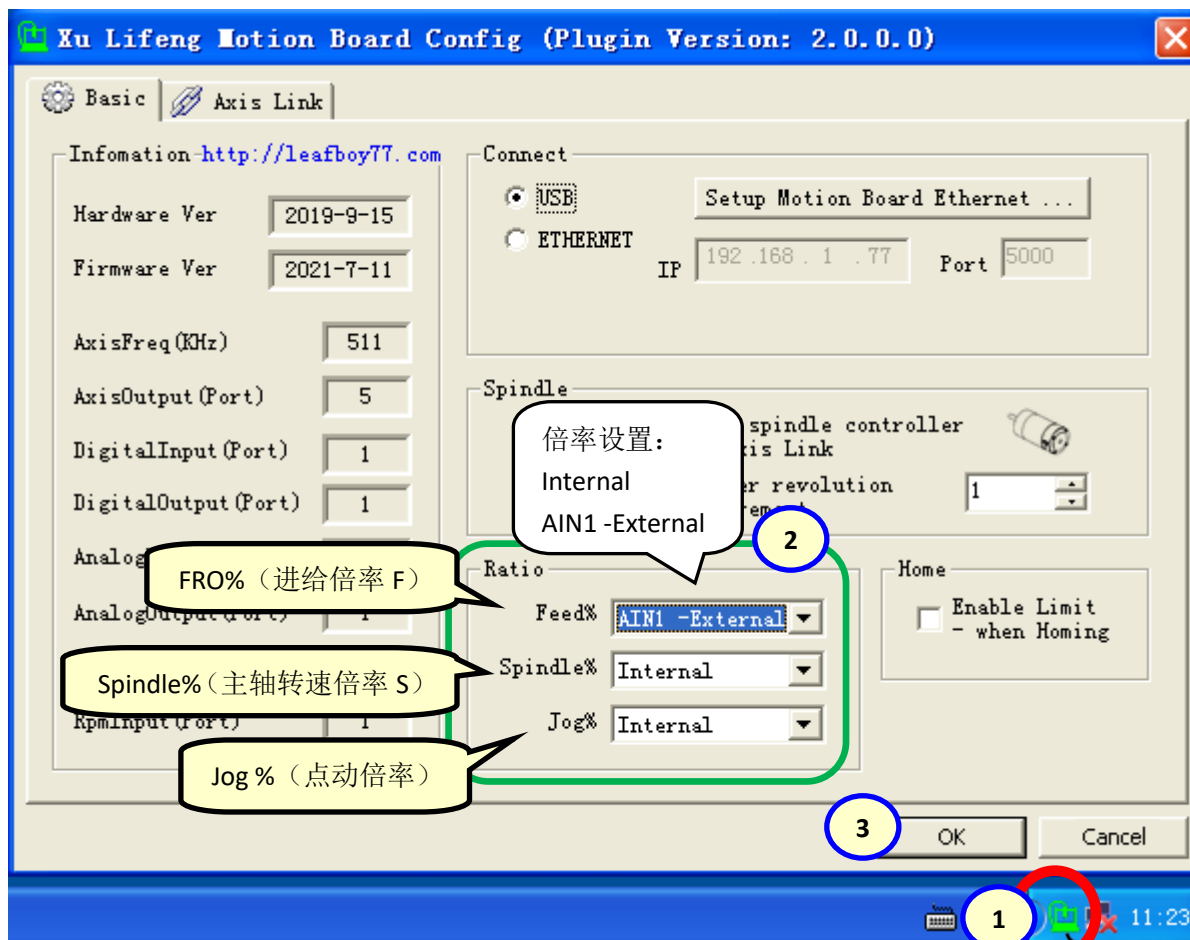

配置完成后按 OK 保存设置。

旋转倍率旋钮，Mach3 界面对应的 FRO%，SRO%，Slow Jog Rate%数值立刻变化。

